

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.06

工程名稱：尖石鄉原住民文化館 111 年度友善平權設施及空間改善提升計畫



說明

. 電梯處混凝土表面殘留鐵釘。



說明

施工縫施作不當。(電梯工程外牆發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.06

工程名稱：尖石鄉原住民文化館 111 年度友善平權設施及空間改善提升計畫



說明

屋頂柱鋼筋露出，其保護層不符規定。




說明

一樓門框裝設與既有牆面的收邊不良。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.06

工程名稱：尖石鄉原住民文化館 111 年度友善平權設施及空間改善提升計畫

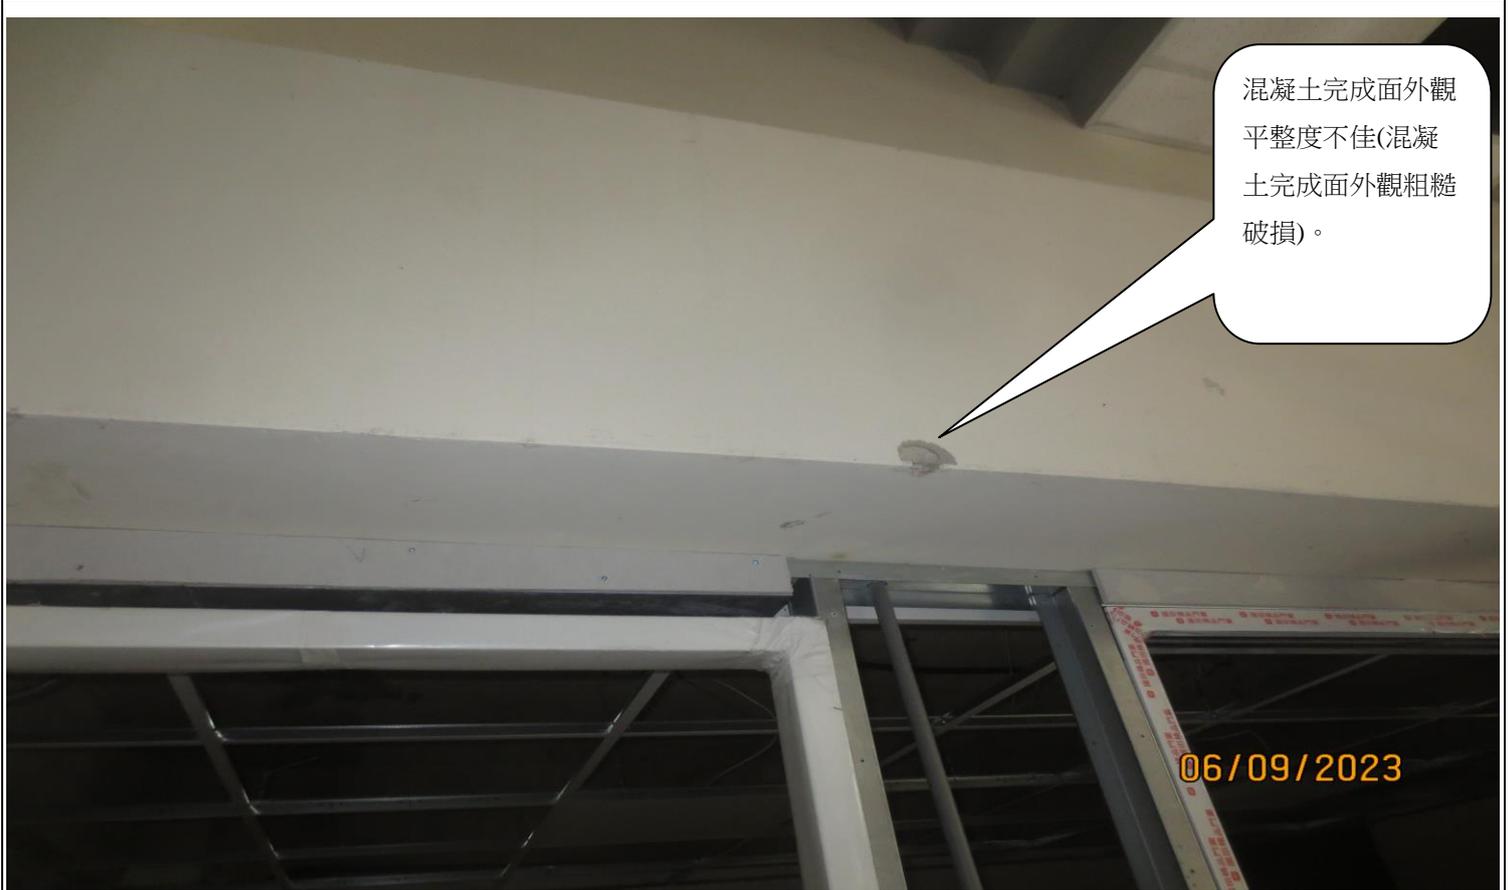

混凝土完成面外觀
平整度不佳(混凝土
完成面外觀粗糙
破損)。

06/09/2023

說明	混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙破損)。
----	------------------------------



工程告示牌施工期
間已展延，未填寫完
工日期，且工程告示
牌全銜應有英文翻
譯。

06/09/2023

說明	工程告示牌施工期間已展延，未填寫完工日期，且工程告示牌全銜應有英文翻譯。
----	--------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.06

工程名稱：尖石鄉原住民文化館 111 年度友善平權設施及空間改善提升計畫



說明

部分鷹架鋼管柱底部未妥善固定。(電梯工程外牆施工架發現，且施工架基腳無增設鐵板固定) 【



說明

臨時用電設備之電線未妥善防護(電線未架高)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.06

工程名稱：尖石鄉原住民文化館 111 年度友善平權設施及空間改善提升計畫



說明

工區圍籬安全設施不符規定。(工區圍籬無夜間警示燈)



說明

於高差 2 公尺以上之施工架邊緣未設置符合規定之護欄或安全網。