

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.14

工程名稱：110 年度(112 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫工程-關西鎮東山里道路護岸暨溝渠等環境改善工程




混凝土表面殘留雜物
(如鐵絲、鐵件、模
板)。(D 區擋土牆混凝土
土表面殘留雜物鐵

14/09/2023

說明

混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。(D 區擋土牆混凝土表面殘留雜物鐵絲)。

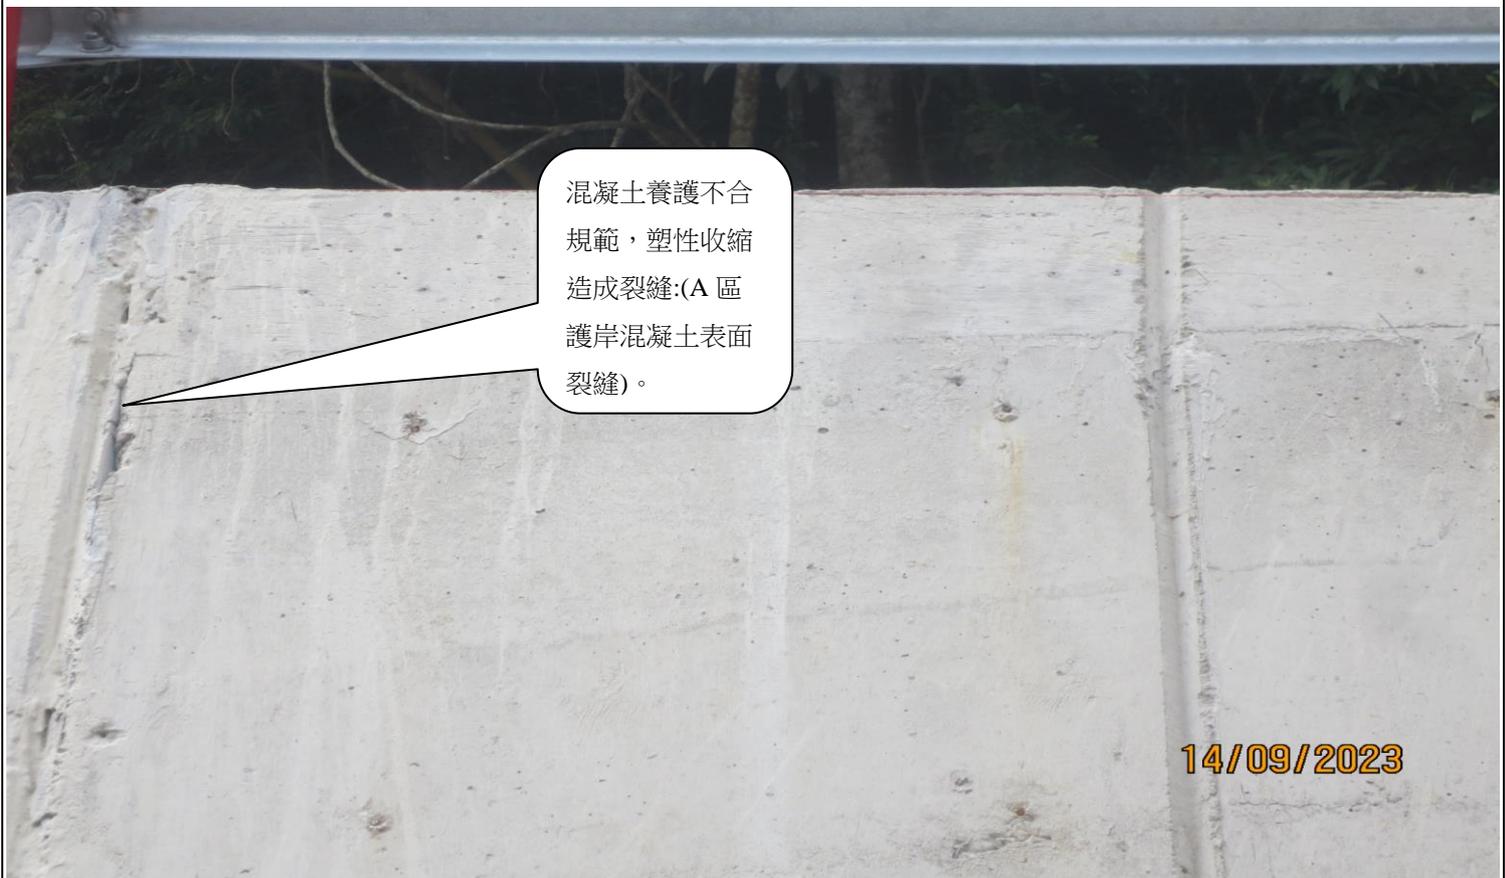

混凝土養護不合
規範，塑性收縮
造成裂縫。(A 區
護岸混凝土表面
裂縫)。

14/09/2023

說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫:(A 區護岸混凝土表面裂縫)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.14

工程名稱：110 年度(112 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫工程-關西鎮東山里道路護岸暨溝渠等環境改善工程



擋土牆上邊坡土壤
未妥善保護，恐有崩
塌之疑慮。

14/09/2023

說明

擋土牆上邊坡土壤未妥善保護，恐有崩塌之疑慮。



混凝土完成面施工外觀
平整度不佳：(A 區
護岸混凝土表面伸縮
縫設置不平整

14/09/2023

說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳：(A 區護岸混凝土表面伸縮縫設置不平整)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.14

工程名稱：110 年度(112 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫工程-關西鎮東山里道路護岸暨溝渠等環境改善工程



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳: D 區擋土牆混凝土表面壓條不平整、洩水管突出牆面



說明

工程告示牌內容未符合規定:(工程告示牌經費記載不清;未顯示正確工期;未顯示政風單位電話)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.14

工程名稱：110 年度(112 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫工程-關西鎮東山里道路護岸暨溝渠等環境改善工程



說明

D 區擋土牆 D2+000 處護欄長度不足產生缺口易產生行車危險，建議應延長護欄或設置攔擋混凝土塊或巨石以維護交通安全。



說明

施工現場夜間交通警告等安全設施不足，較無法確保使用者安全，如：臨野溪旁設施警告不足。