


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程

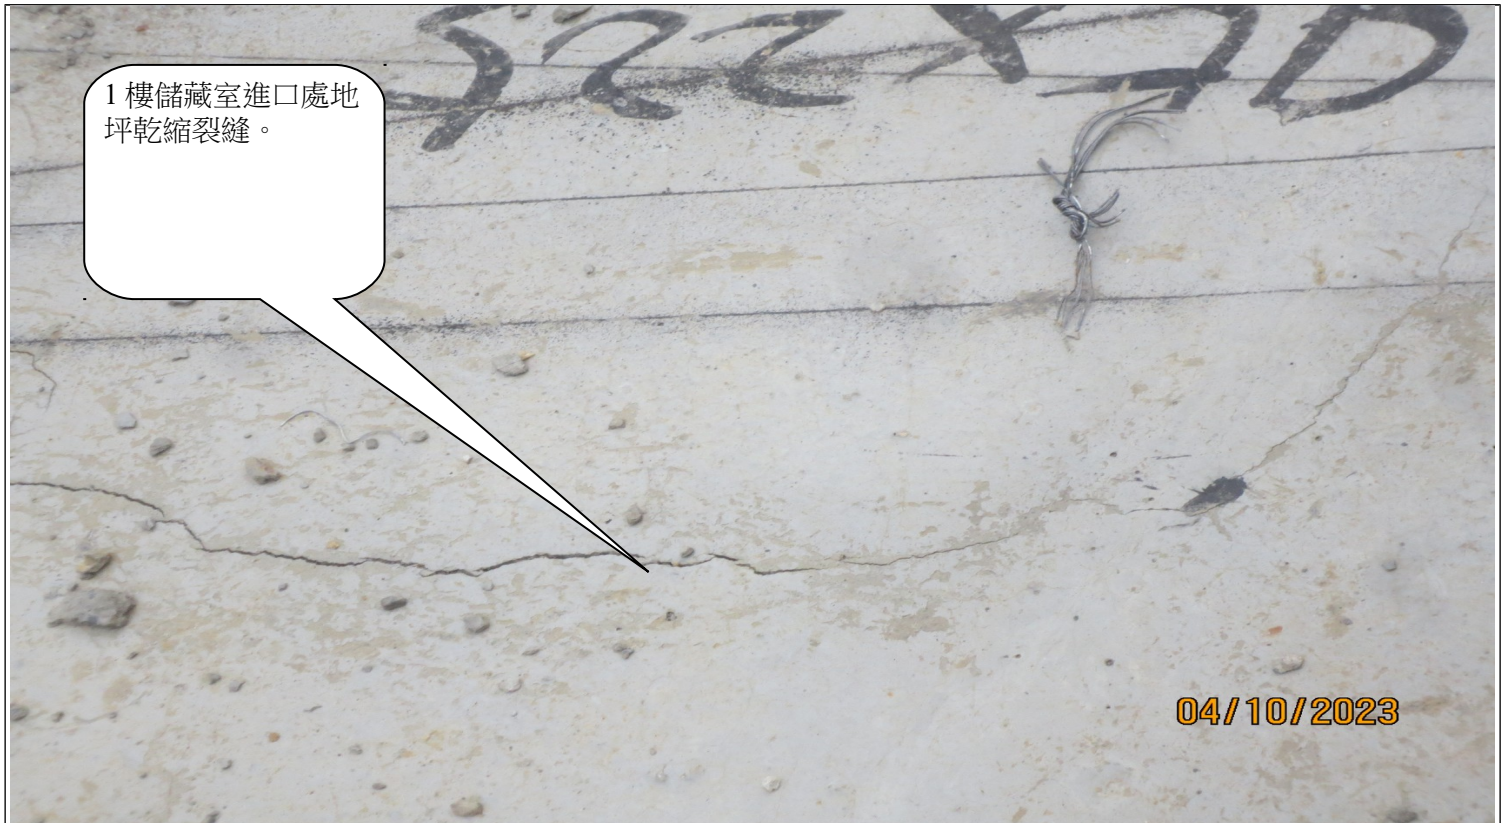

1樓儲藏室進口處地
坪乾縮裂縫。

04/10/2023

說明

1樓儲藏室進口處地坪乾縮裂縫。



地下室電梯口控制盒混
凝土澆置缺口尺寸不符
圖說。


04/10/2023

說明	地下室電梯口控制盒混凝土澆置缺口尺寸不符圖說。
----	-------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程

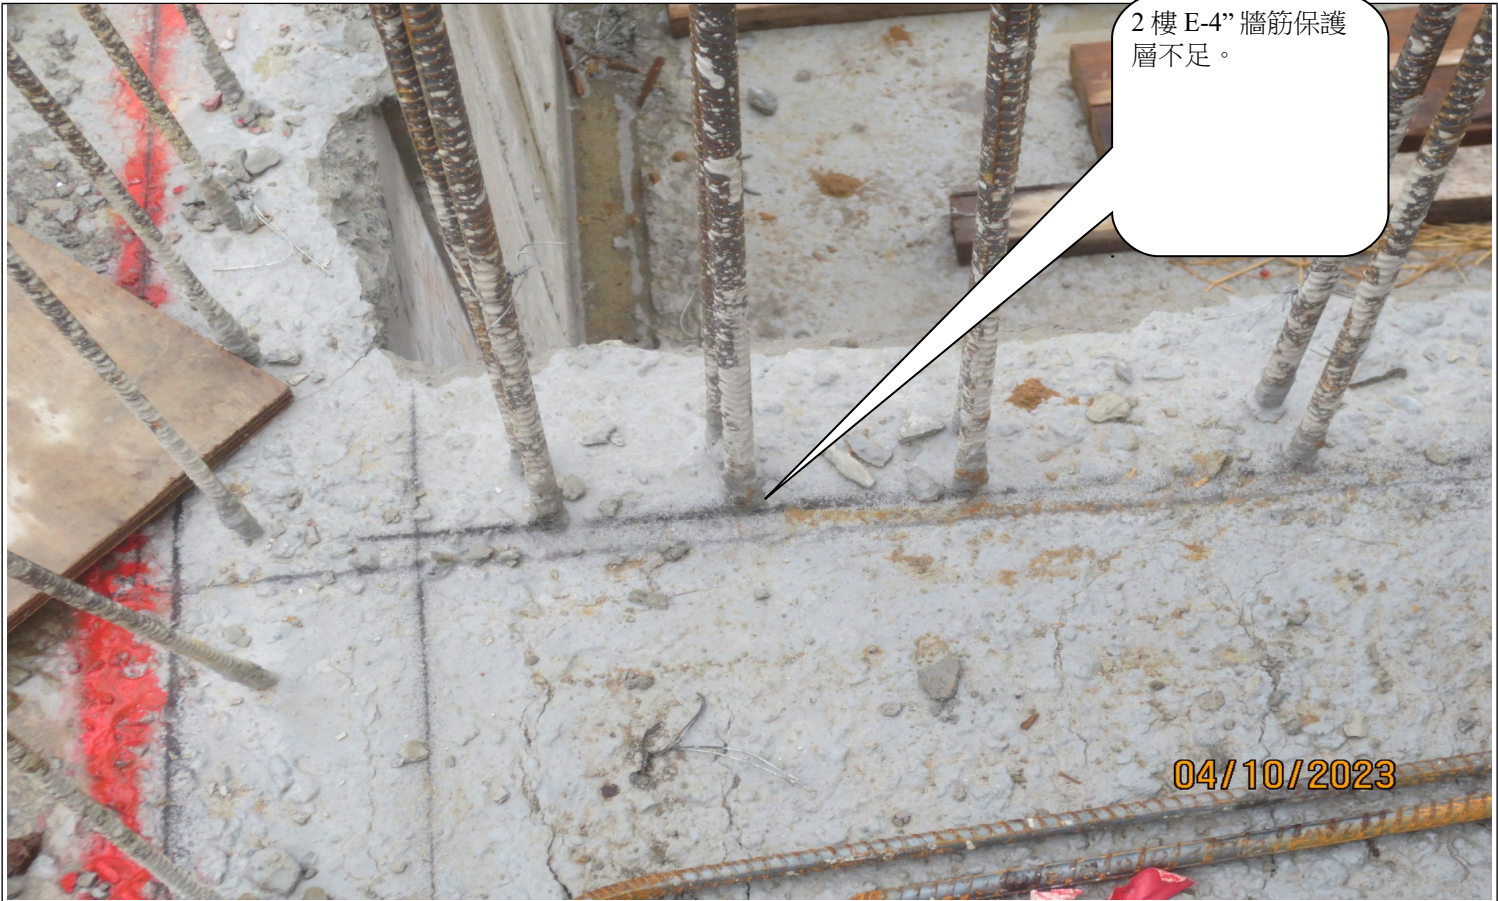

說明	2樓E-4”牆筋保護層不足。
----	----------------




說明	2樓E-4” 牆筋保護層不足。
----	-----------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程

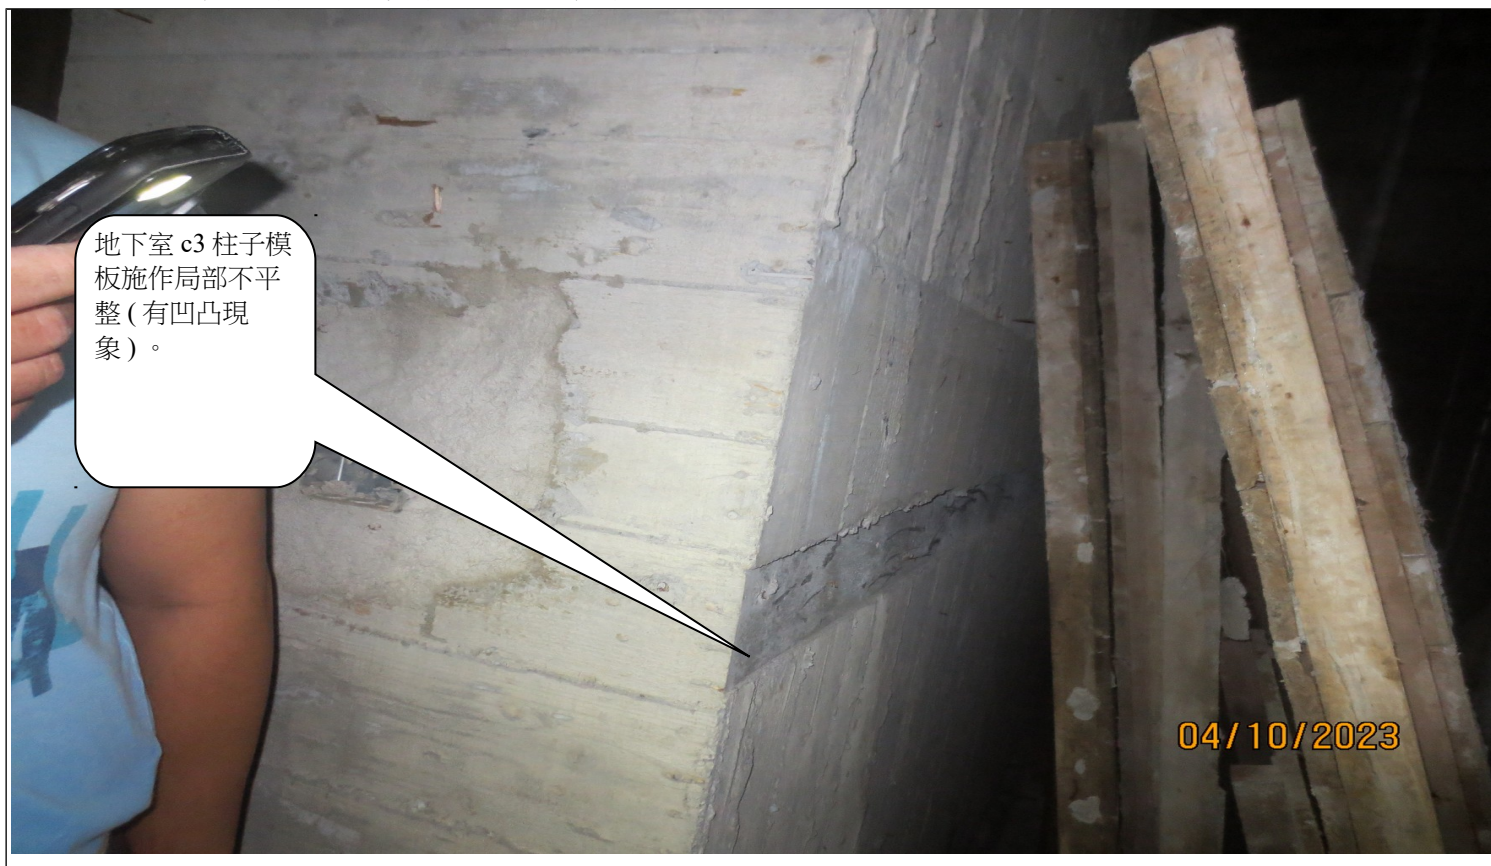

說明	地下室 c3 柱子模板施作局部不平整(有凹凸現象)。
	
說明	地下室車道口模板廢料散置斜坡面上未清除，影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程



說明

部分管路配於鋼筋外側有貼模情形，致使管路保護層不足。




說明

女廁所預留糞管未採用耐腐蝕材質，不符規範。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程

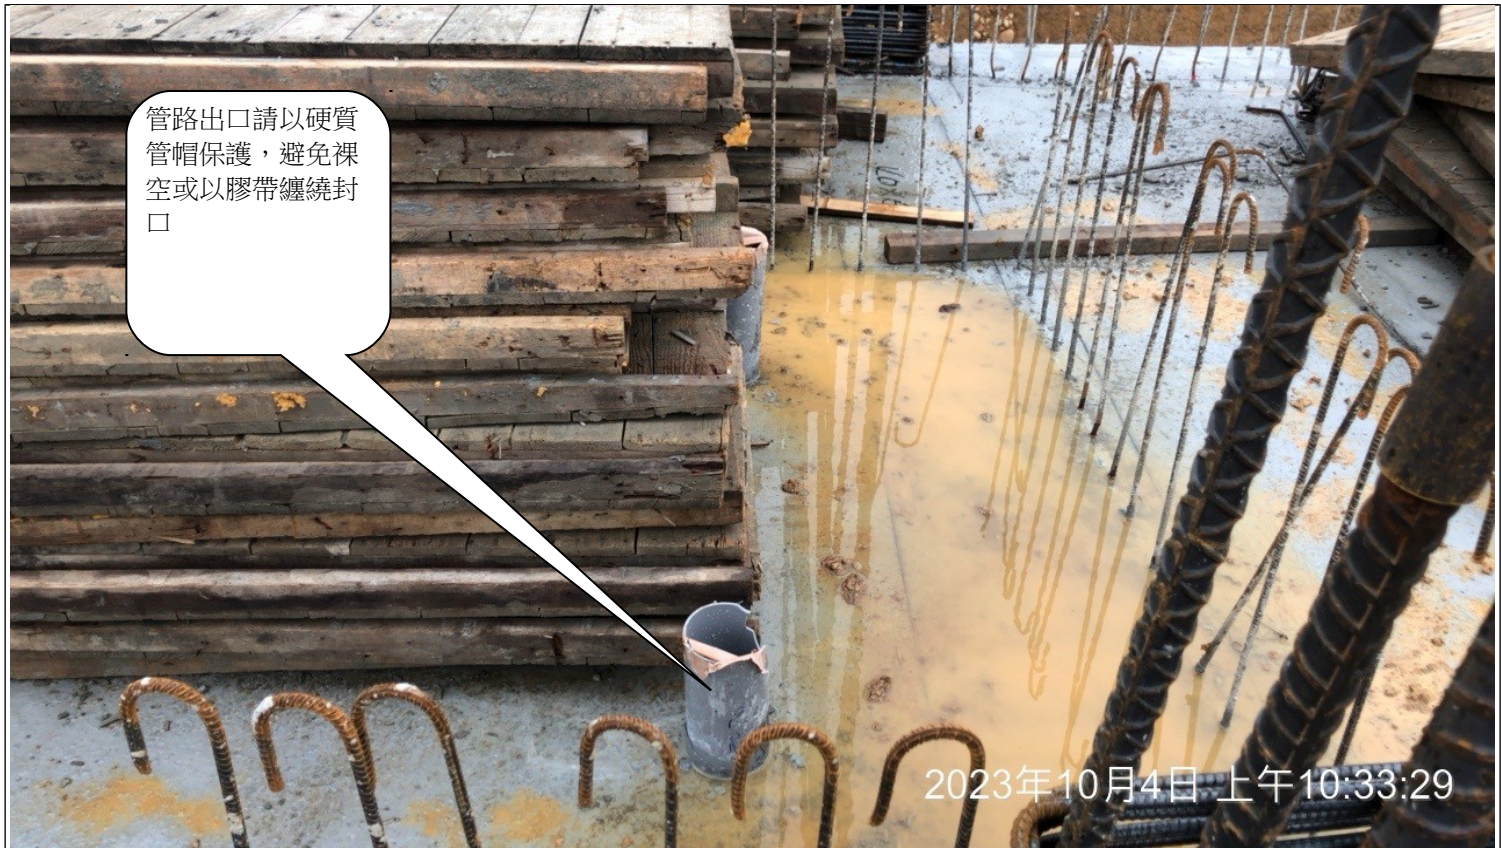

說明

管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口



說明

臨時電箱體及接地型插座未施作接地且箱門未附鎖管控。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.04

工程名稱：新湖分局新工派出所新建工程

拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害



說明

拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害

新竹縣政府警察局

工程名稱 (Project Name)	新湖分局新工派出所新建工程	建築地址或地號 (Building Address)	新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段15地號
建造執照 (Construction License)	(111)府建字第00394號	設計人 (Designer)	陳怡安建築師事務所
監造人 (Construction Supervisor)	陳怡安建築師事務所	承造人 (Contractor)	程峰營造股份有限公司
工程概要 (Project Descriptions)	地上3層地下1層1幢1棟1戶RC造		
施工期間 (Duration)	民國112年02月10日至113年05月04日 (02/10/2023~05/04/2024)		
工地主任 (Site Manager)	李政隆	電話 (TEL)	(02) 24310550
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	魏詮恩	電話 (TEL)	(02) 24310550
職業安全衛生管理人員 (Occupation Safety and Health Management Personnel)	胡松男	電話 (TEL)	(02) 24310550
專任工程人員 (Contract's Professional Engineer)	李泰明	電話 (TEL)	(02) 24310550
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	(03) 552-9428	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	(03) 551-8101#2530	

工程告示牌相關人員無留設手機資訊，內容不符合規定。

經費來源 (Budgetary Sources)
1. 中央: 26,260 (千元)(Unit:NT\$1,000)
2. 地方: 75,418 (千元)(Unit:NT\$1,000)
重要公告事項
1. 損鄰通報程序:
2. 空氣汙染防制費徵收管制編號: J111J51092-1
3. 公害檢舉陳情專線: (03) 553-0060
4. 建造核發日期及施工期限: 111年(Yr) 08月(M) 05日(D)

04/10/2023

說明	工程告示牌相關人員無留設手機資訊，內容不符合規定。
----	---------------------------