

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.16

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

完成之陰井壁體混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



說明

.第三、四彎道外側之瀝青餘料，請運離工地，不可隨意棄置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.16

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

直線道與中央球場區之間緣石，未適當保護致破損。



說明

第一直線道起點靠教室側加鋪之瀝青有裂紋，請進行改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.10.16

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

第一直線道末端靠圍牆邊之草溝未確實完成。

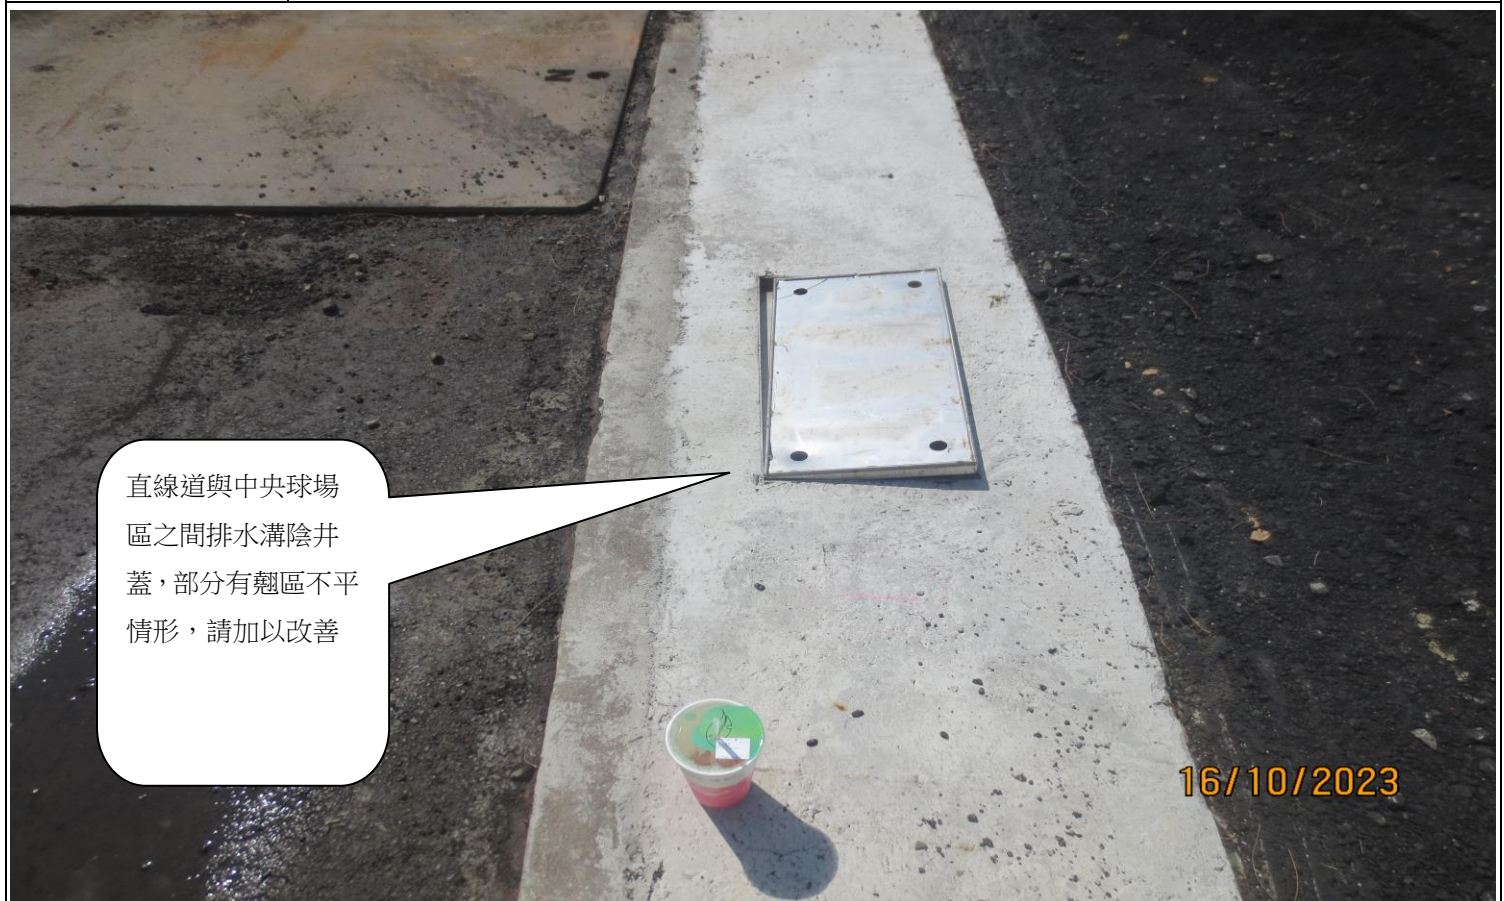

說明

直線道與中央球場區之間排水溝陰井蓋，部分有翹區不平情形，請加以改善

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.16

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

. 直線道與中央球場區之間縫隙，多處長草，請務必根除。



說明

第三、四彎道及第二直線道旁新設之草溝，由於新設溝體，靠緣石側並無斜坡覆土，日後易造成使用者絆倒情形，請建築師繪製設計圖，要求施工廠商依圖施工。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.16

工程名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程



說明

第一彎道外側與水溝之間，請移除草，改成混凝土鋪面。



說明

跑道啟始端外側，靠教室側，有突出之不鏽鋼方形蓋板，請趁本工程施工期間一併將該蓋板修建成與地板齊平，以免發生碰撞或踢到之意外。