

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程



說明

(水塔) 混凝土澆置、搗實不合規範，有明顯蜂窩或孔洞產生，混凝土品質不理想。



說明

(水塔) 鋼筋保護層控制不理想，並已有鋼筋外露情形

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程


(鋼結構) 部份抽查合格焊道表面仍有相當明顯缺陷；外表相當粗糙不合規範。焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。



14/11/2023

說明

(鋼結構) 部份抽查合格焊道表面仍有相當明顯缺陷；外表相當粗糙不合規範。焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。(扣3點)

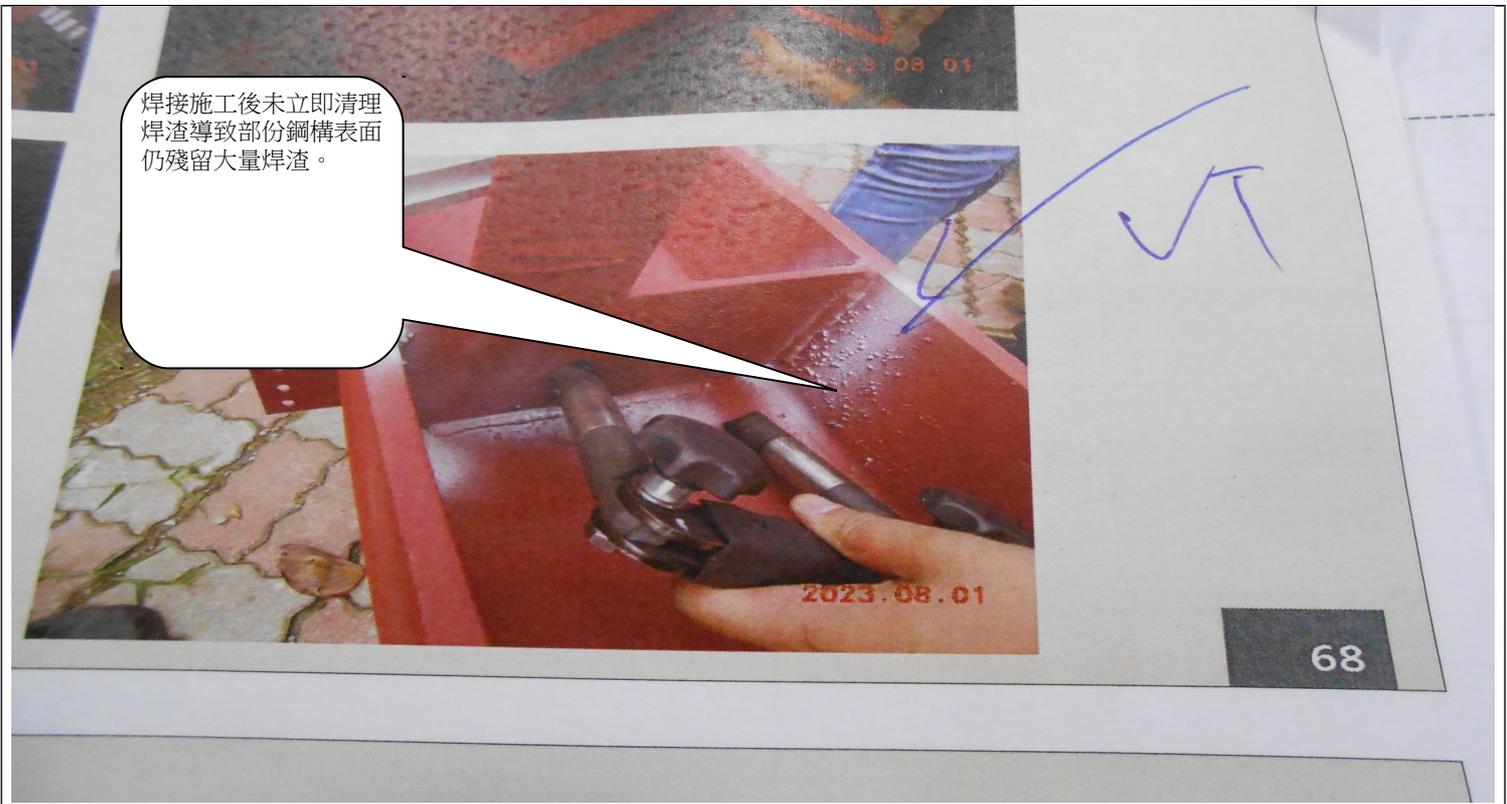

焊接施工後未立即清理
焊渣導致部份鋼構表面
仍殘留大量焊渣。

說明	焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。
----	------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程




(鋼構樑或柱)鋼構塗裝
後，未確實保護漆膜，且
鋼構表面有漆膜破損、脫落
或刮傷，並有漆膜沾黏混
凝土等現象，部份鋼構塗
裝並有垂流及生銹情形，
塗裝品質不盡理想。

14/11/2023

說明	(鋼構樑或柱)鋼構塗裝後，未確實保護漆膜，且鋼構表面有漆膜破損、脫落或刮傷，並有漆膜沾黏混凝土等現象，部份鋼構塗裝並有垂流及生銹情形，塗裝品質不盡理想。
----	--

部份鋼構塗裝並有垂流及生銹情形，塗裝品質不盡理想。

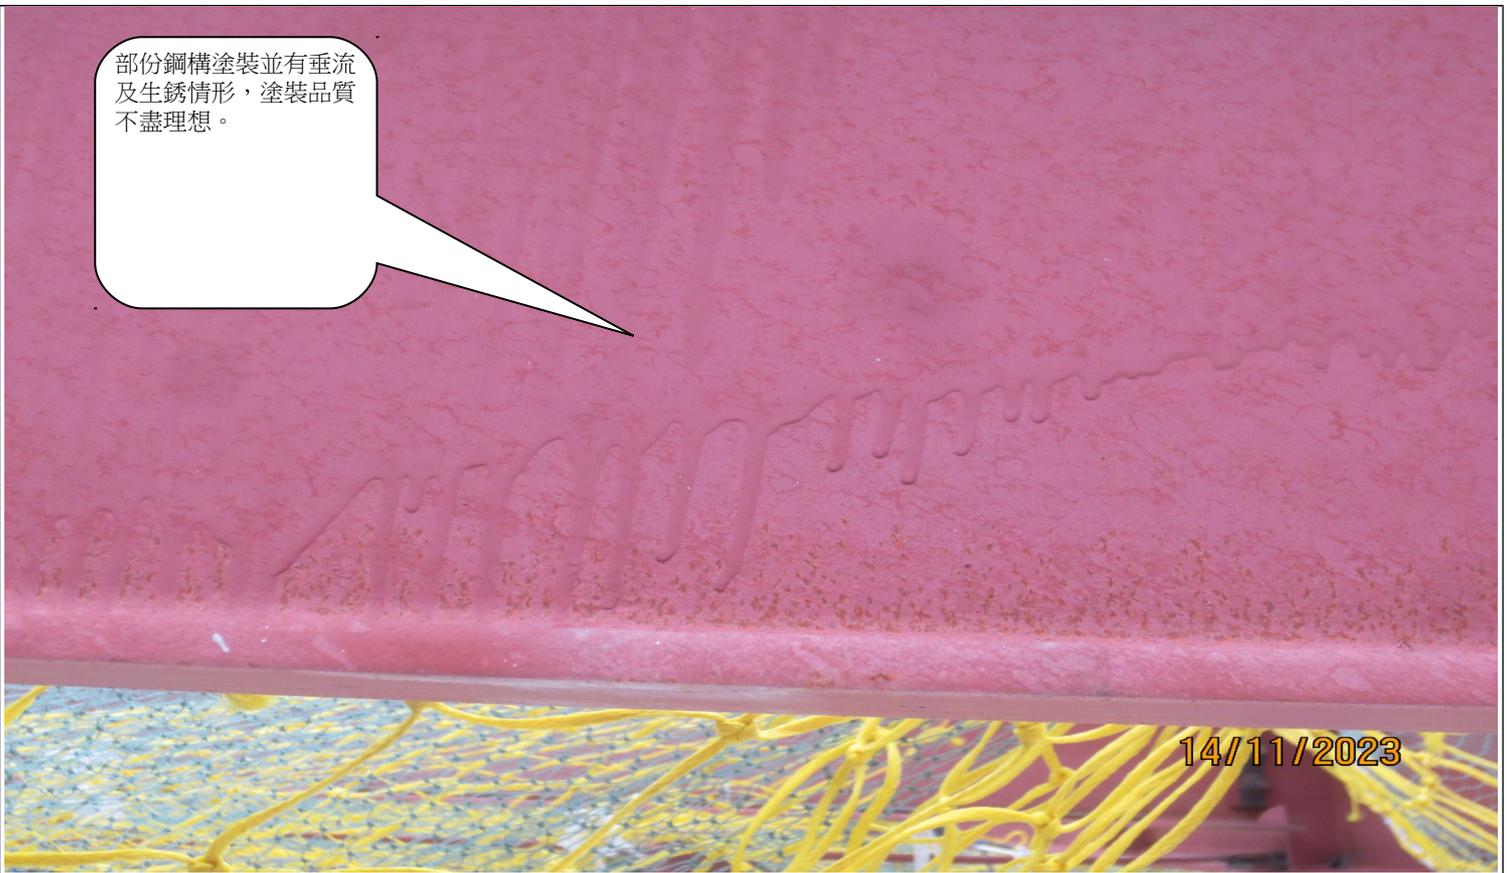

說明

部份鋼構塗裝並有垂流及生銹情形，塗裝品質不盡理想。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程

勞工安全衛生告示牌 (Labor Safety And Health Signboard)

112年11月9日

工程名稱 (Project Name)	新竹縣婦幼館二樓增建工程		
主辦機關 (Title of the Agency)	新竹縣政府		
監造單位 (Construction Supervisor)	林威政建築師事務所		
施工廠商 (Contractor)	騰偉營造有限公司	安全衛生管理 (Safety & Health Manager)	
工地主任 (Site Manager)	葉深淵	本日當工人數 (Attendance number)	121
本日工作項目 (Particulars)	安全衛生注意事項 (Safety & Health Notice)	特別注意事項 (Extra Notice)	
鋼構、水電、油漆、清掃	感電、被撞、飛落、墜落、中暑、 跌倒、割擦傷、爆炸、燙傷	禁酒精飲料、常喝水補充電解 戴好安全帽安全帶、合格的上降	
緊急事故 聯絡電話 (TEL.)	主辦機關(Title of the Agency): 03-5518101 監造單位(Construction Supervisor): 03-6579900 施工廠商(Contractor): 03-5369731		
	施工後垃圾自行帶回、影同作業、電線架高重、水隨梯、 人員監視、吊裝半徑勿入、下雨停止		

勞工安全衛生告示牌缺消防、警局、醫院等單位聯絡電話標示。

14/11/2023

勞工安全衛生告示牌缺消防、警局、醫院等單位聯絡電話標示。



氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護且未設滅火器。

2023/11/14 上午10:50

說明

氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護且未設滅火器。

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程



風機與風管銜接處未設置帆布接頭防震。

2023/11/14 上午10:44

說明

風機與風管銜接處未設置帆布接頭防震。



消防管路分支管路應以分支接頭標準另件焊接，避免以插接方式施工，以免影響管路水流量及管損。

2023/11/14 上午10:37

說明

消防管路分支管路應以分支接頭標準另件焊接，避免以插接方式施工，以免影響管路水流量及管損。