

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程

（水塔）混凝土澆置、搗實不合規範，有明顯蜂窩或孔洞產生，混凝土品質不理想。



說明

（水塔）混凝土澆置、搗實不合規範，有明顯蜂窩或孔洞產生，混凝土品質不理想。

（水塔）鋼筋保護層控制不理想，並已有鋼筋外露情形



說明

（水塔）鋼筋保護層控制不理想，並已有鋼筋外露情形

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程

(鋼結構) 部份抽查合格焊道表面仍有相當明顯缺陷；外表相當粗糙不合規範。焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。

14/11/2023

說明

(鋼結構) 部份抽查合格焊道表面仍有相當明顯缺陷；外表相當粗糙不合規範。焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。(扣 3 點)

焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。

68

說明

焊接施工後未立即清理焊渣導致部份鋼構表面仍殘留大量焊渣。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程



說明

(鋼構樑或柱)鋼構塗裝後，未確實保護漆膜，且鋼構表面有漆膜破損、脫落或刮傷，並有漆膜沾黏混凝土等現象，部份鋼構塗裝並有垂流及生銹情形，塗裝品質不盡理想。



說明

部份鋼構塗裝並有垂流及生銹情形，塗裝品質不盡理想。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程

勞工安全衛生告示牌 (Labor Safety And Health Signboard)			
工程名稱 (Project Name)	新竹縣婦幼館二樓增建工程		
主辦機關 (Title of the Agency)	新竹縣政府		
監造單位 (Construction Supervisor)	林威政建築師事務所		
施工廠商 (Contractor)	騰偉營造有限公司	安全衛生管理人員 (Safety and Health Keeper)	明志忠
工地主任 (Site Manager)	葉深淵	日出席工人數 (Attendance number)	121
本日工作項目 (Particulars)	安全衛生注意事項 (Safety & Health Notice)		特別注意事項 (Extra Notice)
鋼構、水電、油漆、清掃、	感電、被撞、飛落、墜落中暑、 跌倒、割擦傷、爆炸、燙傷		禁酒精飲料、常喝水補充電解 戴好安全帽安全帶、合格的止防
緊急事故 聯絡電話 (TEL.)	主辦機關(Title of the Agency): 03-5518101 監造單位(Construction Supervisor): 03-6579900 施工廠商(Contractor): 03-5369731		
施工後垃圾自行帶回、同作業、電線架高重外、隨時 人員監視、吊裝半徑勿入、下雨停止			

14/11/2023

·勞工安全衛生告示牌缺消防、警局、醫院等單位聯絡電話標示。

勞工安全衛生告示牌缺消防、警局、醫院等單位聯絡電話標示。



氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護且未設滅火器。

2023/11/14 上午10:50

說明

氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護且未設滅火器。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.14

工程名稱：新竹縣婦幼館二樓增建工程




風機與風管銜接處
未設置帆布接頭防
震。

2023/11/14 上午10:44

說明

風機與風管銜接處未設置帆布接頭防震。

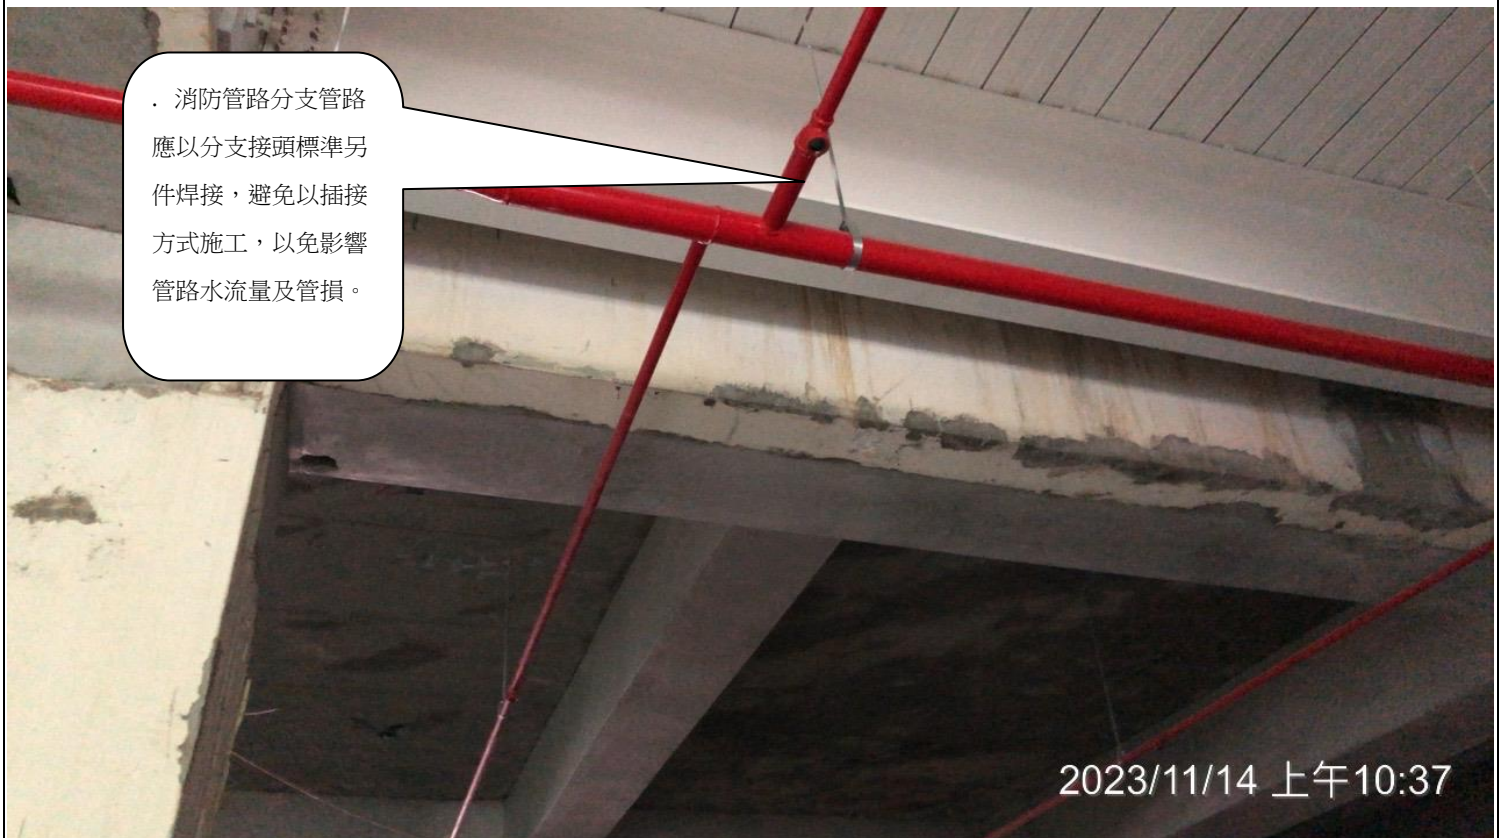

．消防管路分支管路
應以分支接頭標準另
件焊接，避免以插接
方式施工，以免影響
管路水流量及管損。

2023/11/14 上午10:37

說明

消防管路分支管路應以分支接頭標準另件焊接，避免以插接方式施工，以免影響管路水流量及管損。