

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.11.16

工程名稱：111 年校區東側擋土牆崩塌修復工程



說明

擋土牆洩水孔間距與設計圖不符。(現場擋土牆完成面之洩水孔間距與設計圖說不符，高度與孔距均與施工圖不符)

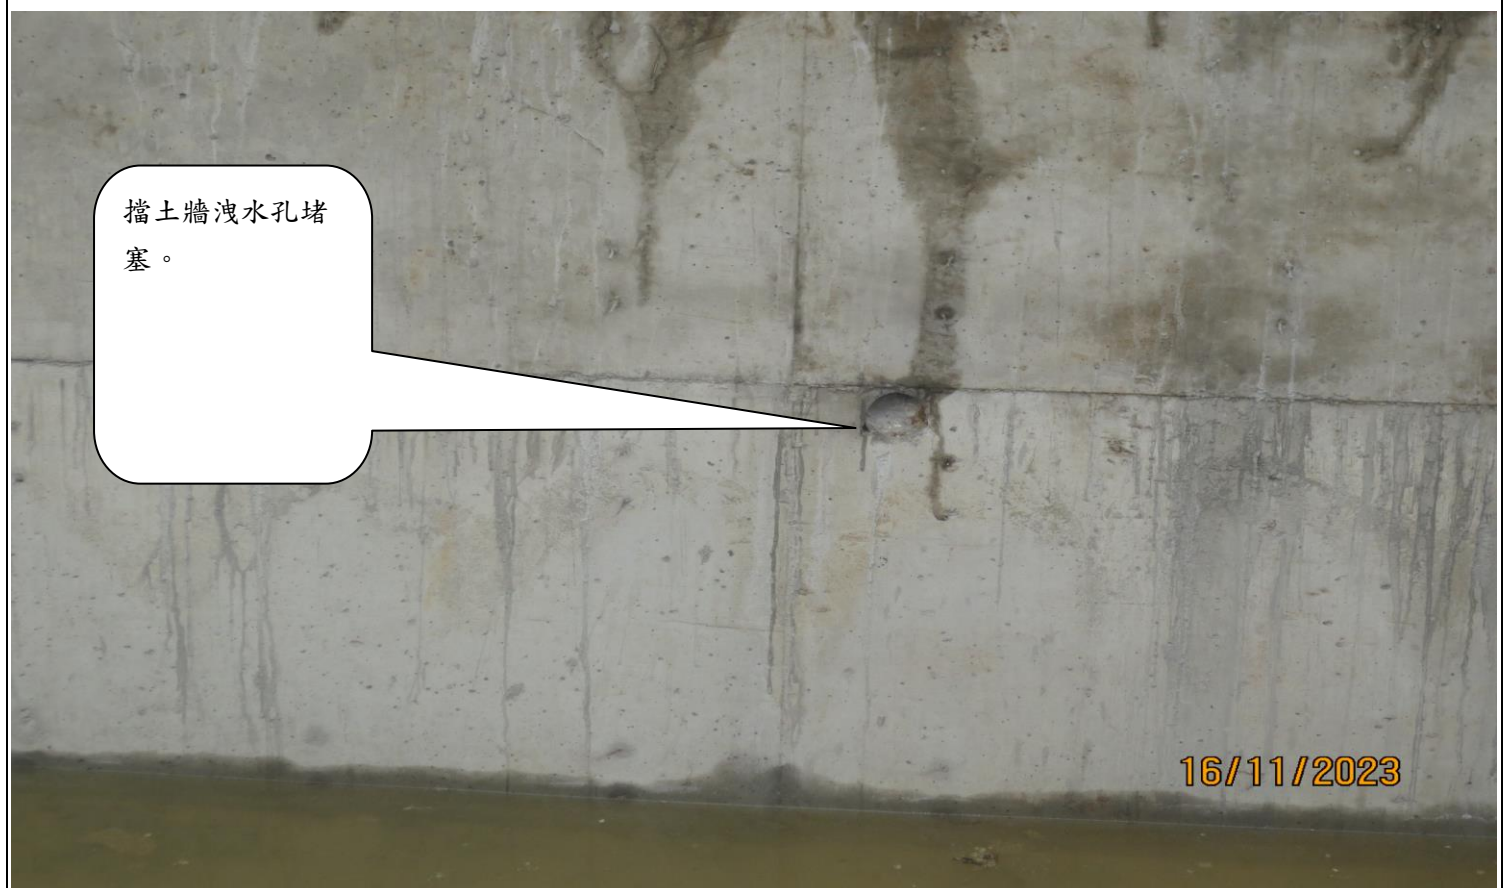

說明

擋土牆洩水孔堵塞

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.16

工程名稱：111 年校區東側擋土牆崩塌修復工程



說明

牆頂排水溝，預留鋼筋搭接長度不足。



說明

經檢視混凝土擋土牆頂端主鋼筋間距不太均勻，澆鑄混凝土時施工不當產生位移。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.16

工程名稱：111 年校區東側擋土牆崩塌修復工程



說明

工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話未填，工程概要、經費缺漏。



說明

擋土牆與司令台柱之間未做阻絕措施，有安全疑慮。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.16

工程名稱：111 年校區東側擋土牆崩塌修復工程

鐵欄杆高度太低且空隙(洞)太大，兒童有墜落之虞，應即拆除重做。

16/11/2023

說明

鐵欄杆高度太低且空隙(洞)太大，兒童有墜落之虞，應即拆除重做。

本工程緊臨山坡，地下水位甚高，擋土牆洩水孔設計每 2m² 一孔，數量恐有不足，建議每 1.5m² 設一孔，或增大洩水孔 2 倍之斷面積，以增加流量。

2023/11/16 上午10:06

說明

本工程緊臨山坡，地下水位甚高，擋土牆洩水孔設計每 2m² 一孔，數量恐有不足，建議每 1.5m² 設一孔，或增大洩水孔 2 倍之斷面積，以增加流量。