

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程



A 段混凝土養護部分不佳，護岸頂部有塑性收縮造成裂縫。

19/12/2023

說明

A 段混凝土養護部分不佳，護岸頂部有塑性收縮造成裂縫。



A 段營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。(混凝土殘渣)

19/12/2023


說明

A 段營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。(混凝土殘渣)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程

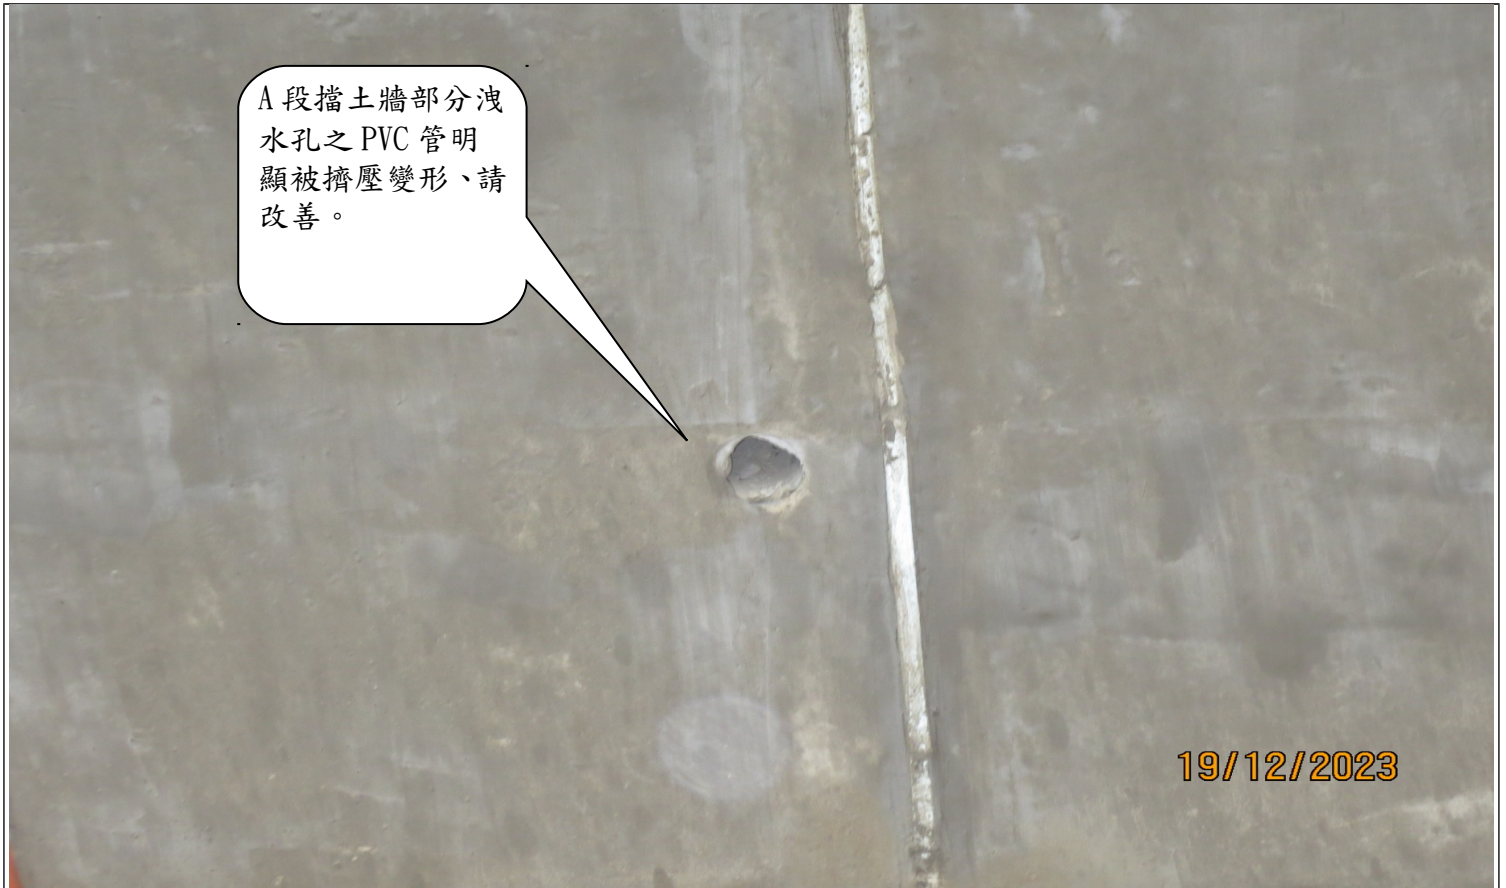

A 段擋土牆部分洩水孔之 PVC 管明顯被擠壓變形、請改善。

19/12/2023

說明	A 段擋土牆部分洩水孔之 PVC 管明顯被擠壓變形、請改善。
----	--------------------------------



本工程施工區現有之集水井，有雜草請一併清除。

19/12/2023

說明	本工程施工區現有之集水井，有雜草請一併清除。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程



說明

A 段路側鄰接擋土牆銜接處有明顯高程差(收尾不佳)。

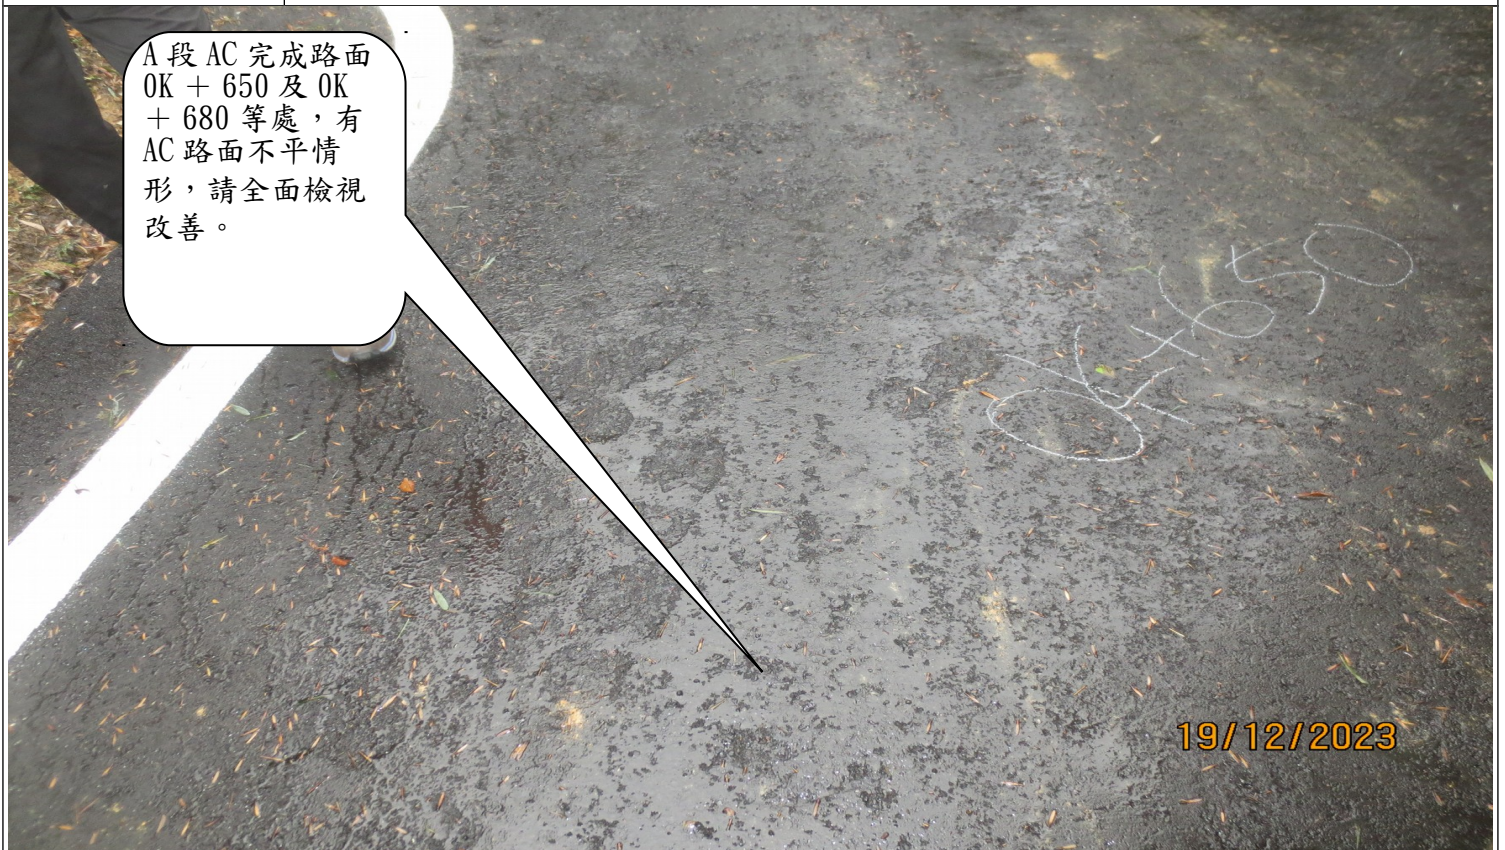

說明

A 段 AC 完成路面 0K + 650 及 0K + 680 等處，有 AC 路面不平情形，請全面檢視改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程



說明

. A 段路面標線有不合規範情形，包括：黏胎致路面有胎漆、標線有胎痕或污穢情形。



說明

. A 段路面標線有不合規範情形，包括：黏胎致路面有胎漆、標線有胎痕或污穢情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程



說明

A 段 AC 完成路面 OK+650 及 OK+680 與 OK+705 等多處，有 AC 路面不平情形，請全面檢視改善



說明

工程告示牌內容未符合規定(缺經費來源)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.19

工程名稱：新竹縣橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程



說明

本工程施工區三角錐，未設拉桿，請改善。夜間警告標誌應加強，以利人車安全。



A 段擋土牆頂部外側，建議設計時有倒角收頭，避免碰撞裂崩，及增加美觀。

19/12/2023

說明

A 段擋土牆頂部外側，建議設計時有倒角收頭，避免碰撞裂崩，及增加美觀。