


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25

工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程

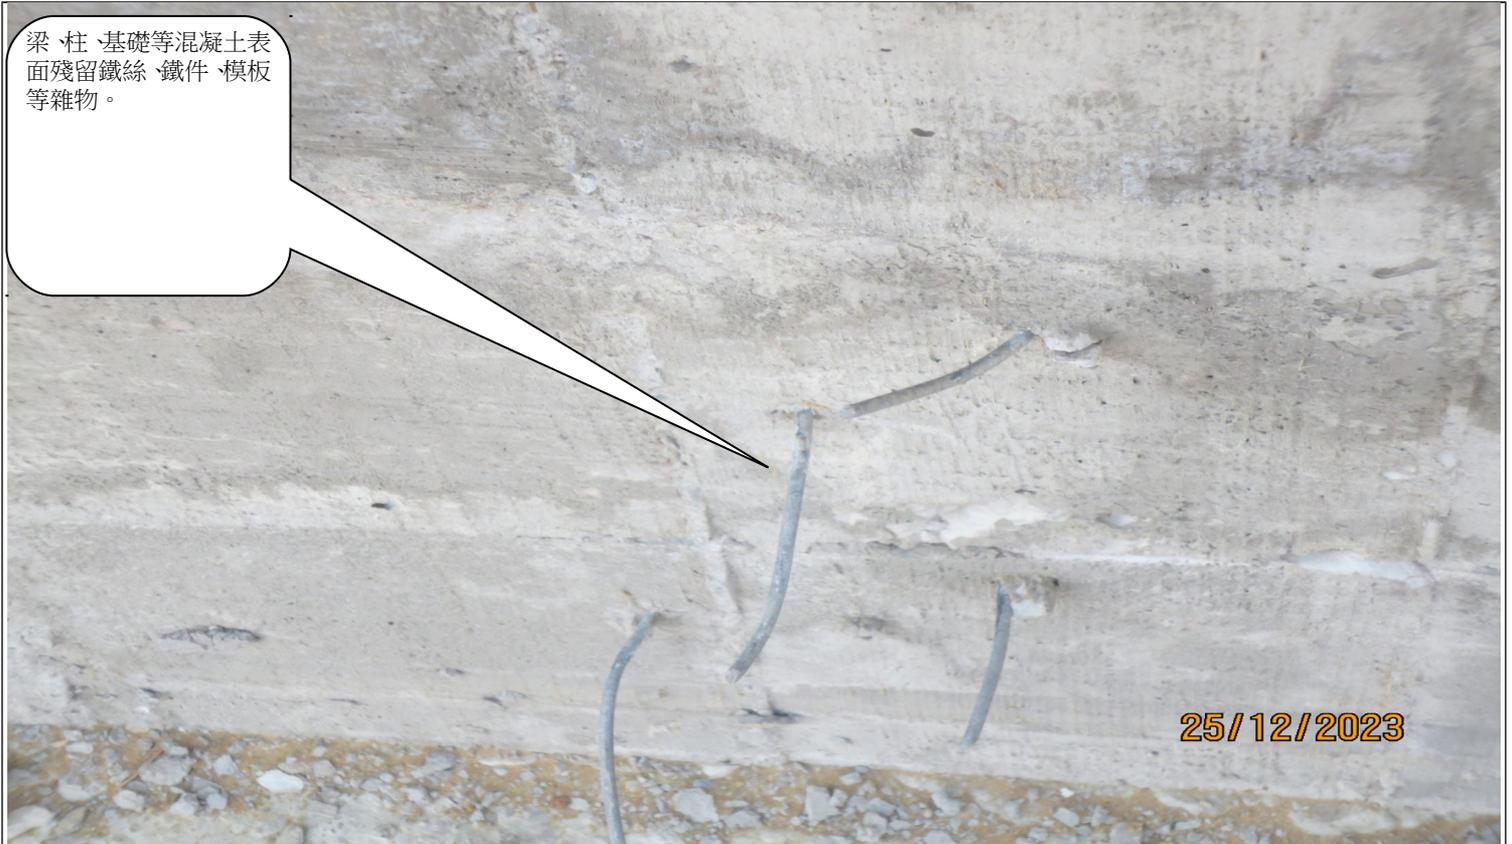

梁、柱、基礎等混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、模板等雜物。

25/12/2023

說明

梁、柱、基礎等混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、模板等雜物。



梁、柱、基礎等混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、模板等雜物。

25/12/2023

說明

梁、柱、基礎等混凝土表面殘留鐵絲、鐵件、模板等雜物。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25


工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程



說明

B棟建築之地梁箍筋間距大小不均，不符合鋼筋間距規定。

.B棟地梁及梁柱接頭處之鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土充填澆置。(。

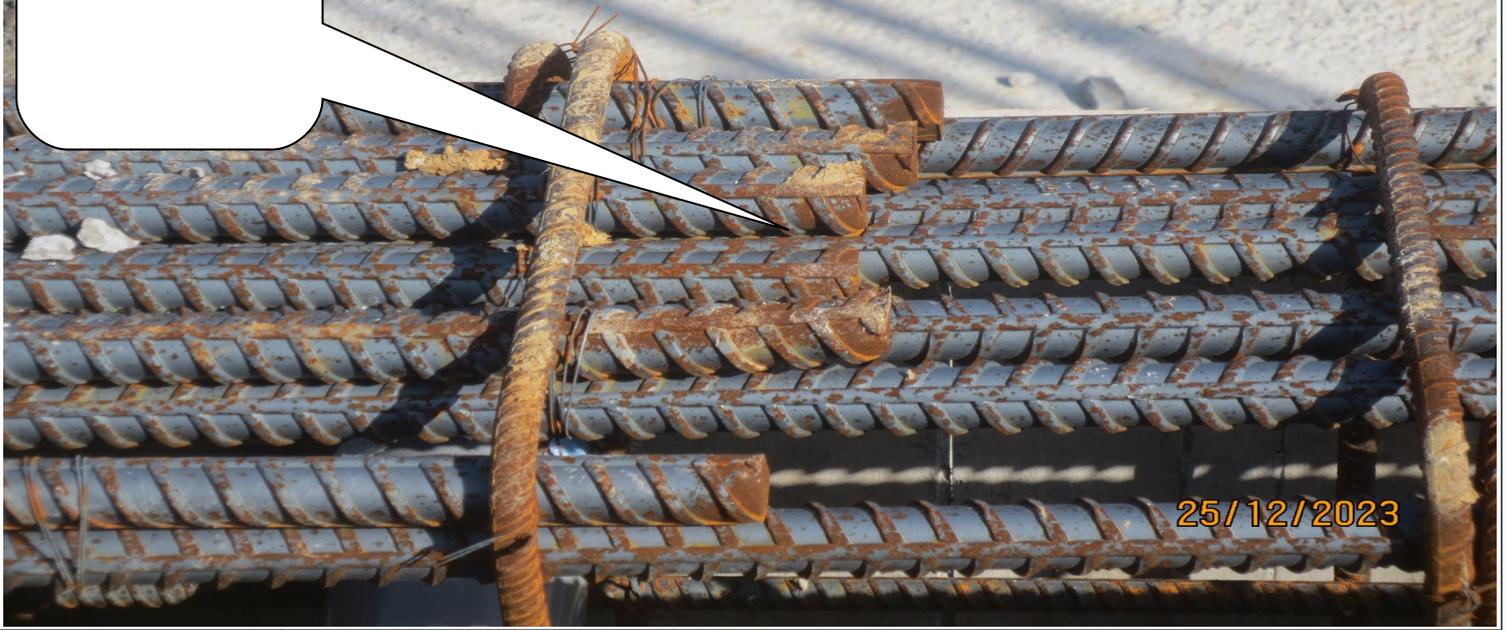

說明

.B棟地梁及梁柱接頭處之鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土充填澆置。.

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25

工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程

A棟建築之金屬樓梯構架之鐸道仍有鐸蝕、起弧擊等目視缺陷，且迄今仍未進行非破壞檢測。



說明

A 棟建築之金屬樓梯構架之鋁道仍有鋁蝕、起弧擊等目視缺陷，且迄今仍未進行非破壞檢測。

B 棟地梁及梁柱接頭處之鋼筋配置過度緊密(小於 25mm)，影響混凝土充填澆置。



說明

B 棟地梁及梁柱接頭處之鋼筋配置過度緊密(小於 25mm)，影響混凝土充填澆置。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25

工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程



A 棟建築之金屬圓柱體無適當保護，有被施工物體碰撞損害之虞。

25/12/2023

說明 A 棟建築之金屬圓柱體無適當保護，有被施工物體碰撞損害之虞。



管路出口請以管帽施以保護以免遭異物阻塞。

2023/12/25 上午10:44

說明 管路出口請以管帽施以保護以免遭異物阻塞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25

工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程



說明

B 棟建築之穿牆 PVC 套管材料無止水翼環。



說明

B 棟建築之穿牆 PVC 套管無支撐支架而直接架設於鋼筋上固定，影響鋼筋之混凝土握裹力。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.25

工程名稱：湖口文小非營利幼兒園興建工程



說明

·臨時電開關箱內無接地線銜接。



說明

於高差 2 公尺以上之施工架邊緣未設置符合規定之護欄或安全網。