

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉新樂村8鄰武漢部落簡易自來水系統及烏嘴部落簡易自來水系統2件工程



說明

50噸水塔出水口混凝土底部有蜂窩及底部收邊不良，請修補。




說明	50 噸水塔出水口混凝土底部有蜂窩及底部收邊不良，請修補。
----	-------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉新樂村 8 鄰武漢部落簡易自來水系統及烏嘴部落簡易自來水系統 2 件工程

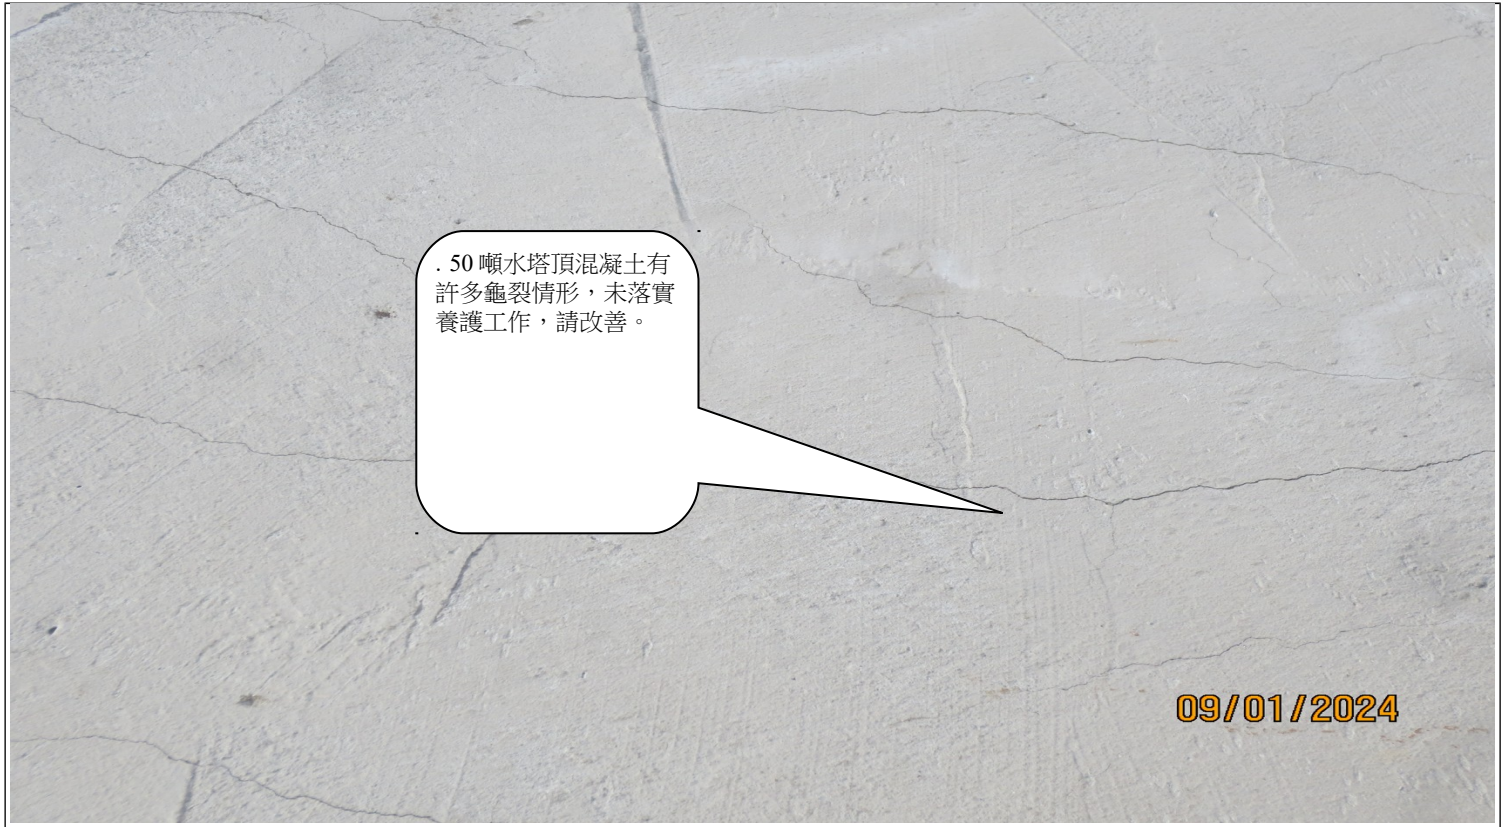

說明	50 噸水塔頂混凝土有許多龜裂情形，未落實養護工作，請改善。
----	--------------------------------



50 噸水塔頂混凝土有許多龜裂情形，未落實養護工作，請改善。

09/01/2024


說明

50 噸水塔頂混凝土有許多龜裂情形，未落實養護工作，請改善。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.01.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉新樂村 8 鄰武漢部落簡易自來水系統及鳥嘴部落簡易自來水系統 2 件工程

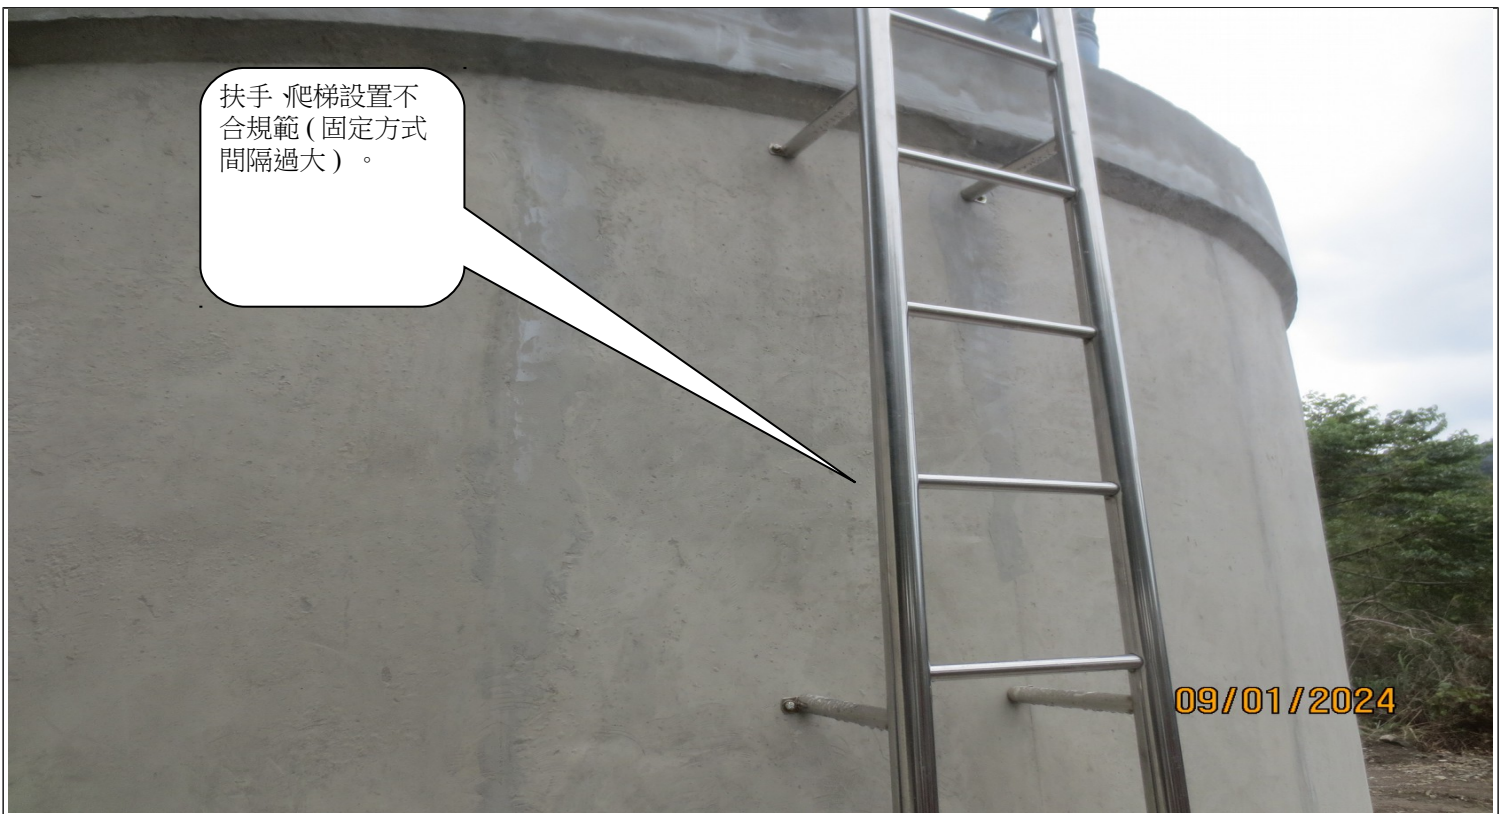

扶手、爬梯設置不合規範（固定方式間隔過大）。

09/01/2024

說明	扶手、爬梯設置不合規範(固定方式間隔過大)。
	
說明	50噸水塔頂部不銹鋼蓋板框座，施工程序有誤，未於灌漿前先安裝固定請改善。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉新樂村8鄰武漢部落簡易自來水系統及鳥嘴部落簡易自來水系統2件工程



說明	管路通風口請以管帽施以保護以免遭異物侵入。
----	-----------------------



說明	. 工程告示牌內容未落實填寫專任工程人員手機號碼，請填寫手機號碼方便快速聯繫，另空污編號未載明，請補正。
----	--

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.09

工程名稱：新竹縣尖石鄉新樂村 8 鄰武漢部落簡易自來水系統及鳥嘴部落簡易自來水系統 2 件工程



說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護(砂料未加以帆布覆蓋)。



說明

HDPE 材料堆放，應做好管制作業，工區發現管材內有細砂土情形，請改善。