


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱：新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程

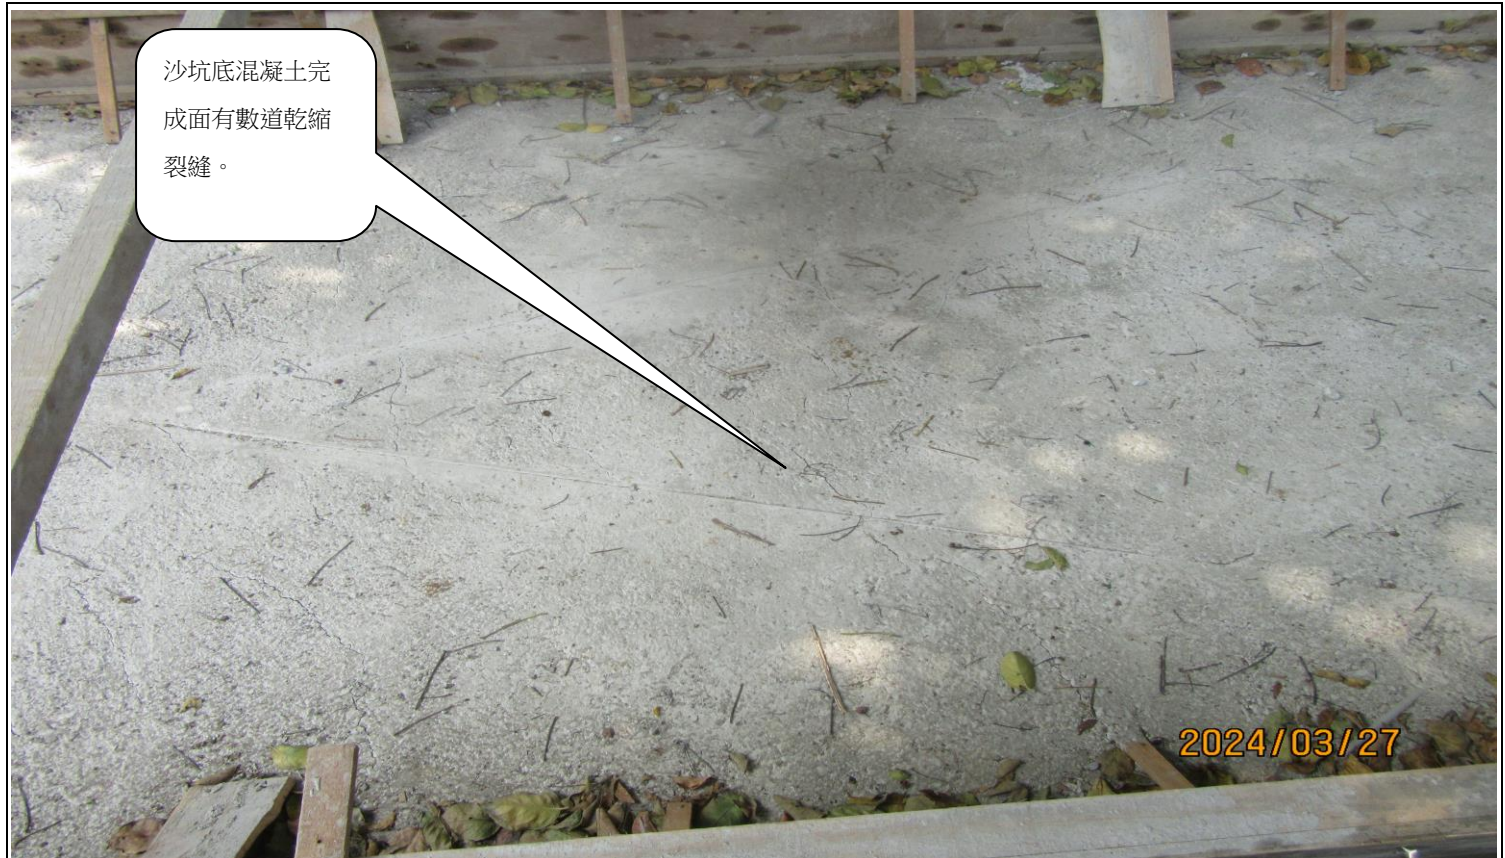

沙坑底混凝土完成面有數道乾縮裂縫。

2024/03/27

說明

沙坑底混凝土完成面有數道乾縮裂縫。



跳遠沙坑混凝土界牆局部橫向鋼筋保護層不足。

2024/03/27


說明

跳遠沙坑混凝土界牆局部橫向鋼筋保護層不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱：新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程

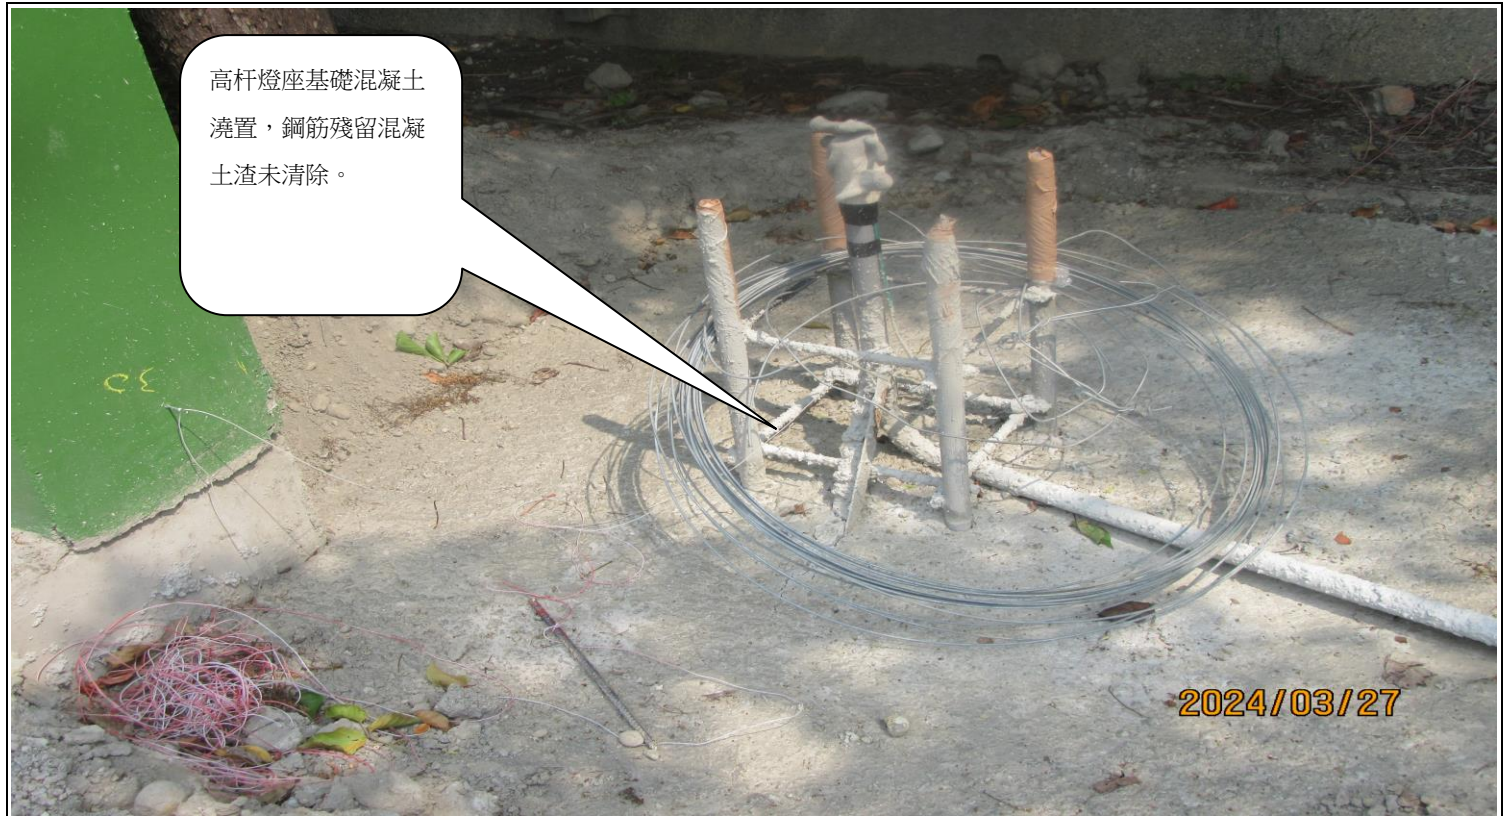

說明

高杆燈座基礎混凝土澆置，鋼筋殘留混凝土渣未清除。



說明

西側跑道排水溝陰井旁廢棄混凝土渣未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱：新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程

高杆燈座 PVC 電管線
口未適當保護



說明

高杆燈座 PVC 電管線口未適當保護

西側跑道排水溝路樹
開挖斷根作業，樹根
截斷不足，易影響混
凝土牆體之穩定。



說明

西側跑道排水溝路樹開挖斷根作業，樹根截斷不足，易影響混凝土牆體之穩定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程：

預鑄水溝間單元間隙填縫不足，僅填內側而外側未處理。



說明

預鑄水溝間單元間隙填縫不足，僅填內側而外側未處理。

高杆燈座地下 PVC 電管排列鋪設不整齊。



說明

高杆燈座地下 PVC 電管排列鋪設不整齊。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱：新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程

工程告示牌內專任工程人員未留設手機及政風電話有誤，請修正。

新竹縣立成功國民中學 Hsinchu County Cheng-Gong Junior High School			
新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程			
監理 Supervisor	林威政建築師事務所	設計單位 Designer	林威政建築師事務所
承造 Contractor	成利營造有限公司	工程概要 Project Descriptions	操場整建
113年09月28日至113年05月26日 (09/2022-26/05/2024)			
工地主任兼現場負責人 Site Manager	邱永誠	電話 TEL	0966-882997
專任工程人員 Contractor's Professional Engineer	李正中	電話 TEL	04-25773995
通報專線 Complaints & Suggestions		全民督工專線及網址 Hot Line and Internet address 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
經費來源 Budgetary Sources		政風單位 Government Ethics Department 03-5508224	
重要公告事項 Notice		1. 中央： (千元)(Unit:NT\$1,000) 2. 地方： 21400 (千元)(Unit:NT\$1,000) 1. 空氣污染防治費徵收管制編號(The Construction Project Air Public Nuisances): J111J12150-1 2. 公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Public Nuisances): 3. 一年(Yr) 一月(M) 一日(D):	

2024/03/27

說明

工程告示牌內專任工程人員未留設手機及政風電話有誤，請修正。



.出入口大門臨馬路側鋪設鋼板凸出地面，未設置適當防護警示措施。

2024/03/27

說明

.出入口大門臨馬路側鋪設鋼板凸出地面，未設置適當防護警示措施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.27

工程名稱：新竹縣立成功國民中學操場及體育設施整建工程

東側跑道與二期校舍
交界處，邊坡土石裸
露，建議適當保護以
避免沖刷流失。

2024/03/27

說明

東側跑道與二期校舍交界處，邊坡土石裸露，建議適當保護以避免沖刷流失。

舊廢棄高燈電源線外
露需移除整理。

2024/03/27

說明

舊廢棄高燈電源線外露需移除整理。