

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場透水陰井內側混凝土面發現)



說明

花台座椅工程伸縮縫處置未完善(填縫材料未完全)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程

花台座椅工程伸縮縫處置未完善(填縫材料未完全)。

2024/04/22

說明

花台座椅工程伸縮縫處置未完善(填縫材料未完全)。

工地現場堆置土方與整地後之地坪，無相關防止塵土飛揚之覆蓋設施。

2024/04/22

說明

工地現場堆置土方與整地後之地坪，無相關防止塵土飛揚之覆蓋設施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程



說明

工地現場堆置土方與整地後之地坪，無相關防止塵土飛揚之覆蓋設施。



說明

回填料含有機物、木材、樹枝、大顆石頭等雜物，不符合規範，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程



說明

回填料含有機物、木材、樹枝、大顆石頭等雜物，不符合規範，請加以改善。



說明

花台座椅工程下方鋸縫步道鋪面有混凝土殘渣未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.4.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程



說明

鋸縫步道完成面外觀粗糙磨損平整度不佳，請改善。




說明

鋸縫步道鋪面之鋸縫部分不明顯請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.4.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程

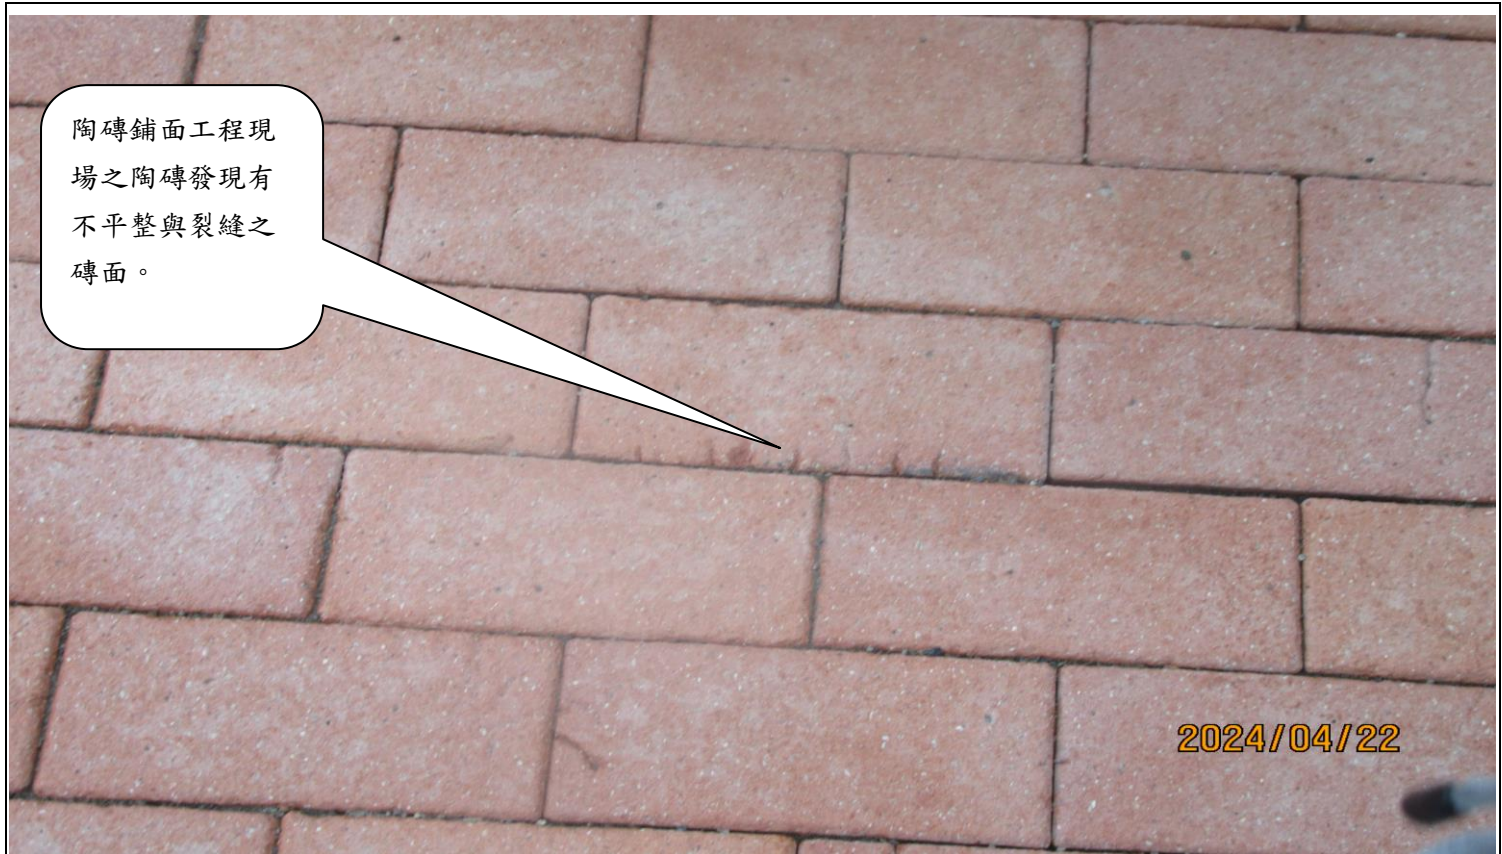

說明

陶磚鋪面工程現場之陶磚發現有不平整與裂縫之磚面。



說明

工區內安全防護措施不完備如陰井護蓋不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.4.22

工程名稱：湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫第二期工程




碎石鋪面設計不鏽鋼板與原有地面分界，碎石鬆動造成不鏽鋼板外露，容易造成用路人受傷 請設計監造單位研究改善。

2024/4/22 上午10:56

說明

碎石鋪面設計不鏽鋼板與原有地面分界，碎石鬆動造成不鏽鋼板外露，容易造成用路人受傷 請設計監造單位研究改善。

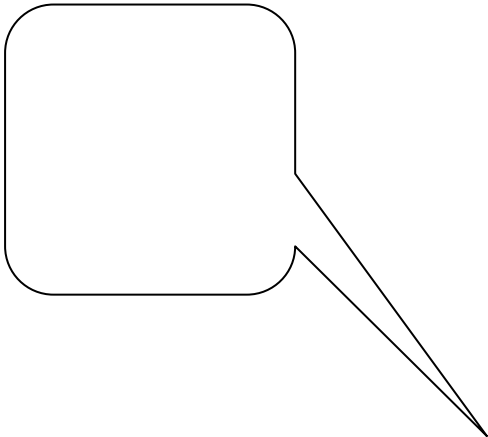

說明