

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.04

工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程



說明

少部分已施設之 PC 路面，打毛有不足之現象。



說明

L 型側溝部份施作完成遭破壞請修護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.04

工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程



說明

部份 L 型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。




說明

工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.04

工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程

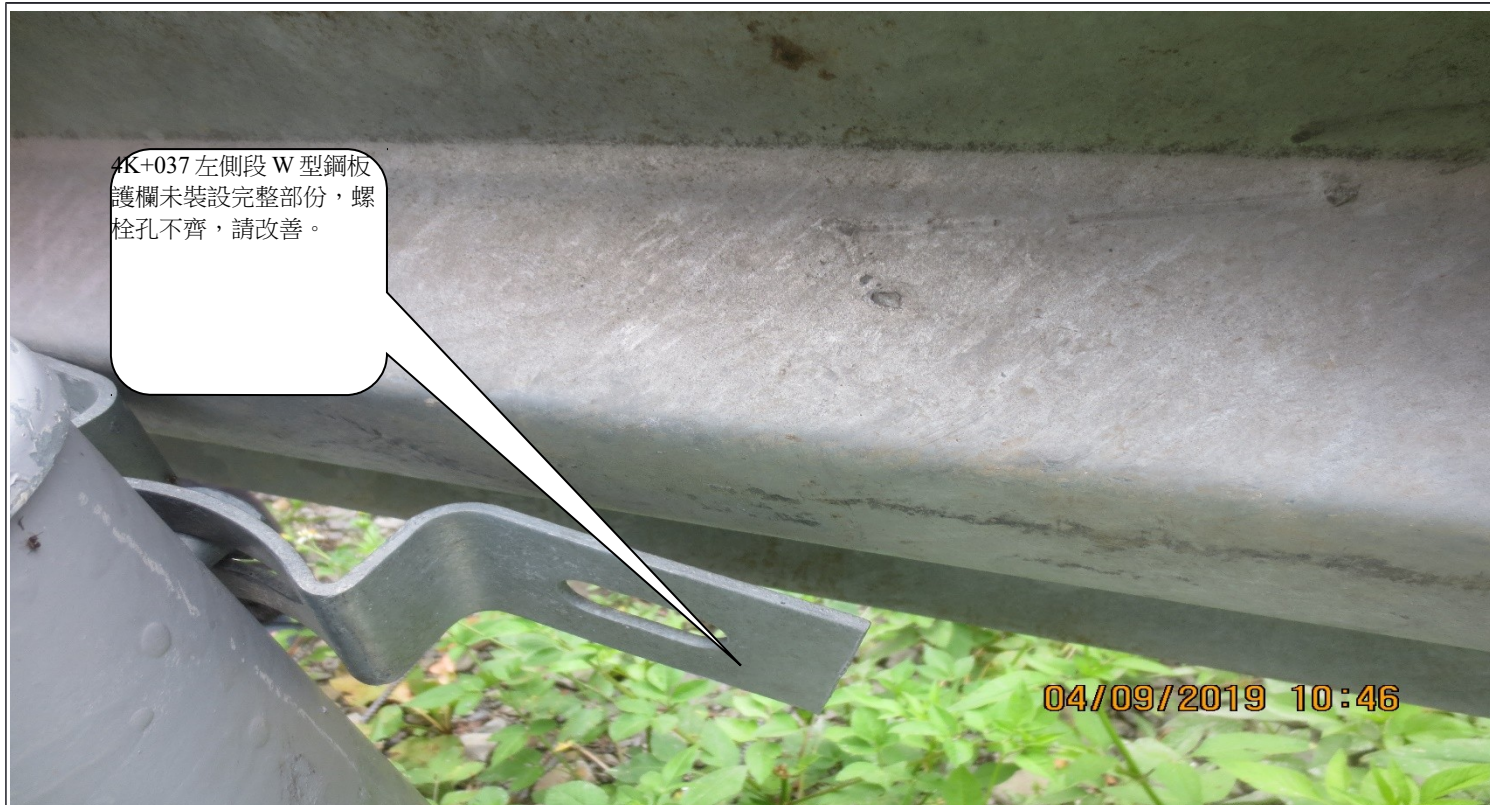

說明

4K+037 左側段 W 型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。



說明

截水溝之跌水設施僅設計鋪設 10cm=t(厚度)之 PC 建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.04

工程名稱：桃山村雲山替代道路北段改善工程



說明

改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。



說明	改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。。。
----	-------------------------------------