

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

會議室混凝土蜂窩與觀景台左側翼牆混凝土蜂窩未處理請確實修補改善。

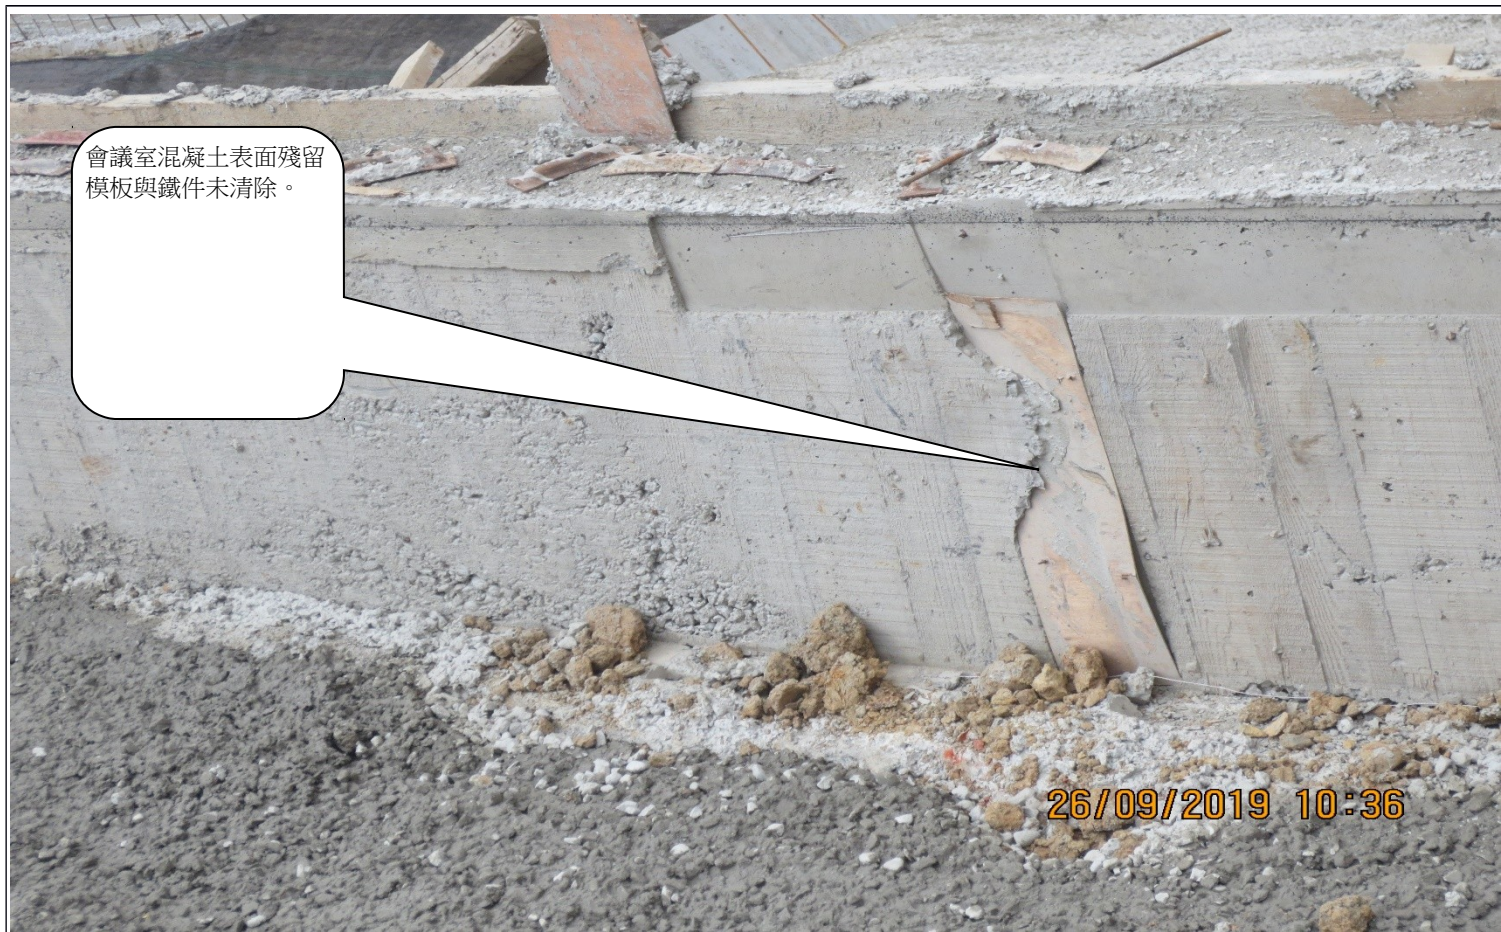

會議室混凝土表面殘留
模板與鐵件未清除。

26/09/2019 10:36

說明	會議室混凝土表面殘留模板與鐵件未清除。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

混凝土表面殘留模板與鐵件未清除。

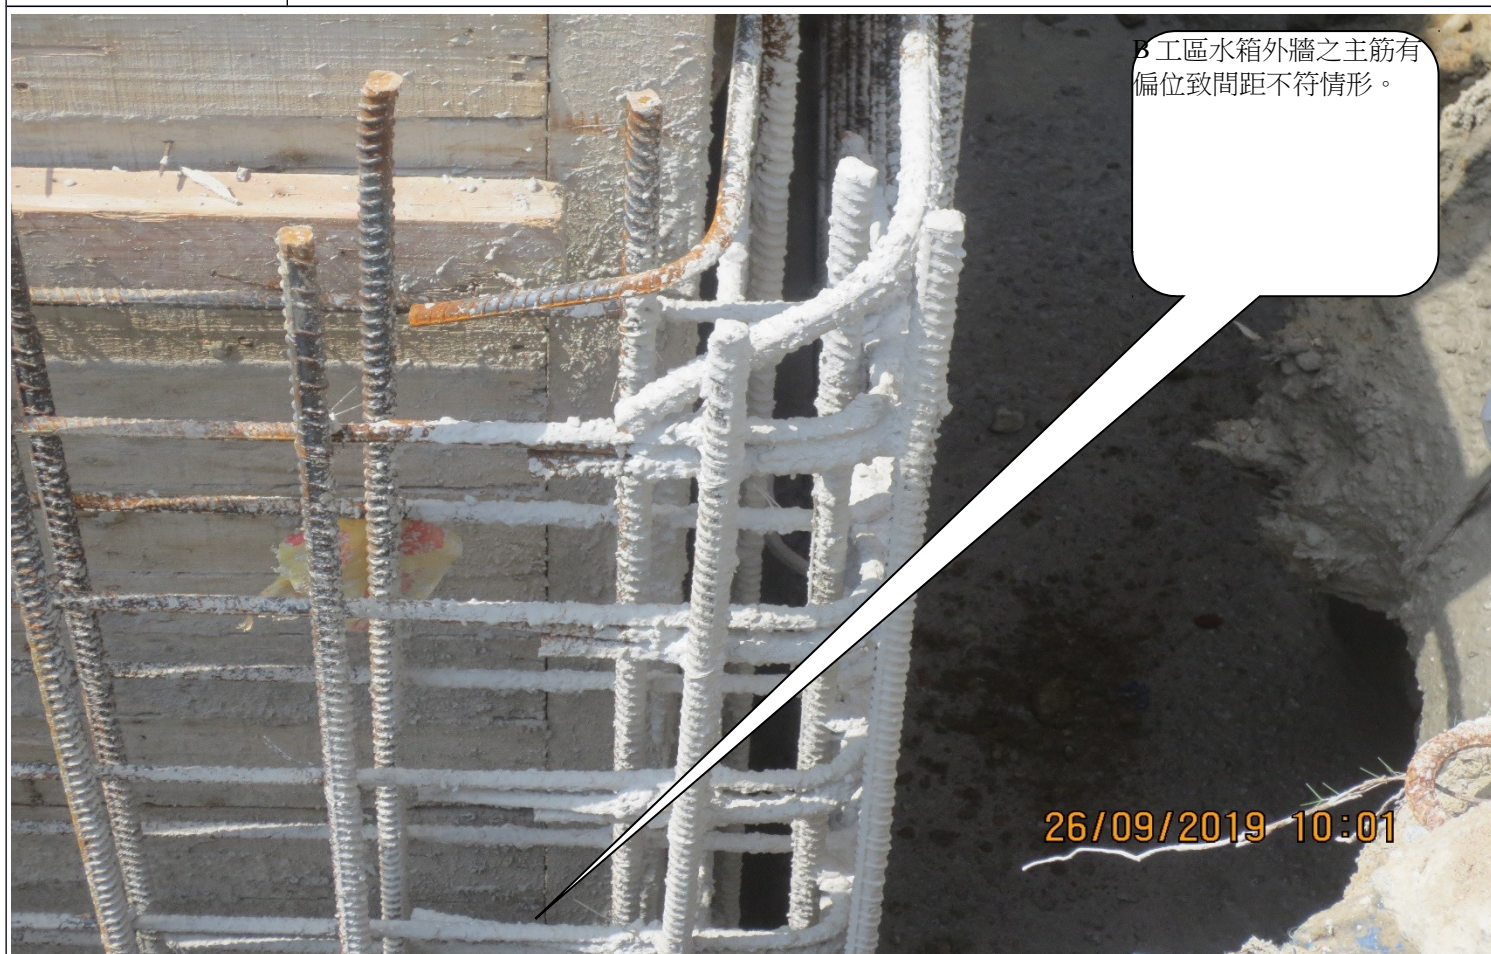

說明

B工區水箱外牆之主筋有偏位致間距不符情形。


拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

滯洪池鋼筋混凝土殘渣未清除。

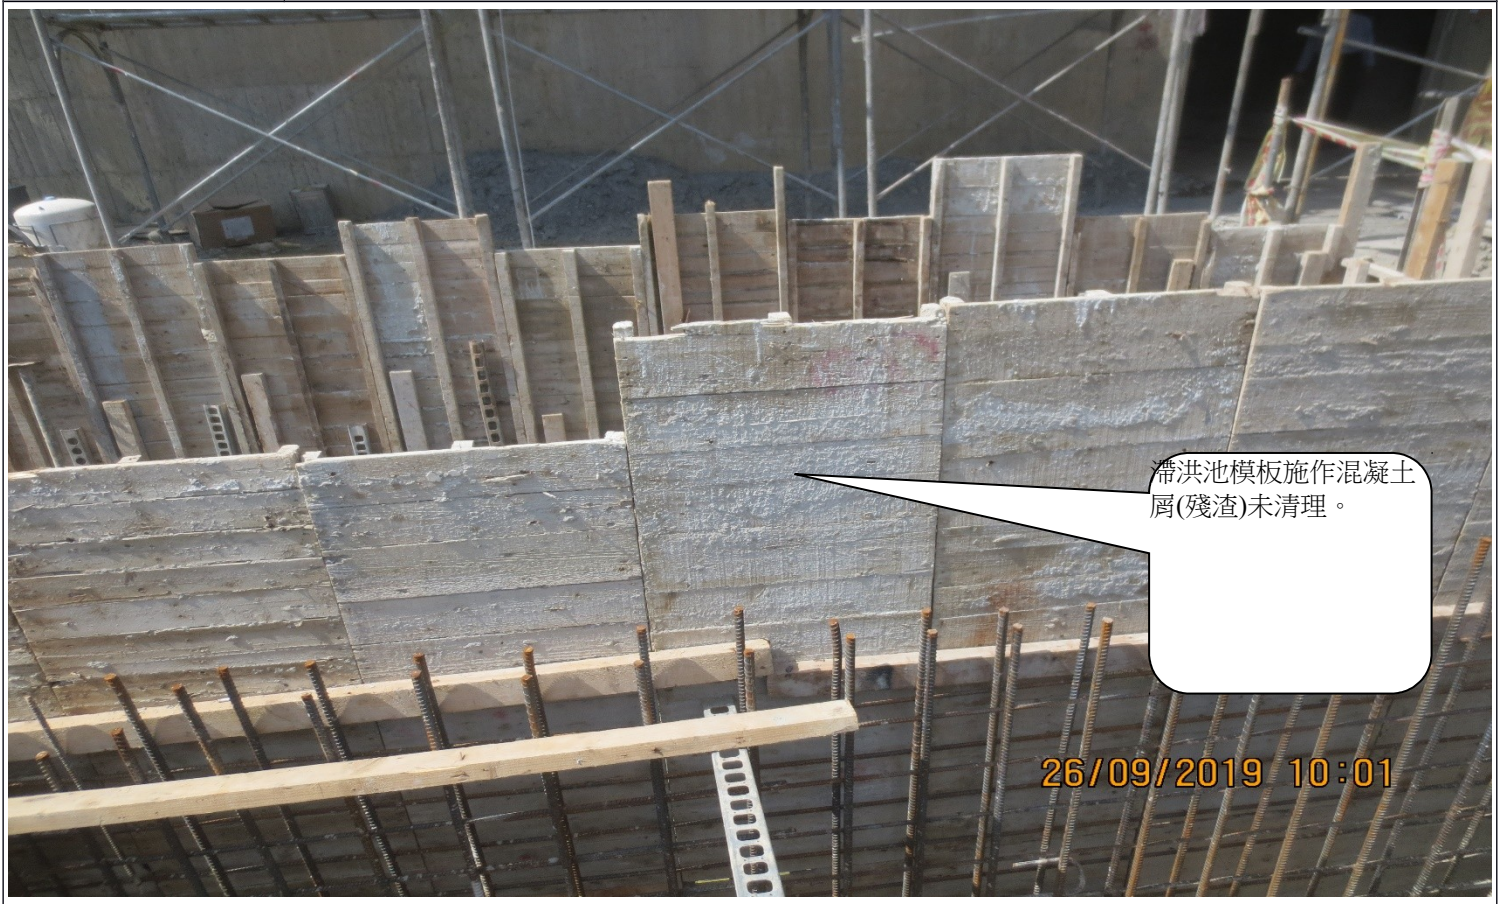


說明	滯洪池模板施作混凝土屑(殘渣)未清理。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程

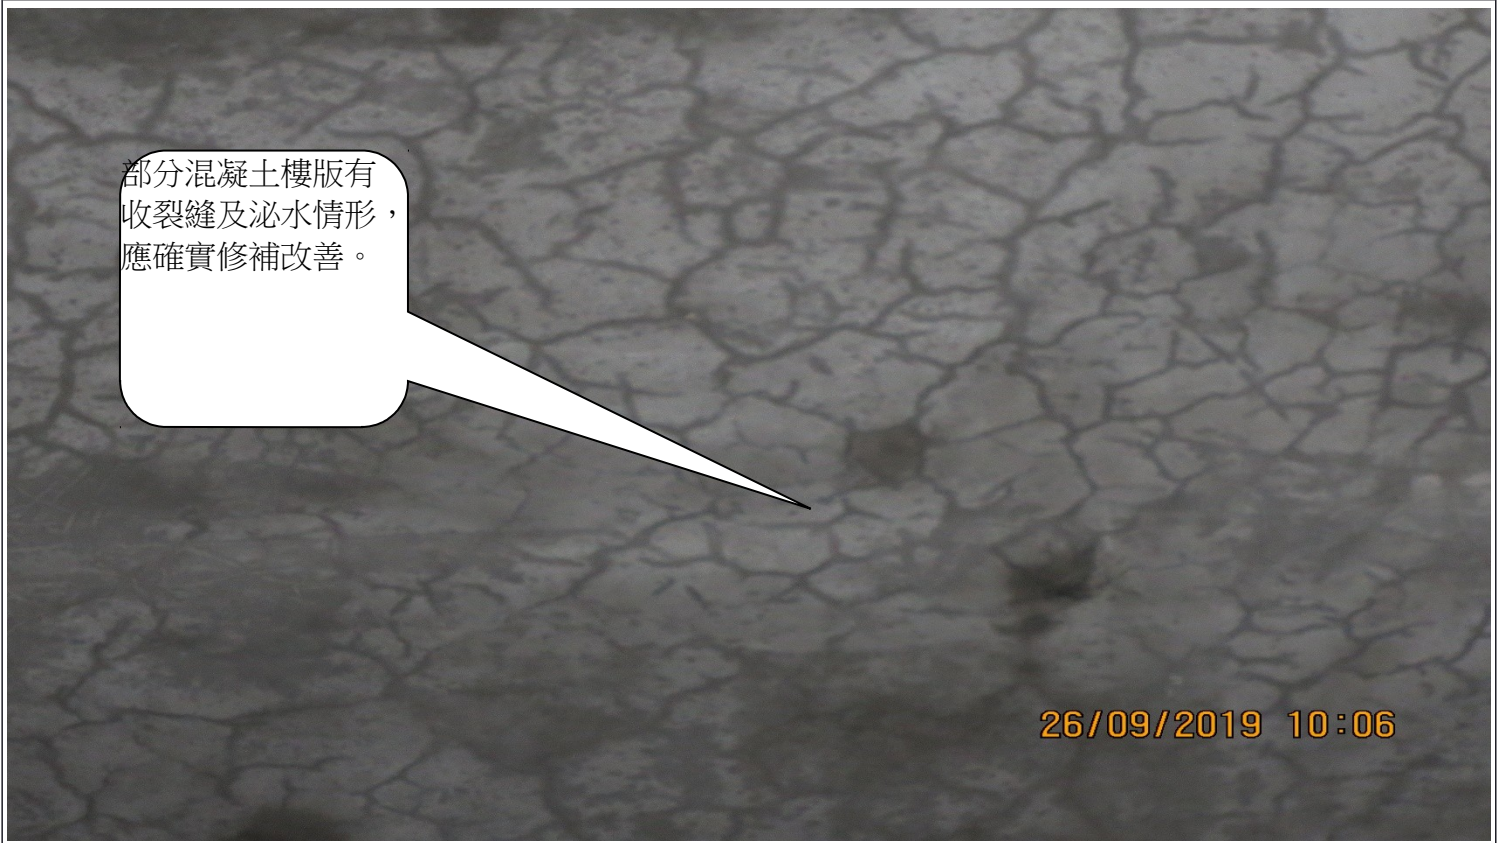

說明	部分混凝土樓版有收裂縫及泌水情形，應確實修補改善。
----	---------------------------



說明	屋頂瓦未逐瓦釘入固定釘而有鬆動情形。
----	--------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

A 工區三樓一根抵石子柱的割縫處稍有未呈垂直線型情形及有鐵件，因位於明顯走道之處，應改善。



說明

預鑄混凝土溝渠之接合樁密合度不足，應填縫改善；且於溝牆上開孔做為吊孔，補孔時應先移除 PVC 塑膠管並將孔緣打毛後填補混凝土補孔。

拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

臨時照明未妥善固定，請即刻改善。



說明

消防水管焊接處防銹未處理，請確實修補改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.26

工程名稱：新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程



說明

屋頂施工之安全護欄與 2F 外牆施工架防墜設施不足。



新舊建物走廊銜接處，因建物沉陷量不等情形，施作現場未分離，尚有部分連結，建議建物新舊分離，伸縮縫應再行處理。

26/09/2019 10:40

說明

新舊建物走廊銜接處，因建物沉陷量不等情形，施作現場未分離，尚有部分連結，建議建物新舊分離，伸縮縫應再行處理。