

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.03

工程名稱：寶 1-1 排水(水尾溝)斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程



說明

右岸終點處護岸混凝土搗實不佳有蜂窩現象產生。



混凝土養護不合規範，塑性縮收造成裂縫。


說明

混凝土養護不合規範，塑性縮收造成裂縫。(在現場 0+160 及 0+200 右岸護岸有發現)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.03

工程名稱：寶 1-1 排水(水尾溝)斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程

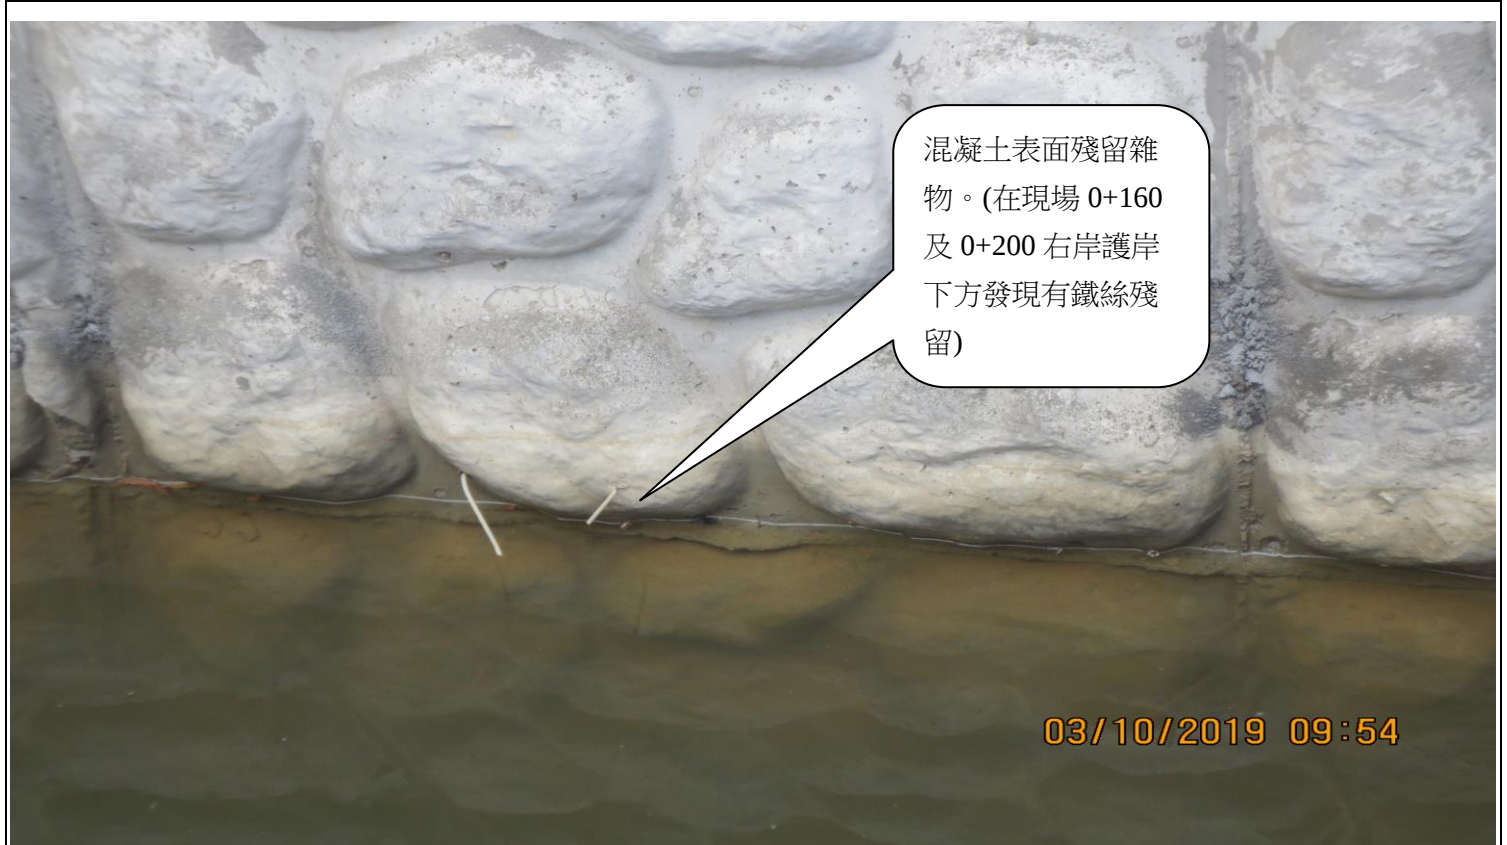

說明

混凝土表面殘留雜物。(在現場 0+160 及 0+200 右岸護岸下方發現有鐵絲殘留)



說明

右岸 0K+160 及近終點處護岸混凝土完成面黑色油漬殘留請清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.03

工程名稱：寶 1-1 排水(水尾溝)斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程



說明

造型模板施工接縫太密集，造成整體外觀不協調，在護岸轉彎處特別明顯(造型模板混凝土完成面畸零塊過多)請改善。



說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(現場發現鋼絲網任意堆置且生鏽嚴重)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.04

工程名稱：寶 1-1 排水(水尾溝)斷面 2-5.1 及斷面 8.2-13 護岸新建應急工程



說明

於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口，未設置符合規定之護欄等設施。



說明

本工程右岸施工終點有超挖之基礎，請監造及施工廠商要依規定復舊，以免影響現場遇洪水造成災害。