

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.18

工程名稱：新竹縣富光國中行政大樓拆除重建工程採購案



部分 RC 柱之鋼筋保護層間隔器及工作筋設置，未盡符合需求。

說明

部分 RC 柱之鋼筋保護層間隔器及工作筋設置，未盡符合需求。



部分管線裝置未符合規範，例如：(1)電信接地測試箱之接地管線

說明

部分管線裝置未符合規範，例如：(1)電信接地測試箱之接地管線，圖面標示為：「 60mm^2 PVC(28)*3」，現場實際裝置為：「 60mm^2 BCW*1(28)*1+ 14mm^2 PVC(20)*2」。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.18

工程名稱：新竹縣富光國中行政大樓拆除重建工程採購案


部分管線施設未符合規範，例如：(1) 部分牆配管未裝置於雙層筋中間。



說明

部分管線施設未符合規範，例如：(1) 部分牆配管未裝置於雙層筋中間。

部分牆配管未配合放樣施設，致管路保護層不足。

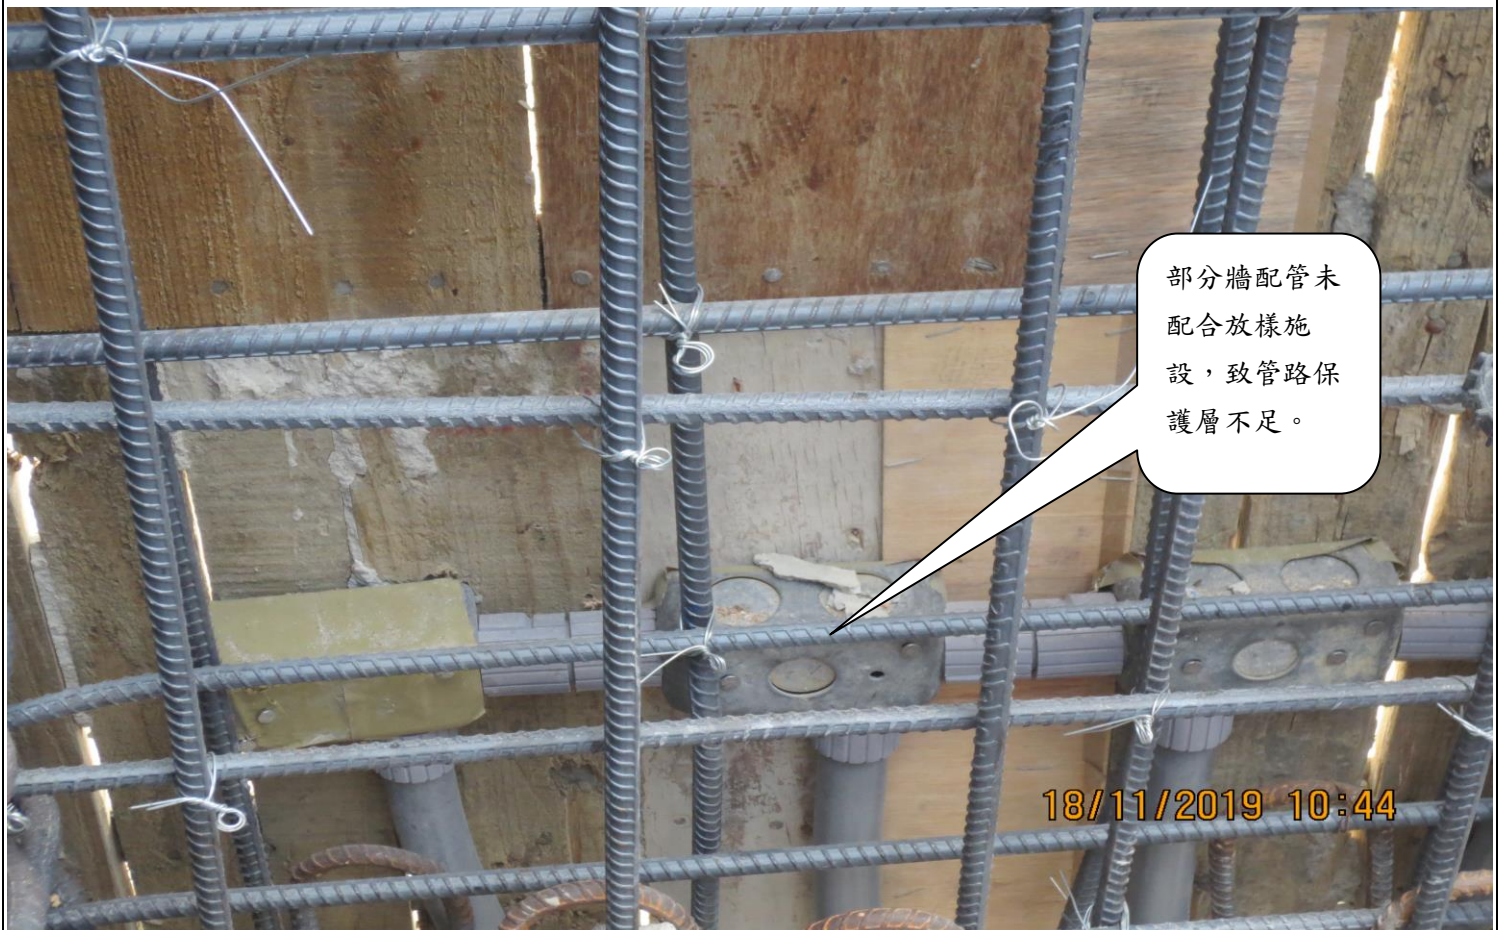

說明

部分牆配管未配合放樣施設，致管路保護層不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.18

工程名稱：新竹縣富光國中行政大樓拆除重建工程採購案



說明

部分管路出口未依規範裝置喇叭口。部分管路未施予封帽防護，易掉入異物造成阻塞。



說明

臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：(1) 部分保護開關（斷路器）裸露懸吊未設於開關箱內，且未連接漏電斷路器

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.18


工程名稱：新竹縣富光國中行政大樓拆除重建工程採購案



部分高差 2 公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），

說明

部分高差 2 公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），

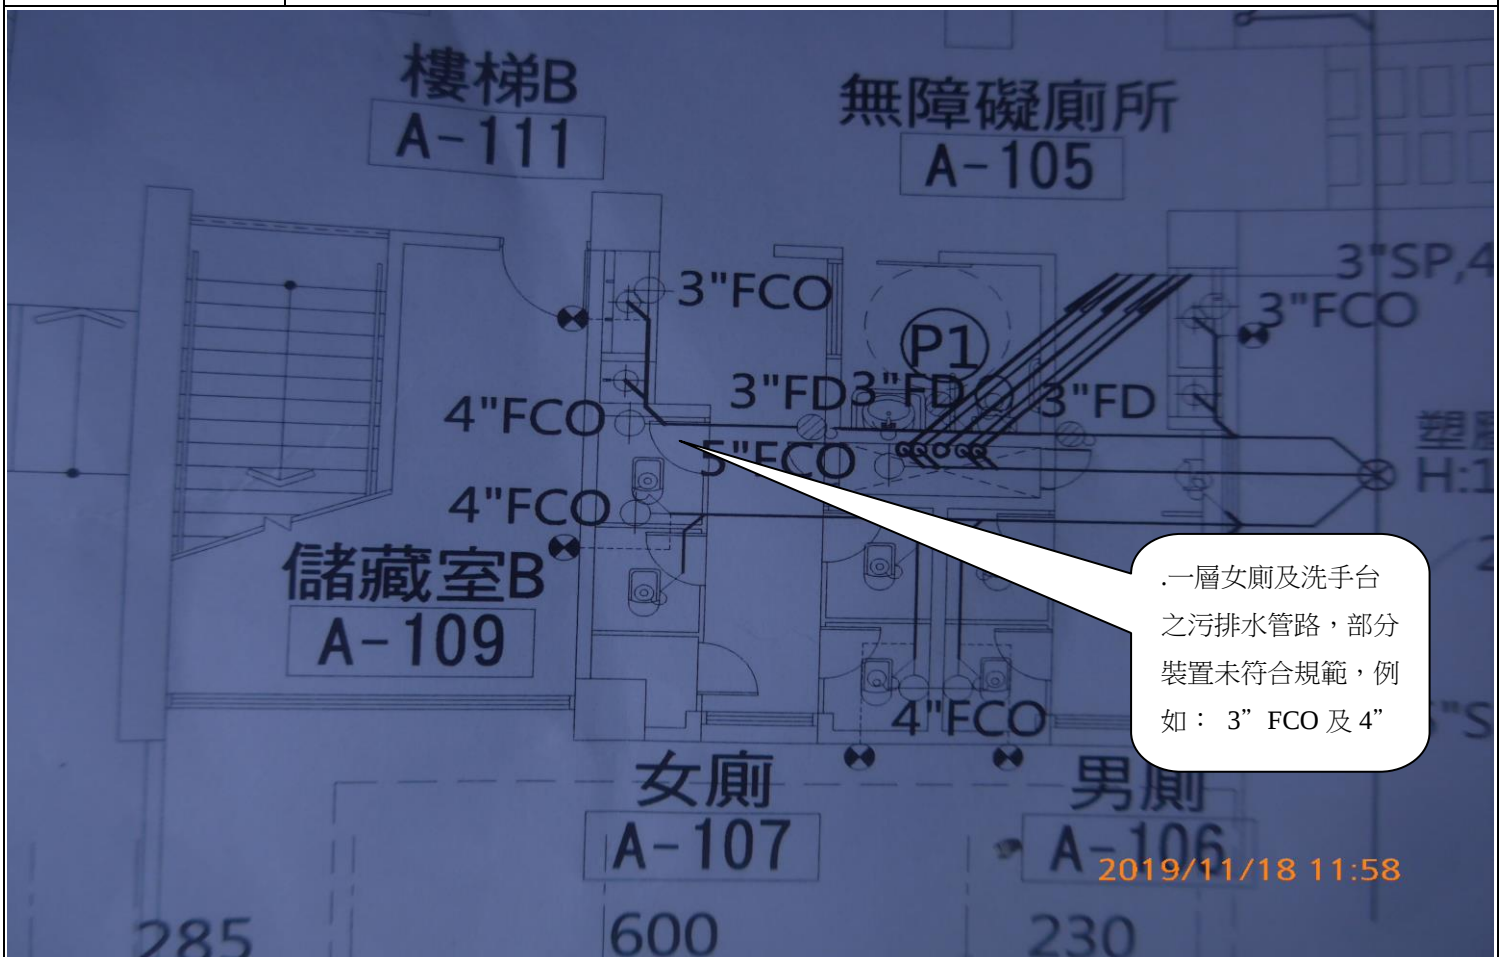

.一層女廁及洗手台之污排水管路，部分裝置未符合規範，例如： 3" FCO 及 4"

說明

.一層女廁及洗手台之污排水管路，部分裝置未符合規範，例如： 3" FCO 及 4" FCO 之管路，尚未依圖面標示預埋等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.18

工程名稱：新竹縣富光國中行政大樓拆除重建工程採購案

一層女廁洗手台
之排水管路·裝置
未符合規範：圖面
標示為 3"，現場
裝置 1 1/2" 等



說明

一層女廁洗手台之排水管路，裝置未符合規範：圖面標示為 3"，現場裝置 1 1/2" 等

部分出線盒或分電
箱(或測試箱)，埋設
後未加防護，易遭異
物阻塞或銹蝕等。



說明

部分出線盒或分電箱(或測試箱)，埋設後未加防護，易遭異物阻塞或銹蝕等。