

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

臨東興圳之邊坡高差超過 2 公尺，上方未設置防墜設施。



說明

施工圍籬，部分未裝設夜間照明燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

施工中之公 27 水中平台，未設置護欄及警告設施，有安全之疑慮。



說明

公 27 工區：水中鋼構平台之「宜蘭石 RC 預鑄板」，部分仍有不平整情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

公 27 工區：兒童溜滑梯處所堆積之土壤，請再檢視是否已分層夯實。



說明

公 26 工區：圳中混凝土基礎，部分有蜂窩及孔洞情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

公 26 工區：堆積原有土石方旁之樹木，未妥善保護。



說明

公 27 工區與公 28 工區：步道兩側未設「草溝」導水，導致雨水漫流及堆積砂土，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

公 27 工區：(1)普通磚踏階完成面，已有吐白情形，請加以清理。



說明

公 28 工區—橋樑橋台與步道銜接處，完整度似不足，有崩落之疑慮，請再檢視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.20

工程名稱：新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第一期工程案



說明

. 預留路燈線路未作妥適保護。



說明

預鑄混凝土板斜坡四週無適當收邊，坡度過陡，不利行走。