


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.19

工程名稱：107 年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫

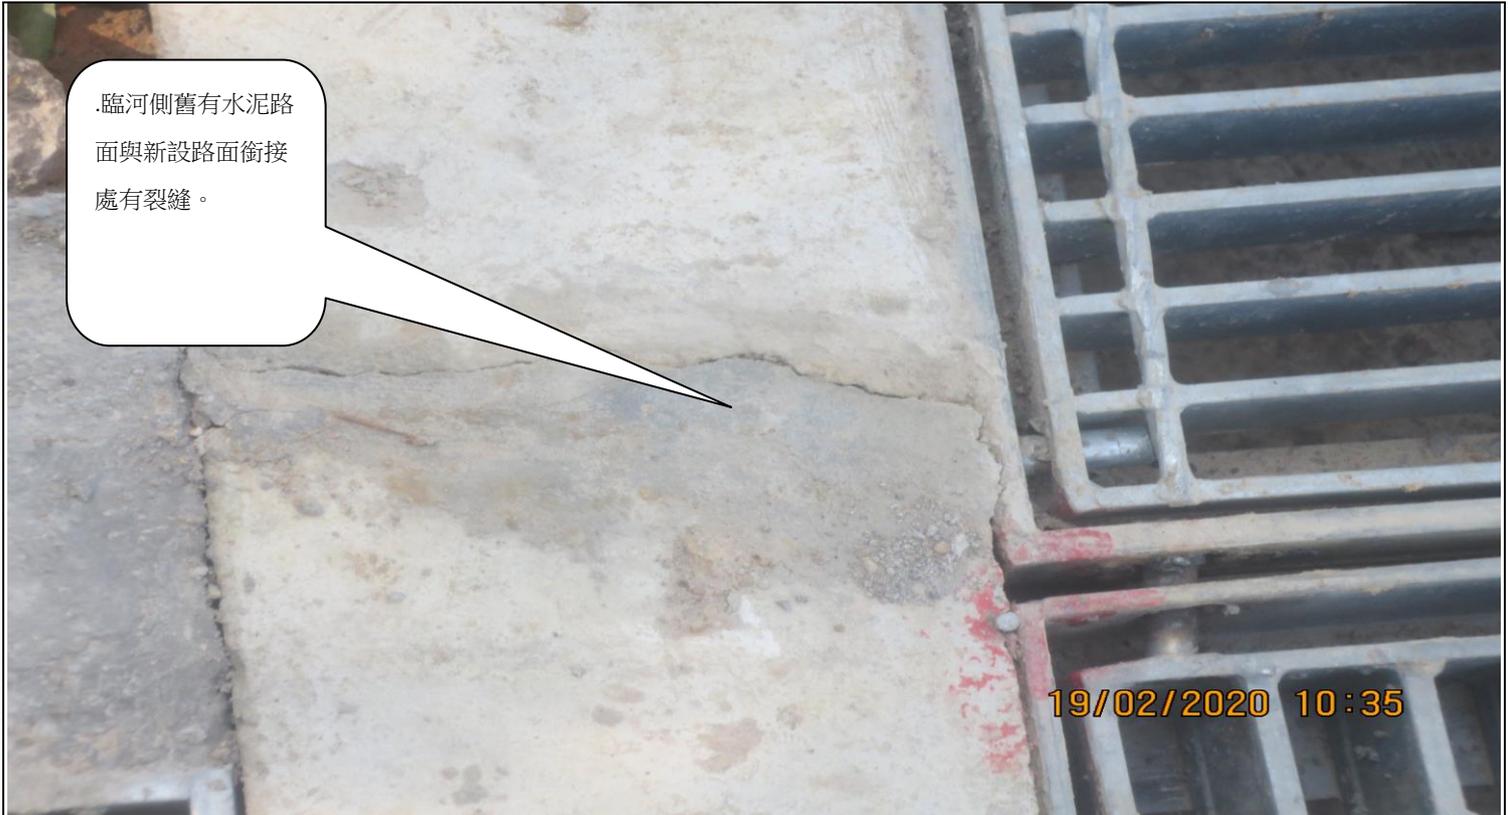


臨河側舊有水泥路面與新設路面銜接處有裂縫。

19/02/2020 10:35

說明

臨河側舊有水泥路面與新設路面銜接處有裂縫。

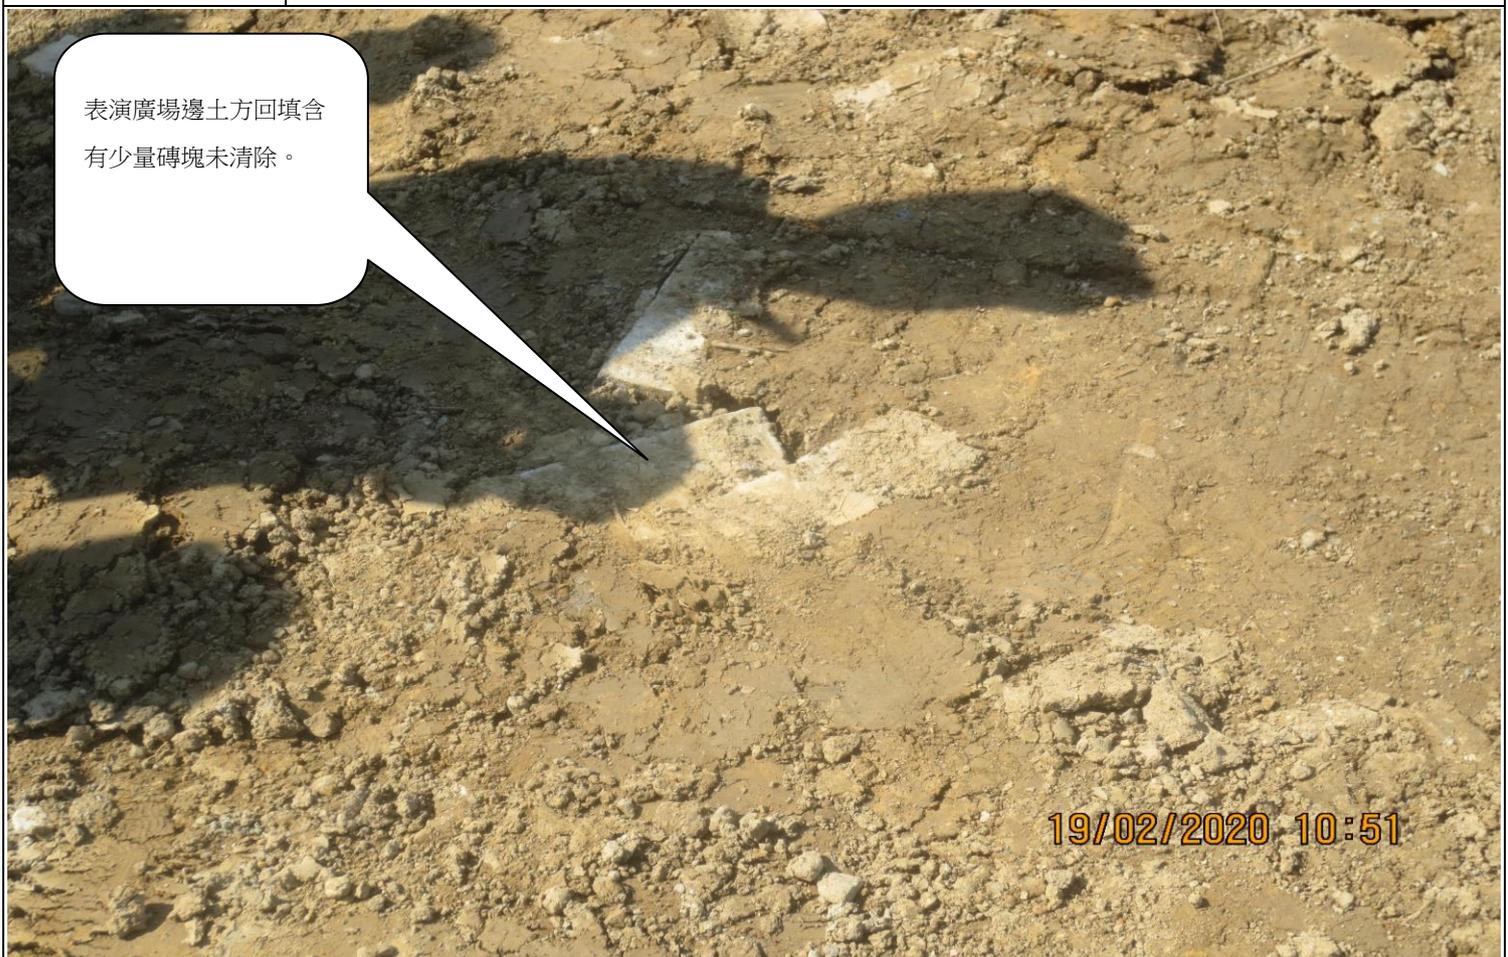

表演廣場邊土方回填含有少量磚塊未清除。

19/02/2020 10:51

說明

表演廣場邊土方回填含有少量磚塊未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.19

工程名稱：107 年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫



土方整地作業，部份
餘土殘留 PC 拉毛路
面及排水溝鍍鋅格
柵上

19/02/2020 10:36

說明

土方整地作業，部份餘土殘留 PC 拉毛路面及排水溝鍍鋅格柵上



工區入口右側與鄰
地銜接未妥善處理
請加以改善。

19/02/2020 10:11

說明

工區入口右側與鄰地銜接未妥善處理請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.19

工程名稱：107年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫



地坪多處如仿木地
坪未作收邊(如緣
石)，請加以處理，
以防四週週邊損壞。

19/02/2020 10:34

說明

地坪多處如仿木地坪未作收邊(如緣石)，請加以處理，以防四週週邊損壞。



AC 路面旁排水溝
集水井(陰井)格柵
板裝置方向不符，
為利人行及自行車
安全，請改善。

19/02/2020 10:42

說明

AC 路面旁排水溝集水井(陰井)格柵板裝置方向不符，為利人行及自行車安全，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.19

工程名稱：107年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫



說明

工區周邊舊有排水溝，土石未清理易阻塞水流，請立即改善。



說明

沉砂池進流管出口端應有消能設施，以防沖刷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.19

工程名稱：107年度新竹縣合興森林愛情園區營造計畫



臨河段舊有路面與上邊坡宜以草溝銜接，以免雨水沖刷漫流於舊有路面。

19/02/2020 10:14

說明

臨河段舊有路面與上邊坡宜以草溝銜接，以免雨水沖刷漫流於舊有路面。



滯洪池四周坡上方未設護欄，恐有安全之虞，建請加設。

19/02/2020 10:22

說明

滯洪池四周坡上方未設護欄，恐有安全之虞，建請加設。