

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.27

工程名稱：新竹縣關西鎮自行車道暨人行道及共同管(線)溝整合與建置計畫



道路右側高壓磚表面
遭水泥漿渣污損不堪
者，請速清洗或抽
換。

2020/02/27

說明

道路右側高壓磚表面遭水泥漿渣污損不堪者，請速清洗或抽換。



配合人行道增設須
移植他處之 17 棵喬
木皆已枯死卻迄未
補植。

2020/02/27

說明

配合人行道增設須移植他處之 17 棵喬木皆已枯死卻迄未補植。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.27

工程名稱：新竹縣關西鎮自行車道暨人行道及共同管(線)溝整合與建置計畫



說明

道路右側高壓磚填縫沙已流失泰半者未補實填塞及振動。



說明

喬木植栽，苗木與支柱間無軟墊，不符合施工規範，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.02.27

工程名稱：新竹縣關西鎮自行車道暨人行道及共同管(線)溝整合與建置計畫



施工中局部營建廢棄物
隨意棄置於路權線外私人空地處，突顯環境衛生
髒亂不堪。

2020/02/27

說明

施工中局部營建廢棄物隨意棄置於路權線外私人空地處，突顯環境衛生髒亂不堪。



1K+540 右側無障礙
坡道施作不良(兩端)
不符日後殘障者使用
需求，請改善。

2020/02/27

說明

1K+540 右側無障礙坡道施作不良(兩端)不符日後殘障者使用需求，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.02.27

工程名稱：新竹縣關西鎮自行車道暨人行道及共同管(線)溝整合與建置計畫



說明

道路旁鍍鋅隔柵版上殘留 AC 粒料，請加以清除。

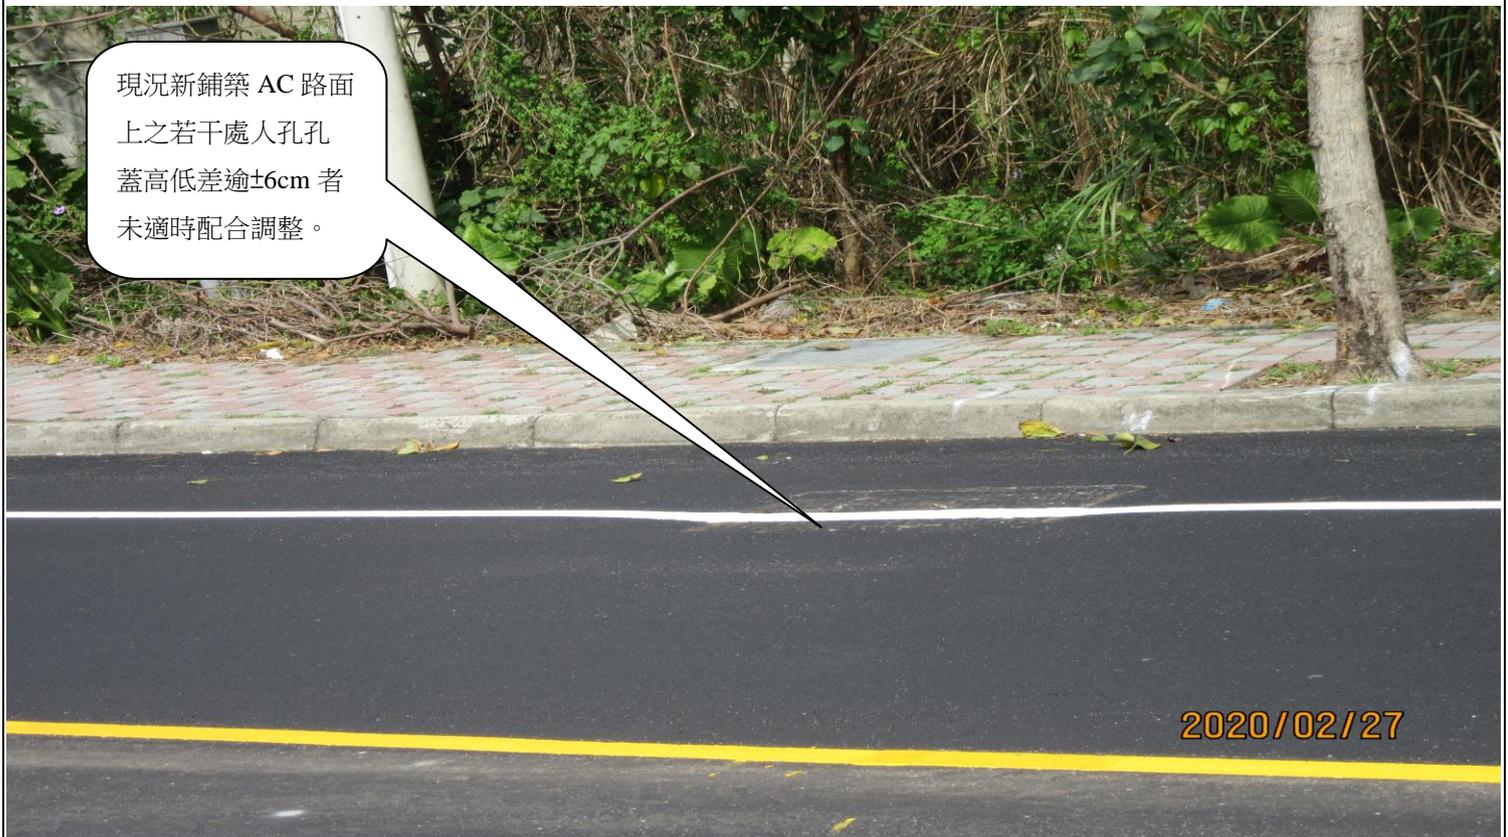

說明

現況新鋪築 AC 路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾±6cm 者未適時配合調整。