

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



說明

抽查 2F~3F 樓梯部份階梯、B 棟屋頂欄杆等混凝土有孔洞或蜂窩等現象。




說明

抽查 2F~3F 樓梯部份階梯、B 棟屋頂欄杆等混凝土有孔洞或蜂窩等現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程

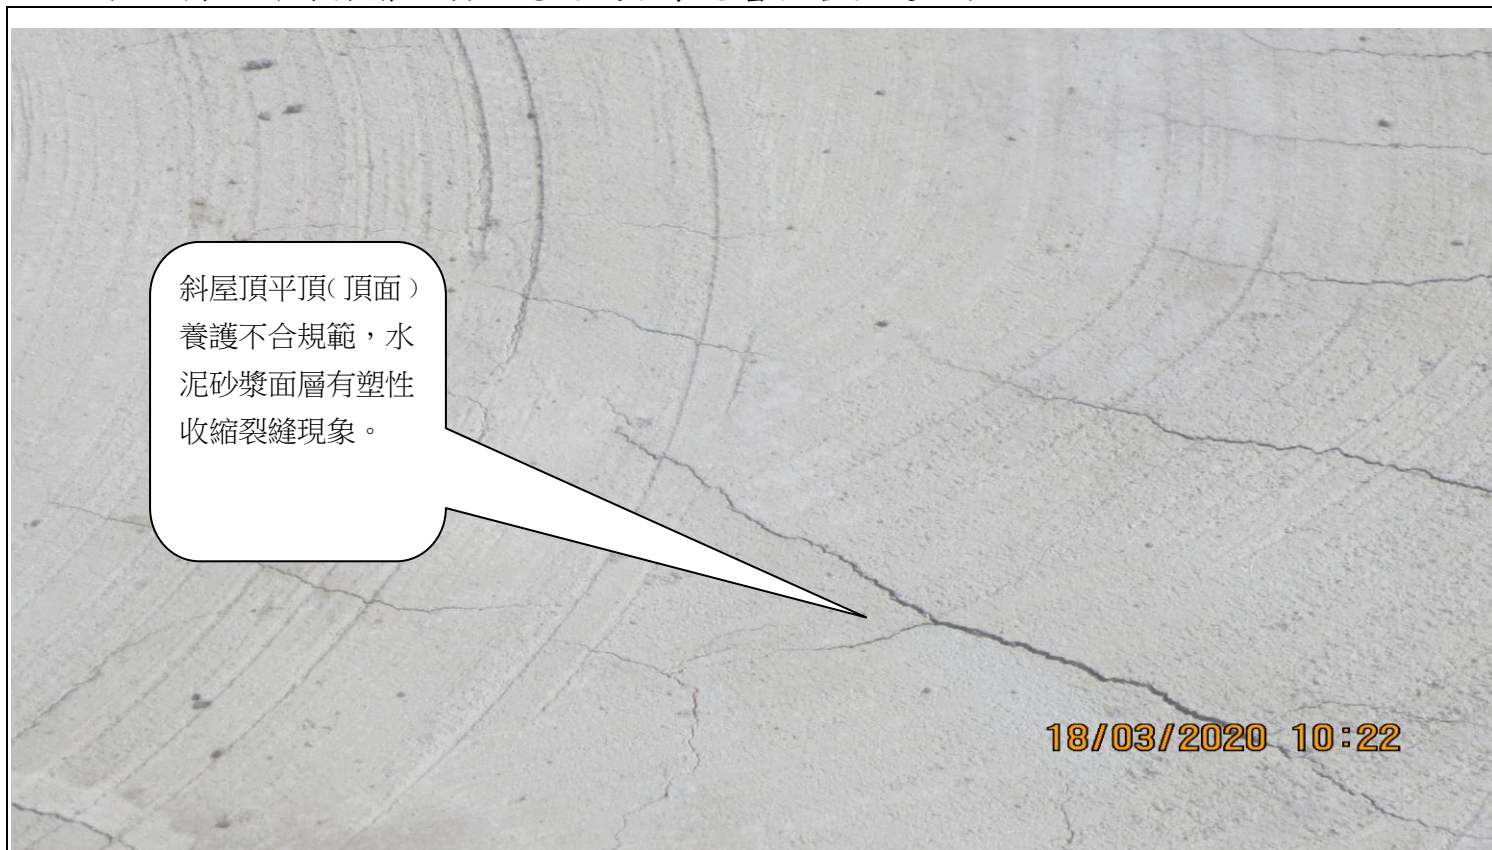

說明

斜屋頂平頂（頂面）養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。



說明

抽查 1F 停等區，造型倒吊牆混凝土內夾雜鐵件等異物。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



屋頂水箱機房粉刷牆面及面版時，未確實保護已施工完成之結構物，水泥砂漿嚴重污染水箱機房牆面。

18/03/2020 10:16

說明

屋頂水箱機房粉刷牆面及面版時，未確實保護已施工完成之結構物，水泥砂漿嚴重污染水箱機房牆面。



斜屋頂平頂（底面）、停等區平頂（底面）等有滲漏水情形，目前已產生白樺現象。

18/03/2020 10:28

說明

斜屋頂平頂（底面）、停等區平頂（底面）等有滲漏水情形，目前已產生白樺現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



說明

工地現場發現有酒精性飲料空瓶棄置於工地現場。



說明

工程告示牌之內容部分未符合規定，例如：(1) 施工期間未標註。(2) 品管人員更換，告示牌上之資料未配合更新。(3) 政風單位通報專線電話不符(未標註分機號碼)。(4) 勞工安全衛生人員之名稱，請修正為「職業安全衛生管理人員」。(5) 經費來源標註之金額，與工程施工執行資料表標註不符，請檢討釐清。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



說明

於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口（樓梯）部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。



說明

臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高防護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



部分臨時用電暫以本工程新設線路作為供電回路，而各層出線盒之線路端部(線頭)，部分未施予包紮，易使人員接觸有感電之虞

2020/03/18 10:33

說明

部分臨時用電暫以本工程新設線路作為供電回路，而各層出線盒之線路端部(線頭)，部分未施予包紮，易使人員接觸有感電之虞



部分排水口設置未符合規範，例如：(1)部分屋頂落水管之預留口位置不正確(如：未置於水溝內或未全部置於水溝內)。

18/03/2020 10:24

說明

部分排水口設置未符合規範，例如：(1)部分屋頂落水管之預留口位置不正確(如：未置於水溝內或未全部置於水溝內)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



說明

部分污、排管路出口未施予管帽封閉保護，易掉入異物造成阻塞。



說明

部分電線施工中未加防護，PVC 絕緣電導線之保護層易遭損毀等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.18

工程名稱：新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程



各層線槽配置，部分裝置未符合規範(如：部分線槽轉折未使用制式配件、部分過牆處未預留開孔使貫通、部分尚未裝置蓋板

2020/03/18 10:16

說明

各層線槽配置，部分裝置未符合規範(如：部分線槽轉折未使用制式配件、部分過牆處未預留開孔使貫通、部分尚未裝置蓋板



出線盒(或拉線盒)裝置，部分未符合規範，例如：(1)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損未配合調整等。

說明

出線盒(或拉線盒)裝置，部分未符合規範，例如：(1)部分出線盒埋設後未加防護，易遭異物阻塞、銹蝕及導線絕緣受損。(2)部分出線盒(小便斗電沖電源)配合外牆預埋，在增設一道內牆後尚未配合調整等。