

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。

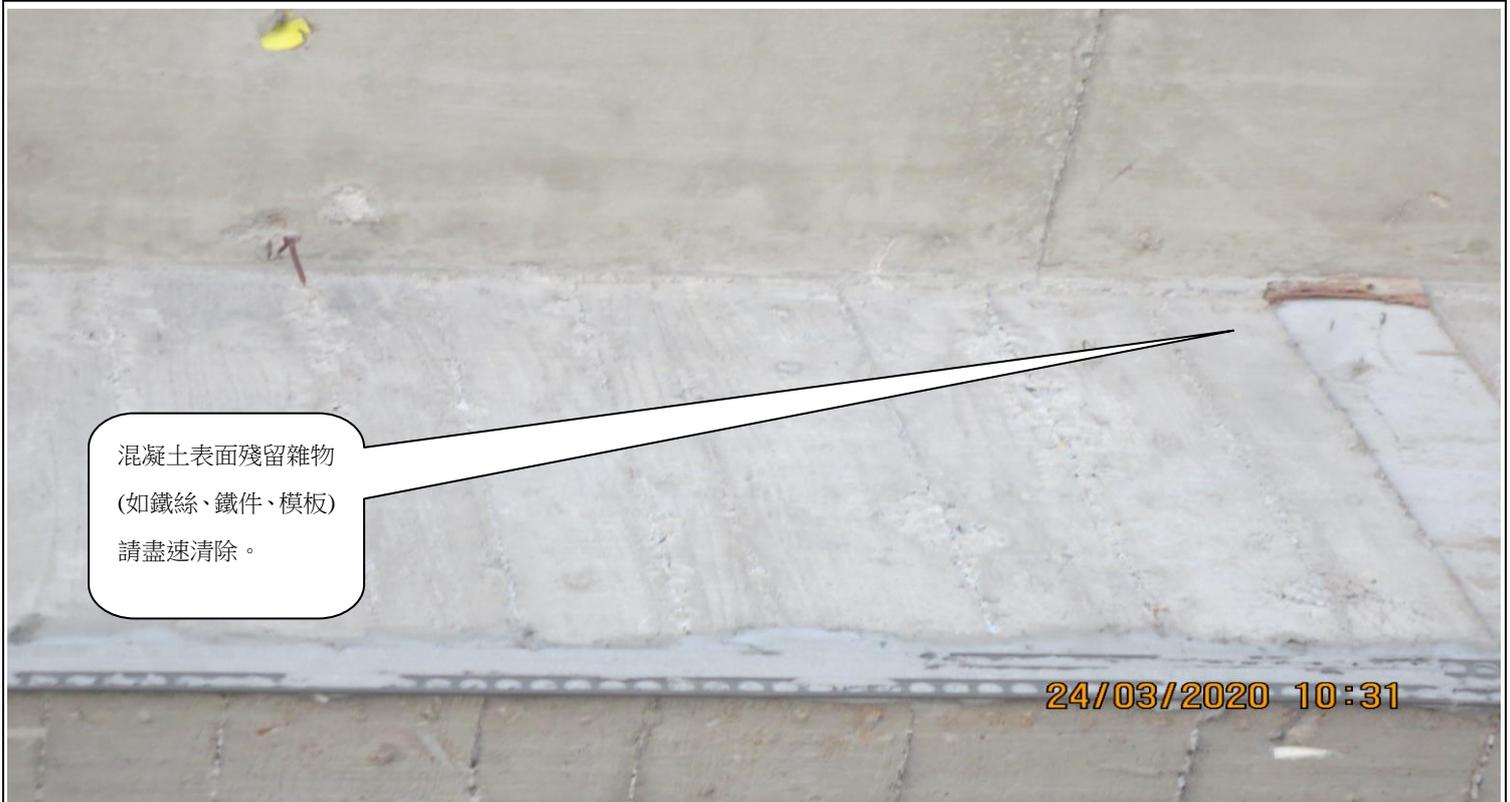


說明

混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)請盡速清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程

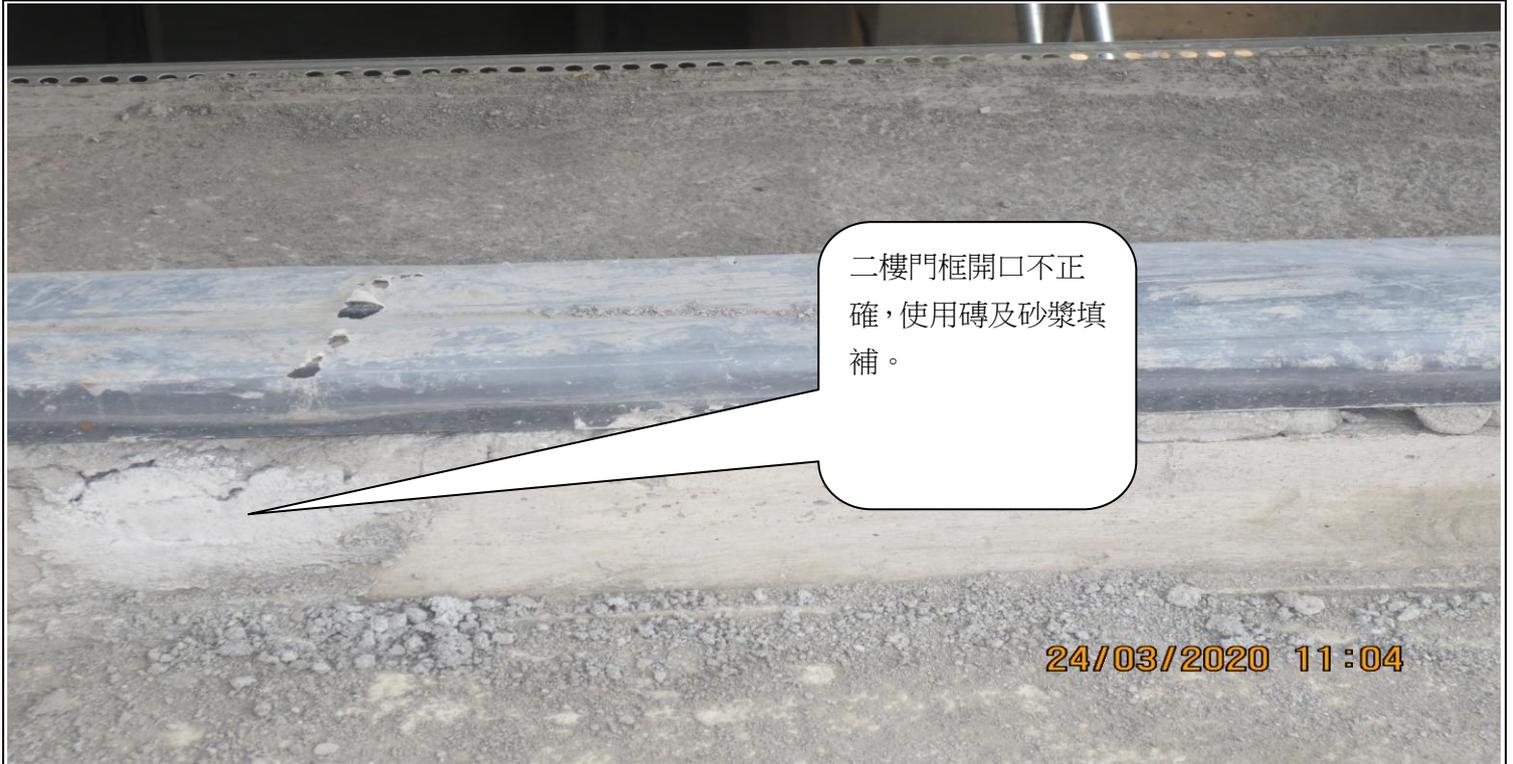

說明

二樓門框開口不正確，使用磚及砂漿填補。



說明

二樓門框開口不正確，使用磚及砂漿填補。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程



說明

施工架與穩定結構連接未符合規定。



說明

管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程



說明

演藝廳外牆使用普通模板景觀不佳，請研議改善方法。



說明

部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程



說明

管路進行方向改變時，未採用順水 T 或以兩個 45 度彎頭。




說明

屋外接地電線埋設深度不足裸露於地表，未確實保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.24

工程名稱：新竹縣原住民族教育推廣中心新建工程

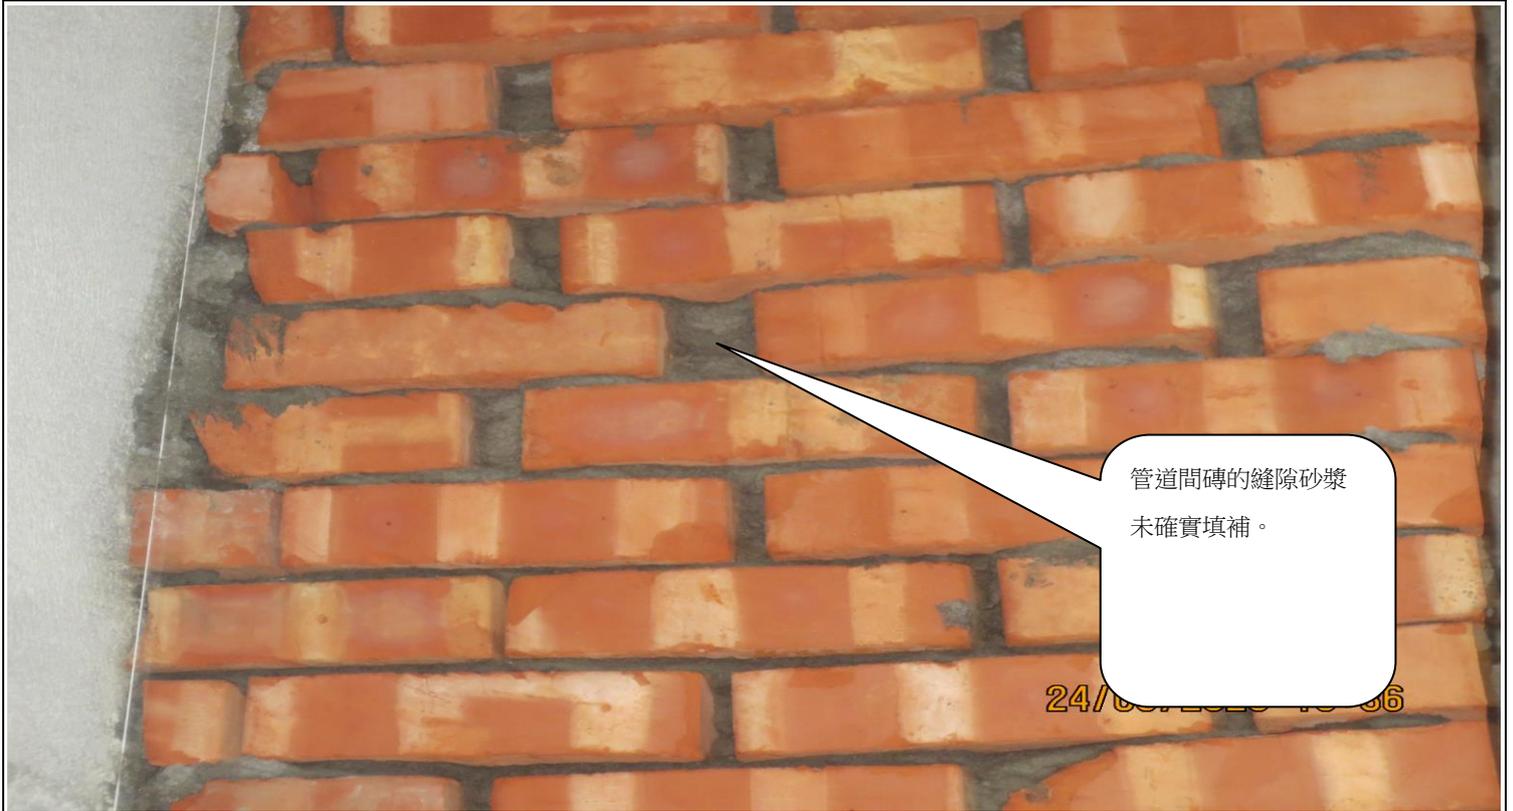

說明

管道間磚的縫隙砂漿未確實填補。



說明

演藝廳屋頂施工架有支柱懸空，請立即改善。