

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹 37 線 13.7K 處下邊坡崩塌復建工程

新澆置完成之混凝土擋土牆，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。



說明

新澆置完成之混凝土擋土牆，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。

廢棄臨時鋼軌樁之樁頭未及時切除，請立即改善。



說明

廢棄臨時鋼軌樁之樁頭未及時切除，請立即改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹 37 線 13.7K 處下邊坡崩塌復建工程

下邊坡擋土牆與舊有下邊坡接合處，易造成水流沖刷弱點，建議以大石塊拋石降低水流沖刷。



說明

下邊坡擋土牆與舊有下邊坡接合處，易造成水流沖刷弱點，建議以大石塊拋石降低水流沖刷。



現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善

說明

回填材料不符規範，現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹 37 線 13.7K 處下邊坡崩塌復建工程

未在施工地點前後必要之距離豎立警告牌提醒用路車輛及行人注意，並增設夜間警告設施)



說明

未在施工地點前後必要之距離豎立警告牌提醒用路車輛及行人注意，並增設夜間警告設施)

尚未施作之 CLSM 及瀝青混凝土面層工項，建議注意適當導水路避免下雨造成積水。



說明

尚未施作之 CLSM 及瀝青混凝土面層工項，建議注意適當導水路避免下雨造成積水。