

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹 37 線 13.7K 處下邊坡崩塌復建工程

新澆置完成之混凝土擋土牆，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。



說明

新澆置完成之混凝土擋土牆，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。

廢棄臨時鋼軌樁之樁頭未及時切除，請立即改善。。



說明

廢棄臨時鋼軌樁之樁頭未及時切除，請立即改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹37線13.7K處下邊坡崩塌復建工程

下邊坡擋土牆與舊有下邊坡接合處，易造成水流沖刷弱點，建議以大石塊拋石降低水流沖刷。



說明

下邊坡擋土牆與舊有下邊坡接合處，易造成水流沖刷弱點，建議以大石塊拋石降低水流沖刷。



現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善

說明

回填材料不符規範，現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.03.25

工程名稱：北埔鄉竹37線13.7K處下邊坡崩塌復建工程



未在施工地點前後必要之距離豎立警告牌提醒用路車輛及行人注意，並增設夜間警告設施)

說明

未在施工地點前後必要之距離豎立警告牌提醒用路車輛及行人注意，並增設夜間警告設施)

尚未施作之 CLSM
及瀝青混凝土面層
工項，建議注意適
當導水路避免下雨
造成積水。



說明

尚未施作之 CLSM 及瀝青混凝土面層工項，建議注意適當導水路避免下雨造成積水。