

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.20

工程名稱：竹 47 線南坑橋及周邊道路改善工程




B+036 農路擋土牆混凝土蜂窩一處。

20/05/2020 09:53

說明

B+036 農路擋土牆混凝土蜂窩一處。

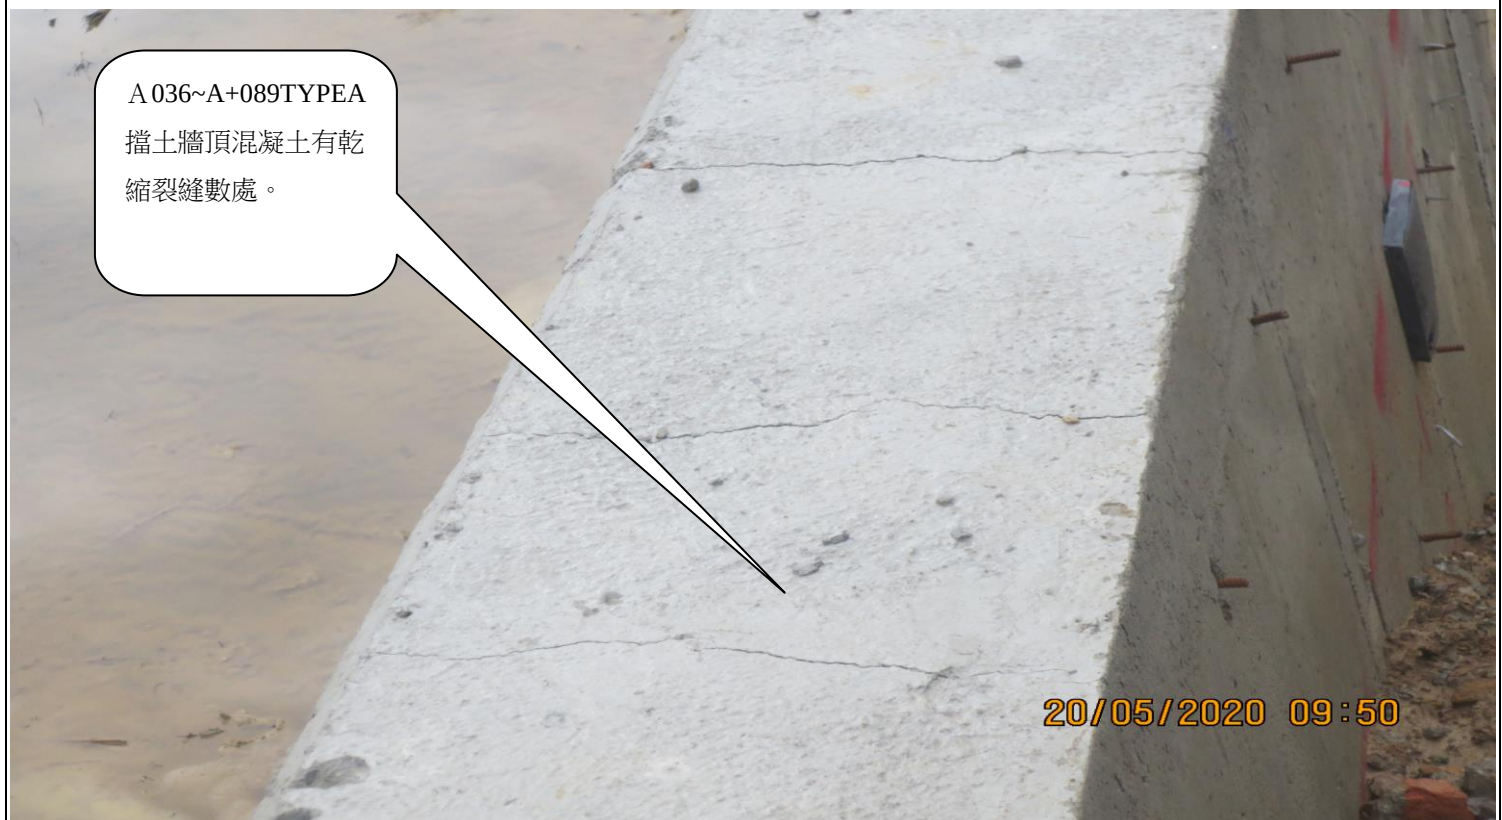

A 036~A+089TYPEA
擋土牆頂混凝土有乾
縮裂縫數處。

20/05/2020 09:50

說明

A+036~A+089TYPEA 擋土牆頂混凝土有乾縮裂縫數處。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.20

工程名稱：竹 47 線南坑橋及周邊道路改善工程



說明

A+036~A+089TYPEA 擋土牆殘留鐵件請剪除。



說明

A+036 擋土牆頂面角落處因護欄超出路面，若鋪設A C將無法壓實(兩側底部斜角與擋土牆銜接處請考量順接)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.20

工程名稱：竹 47 線南坑橋及周邊道路改善工程



臨時改道之 A C 路面部分表面鬆散碎裂請改善。

20/05/2020 10:14

說明

臨時改道之 A C 路面部分表面鬆散碎裂請改善。



.工地現場材料任意堆置。(在 A+089 旁有發現鋼筋任意堆放在空地沒墊高及覆蓋)

20/05/2020 10:01

說明

.工地現場材料任意堆置。(在 A+089 旁有發現鋼筋任意堆放在空地沒墊高及覆蓋)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.20

工程名稱：竹 47 線南坑橋及周邊道路改善工程



說明

箱涵頂版支撐架據現場說明混凝土材齡已足，請儘速拆除以免汛期影響通洪斷面。



說明

0K+150 暫置土區裸露面請加強防災覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.20

工程名稱：竹 47 線南坑橋及周邊道路改善工程



說明

A+036 右岸箱涵尚未施作護岸缺口防汛設施不足請加強。



說明

A+089 擋土牆與原有護岸，因施工造成約 6 公尺寬之護岸缺口。研議補強措施，避免豪大雨時造成災害