

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.14

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程



### 說明

深開挖之上部擋土鋼構斜撐的接合方式，目視似乎僅於斜撐底部點銲於16 mm 橫擋鋼筋上，穩固性不足。因為該斜撐接合處需有足夠之強度承受水平位移之外，尚須維持構架在受力作用下之側向穩定，防止斜撐挫屈或傾倒。





|    |                           |
|----|---------------------------|
| 說明 | 既有樹木之根系未加以維護，致有一棵大樹呈枯萎狀態。 |
|----|---------------------------|

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.14

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程



|    |                           |
|----|---------------------------|
| 說明 | 既有樹木之根系未加以維護，致有一棵大樹呈枯萎狀態。 |
|----|---------------------------|





## 說明

工程告示牌內容未符合規定（如填註之「設計人」、「監造單位」名稱不正確等）。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.14

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程





### 說明

工程告示牌為符合需求如工地負責人及品管人員與勞安人員電話請填寫手機號碼。



### 說明

深開挖之部分護欄開口過大，未符合防止人員墜落之安全規定，且護欄底部之防止物體飛落之擋板不符合需求。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.14

工程名稱：新竹縣竹北市光明一路停6停車場興建工程





說明

護欄底部之防止物體飛落之擋板不符合需求。



說明

深開挖區鄰近之臨時沉砂池的四周安全護欄，不符合規定。