

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.03

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明

(一樓)部份隔間牆預留鋼筋有漏排情形，經抽查一樓隔間牆鋼筋應兩行平行排列（間距約為每排距離 20 公分一根 $\phi 13\text{mm}$ 筋），經工地實量間距有距離 40~60 公分一根 $\phi 13\text{mm}$ 筋。



說明

(一樓)部份隔間牆預留鋼筋有漏排情形

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.06.03

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程



說明

部份鋼構可能施工時未確實保護。尚有部份漆膜髒污情形未完全清理乾淨、部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形、尚有鋼構架設完成後未立即補塗並已有銹蝕情形。

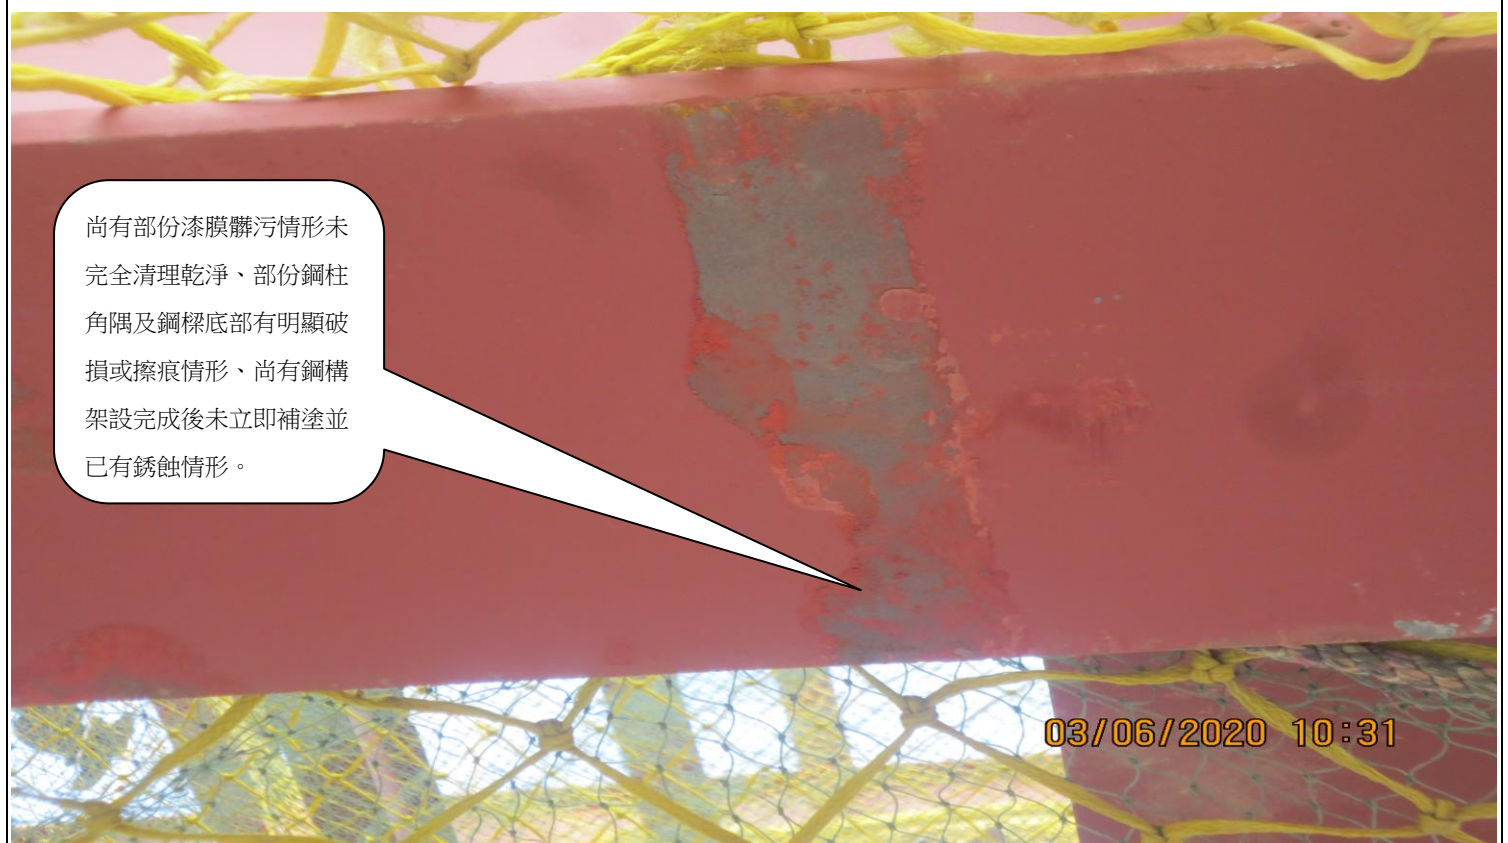

說明

部份鋼柱角隅及鋼樑底部有明顯破損或擦痕情形

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.03

工程名稱：竹東鎮信義立體停車場新建工程

尚有鋼構架設完成後
未立即補塗並已有銹
蝕情形。

03/06/2020 10:38

說明

尚有鋼構架設完成後未立即補塗並已有銹蝕情形。

部份高差 2 公尺以上
之工作場所邊緣未確
實設置符合規定之防
墜設施。

03/06/2020 10:47

說明

未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差 2 公尺以上之工作場所邊緣未確實設置符合規定之防墜設施。