

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.09

工程名稱：新竹縣南和國小操場跑道暨安全地墊整建工程



說明

混凝土完成面水平度不平整，有積水現象。（在操場中央籃球場鋪面之混凝土表面有積水現象及階梯看台抵石子積水。）



說明

在操場中央籃球場鋪面之混凝土表面有積水現象及階梯看台抵石子積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.09

工程名稱：新竹縣南和國小操場跑道暨安全地墊整建工程



操場看台抵石子表面不平整，現場發現成波浪狀，請研議改善方法。

09/06/2020 11:19

說明

操場看台抵石子表面不平整，現場發現成波浪狀，請研議改善方法。



PU 跑道底層現場部分不平整，請改善。

09/06/2020 11:18

說明

PU 跑道底層現場部分不平整，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.09

工程名稱：新竹縣南和國小操場跑道暨安全地墊整建工程



說明

工程告示牌內容未符合規定。(主辦單位沒有中英對照，表格未依規定製作)



說明

在操場看台後方有一處缺口，下雨地表浮流水將從該缺口流入看台及操場跑道，嚴重影響 PU 跑道壽命及品質，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.09

工程名稱：新竹縣南和國小操場跑道暨安全地墊整建工程



說明

操場填土部分未確實夯實，下雨後有發現少許石頭現象，請改善。



說明

跑道與操場間之排水溝蓋，部分地方會積水，另外部分水溝蓋清潔孔有更換為鍍鋅格柵板，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議改善，鍍鋅格柵板建議以整體美觀做適當調整