

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.16

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程



電梯間、視聽教室、樓梯陰角、戶外排水溝側面之混凝土完成面有蜂窩、孔洞及冷縫產生。

16/06/2020 10:53

說明

電梯間、視聽教室、樓梯陰角、戶外排水溝側面之混凝土完成面有蜂窩、孔洞及冷縫產生。



機房混凝土表面殘留模板及鐵釘等雜物未清除。

16/06/2020 10:37

說明

機房混凝土表面殘留模板及鐵釘等雜物未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.16

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

視聽教室部分樑底混凝土打鑿修後螺桿未剔除，待改善。



說明

屋頂未設置泛水，防水層無法收頭，又屋頂樓梯間出口處樓板裝修完成後內低外高，影響日後使用管理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.16

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

1 樓廁所磁磚與走道磨石子地坪未設置介面材料。



說明

建議屋頂女兒牆頂端飾材完成面施作導向屋頂板傾斜排水，避免日後雨水污染外牆。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**109.06.16**

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

管路進行方向改變時，未採用順水 T 或以兩個 45 度彎頭，請修改。



說明

管路進行方向改變時，未採用順水 T 或以兩個 45 度彎頭，請修改。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.16

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

屋頂穿牆(外牆)套管未作適當蓋板保護。



說明

部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.16

工程名稱：新竹縣竹北市新港國民小學教學大樓拆除重建工程

機電出線盒應有蓋板
等適當保護。

2020/06/16

說明

機電出線盒應有蓋板等適當保護。

設置水箱處之雙弧
型牆面未使用訂製
模，完成面線形不
佳。

2020/06/16

說明

設置水箱處之雙弧型牆面未使用訂製模，完成面線形不佳。