

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.07

工程名稱：寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程



說明

混凝土完成面垂直及水平度不佳(結構體有樑與牆接連處不平順)，請改善。



說明

抽查 1F 結構物)部份混凝土澆置、搗實不合規範，小部份有蜂窩現象產生及明顯修補痕跡，請改善

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.07.07

工程名稱：寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程



說明

部份施工中之結構物(混凝土表面)仍殘留鐵絲、鐵件、螺桿等雜物未確實立即處理。

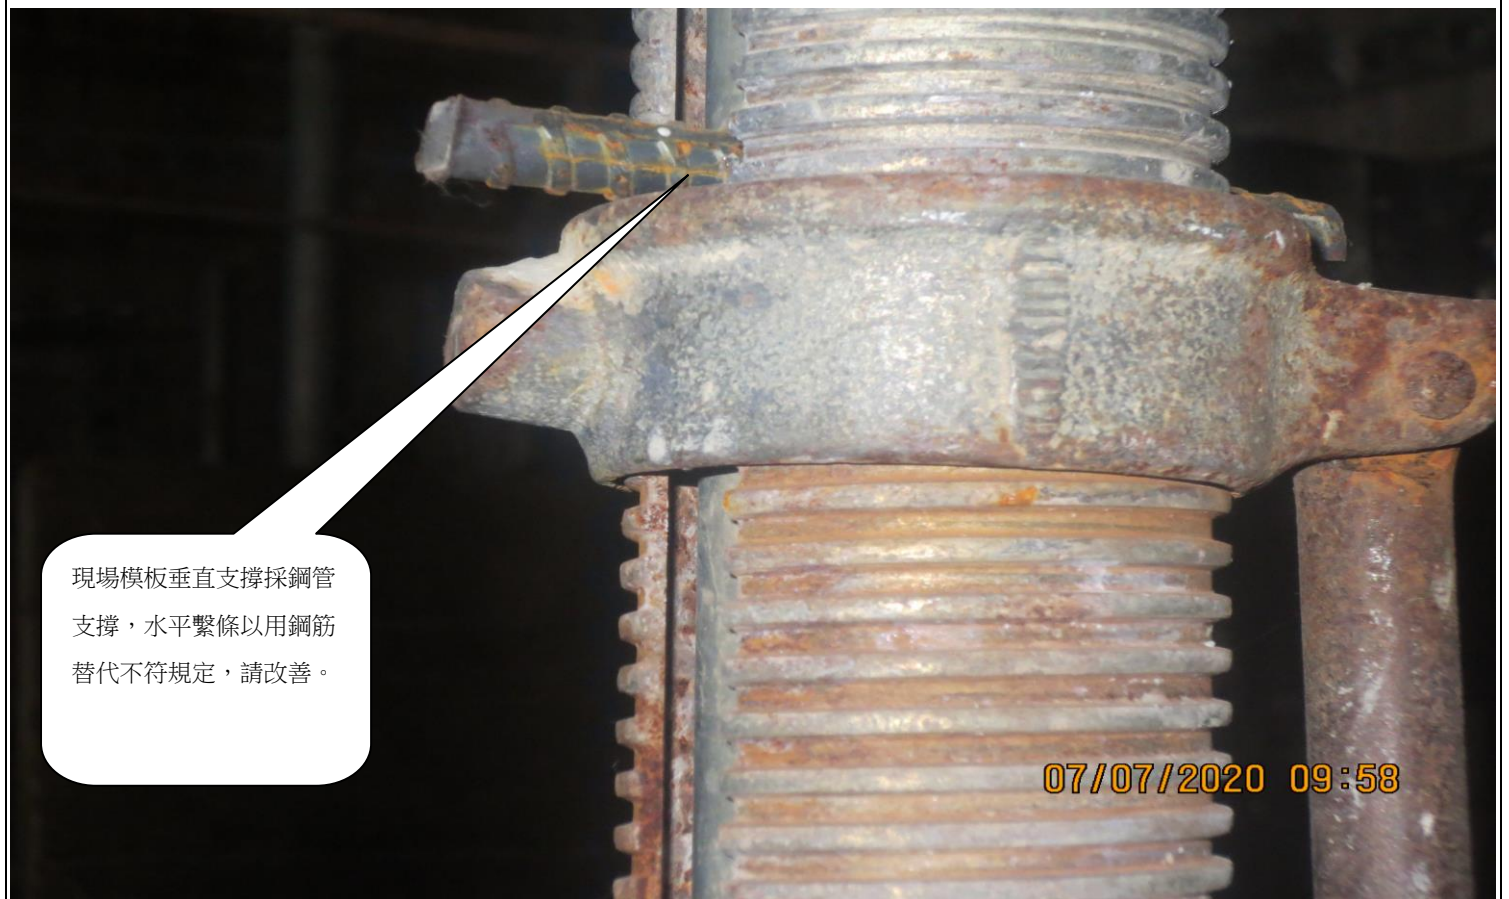

說明

現場模板垂直支撐採鋼管支撐，水平繫條以用鋼筋替代不符規定，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.07

工程名稱：寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程



說明

裸露地表未覆蓋帆布，易致塵土飛揚，請即刻改善。



說明

工作場所暴露之鋼筋，其部份外露尖端處易發生人員被刺傷，而未加裝護套設施，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.07

工程名稱：寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程



說明

工地 3F 現場有酒精飲料，恐影響工作安全。



說明

管路出口未施以保護，易遭異物阻塞，不利拉線或排水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.07

工程名稱：寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程



說明

臨時用電設備之電線未防護及吊掛。



說明

部份施工架未與穩定構造物妥實連結，部份施工架支撐於軟弱土層上或廢料模板上。