


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.24

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程

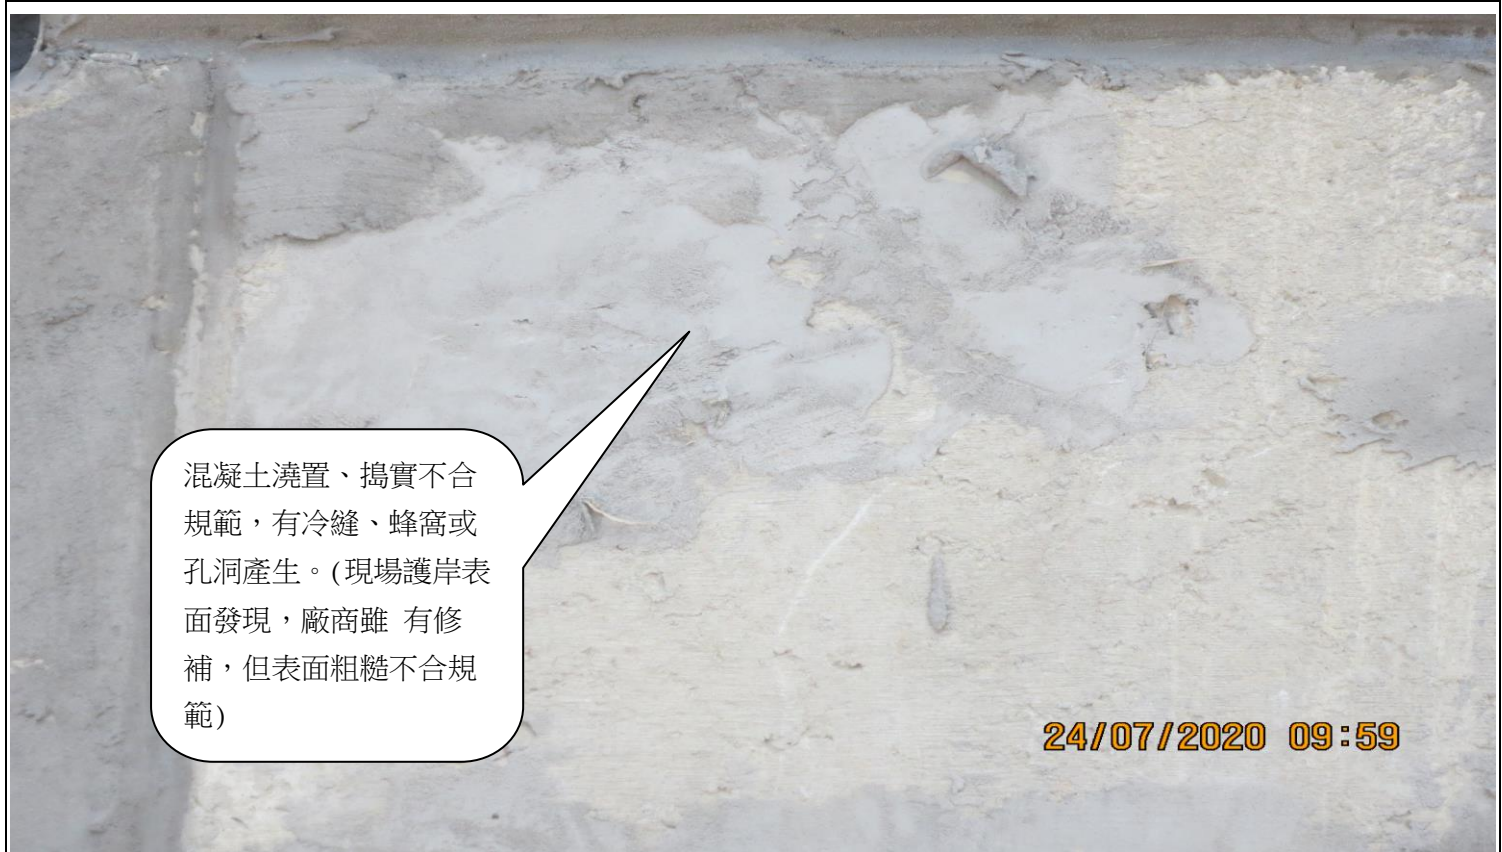

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場護岸表面發現，廠商雖有修補，但表面粗糙不合規範)



說明

混凝土表面殘留雜物。(現場護岸起點表面發現殘留鐵絲)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.24

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程



說明

回填土未分層夯實。(在完成之擋土牆上方回填處)，請改善。



說明

擋土牆上層洩水孔缺漏多處及堵塞情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.24

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程

新竹縣政府工程查核代表照片表	
工程名稱 (Project Name)	石子溪中、下游段排水路改善工程
監造單位 (Construction Supervisor)	星典公司
施工廠商 (Contractor)	翰邦公司
施工期間 (Duration)	民國109年5月4日至109年7月23日
工地負責人 (Site Manager)	劉永富
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw 政風單位 03-5800116
經費來源 (Budgetary sources)	1. 縣政府 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方 (千元) (Unit: NT\$1,000) 3. 220,000—
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D): 2. 年(Yr) 月(M) 日(D): 3. 歡迎下載使用全民督工APP通報程式

24/07/2020 09:54

工程告示牌內容未符合規定。(施工期間之完工日期與工程施工執行資料表不同)

說明

工程告示牌內容未符合規定。(施工期間之完工日期與工程施工執行資料表不同)



說明

本工程施工起點與原有護岸尚有約 10 公尺長未施作護岸，當大雨來時恐造成災害，建議主辦單位召集監造與施工廠商研議改善，以避免豪雨沖刷造成災害。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.24

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程



擋土牆上層洩水孔缺漏多處及堵塞情形，請改善。

說明

擋土牆上層洩水孔缺漏多處及堵塞情形，請改善。



(現場護岸表面發現，廠商雖有修補，但表面粗糙不合規範)

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場護岸表面發現，廠商雖有修補，但表面粗糙不合規範)