

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



部分垂直或水平管路(含導線槽)固定裝置未符合規範，例如：部分管路(或線槽)固定間距過大或轉彎處未加強固定等。

說明

部分垂直或水平管路(含導線槽)固定裝置未符合規範，例如：部分管路(或線槽)固定間距過大或轉彎處未加強固定等。



發電機及附屬設施施作，部分裝置未符合規範，例如：發電機之排煙及散熱裝置，尚未施設等。

說明

發電機及附屬設施施作，部分裝置未符合規範，例如：發電機之排煙及散熱裝置，尚未施設等。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

給水管路材質契約規範為不銹鋼管，現場部分以 PVC 管施工，未符合規定。



說明

污排水管契約規範為 PVC "B" (厚管)，現場部分以 PVC "A" (薄管) 施工，未符合規定。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。



說明

部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀等。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



避雷接地設施，部分裝置未符合規範，例如：避雷針引上線，圖面標示為

「100mm<sup>2</sup>G, 28mmPVC\*1+(14mm<sup>2</sup>)20mm  $\phi$  PVC\*2」，而現場實際裝置為「100mm<sup>2</sup>G, +14mm<sup>2</sup>\*2,」35mm  $\phi$  PVC\*1 等，請檢討釐清。

說明

避雷接地設施，部分裝置未符合規範，例如：避雷針引上線，圖面標示為「100mm<sup>2</sup>G, 28mmPVC\*1+(14mm<sup>2</sup>)20mm  $\phi$  PVC\*2」，而現場實際裝置為「100mm<sup>2</sup>G, +14mm<sup>2</sup>\*2,」35mm  $\phi$  PVC\*1 等，請檢討釐清。



部分高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口處（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄。

說明

部分高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口處（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



說明

臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：部分臨時用電設備之電線未防護。

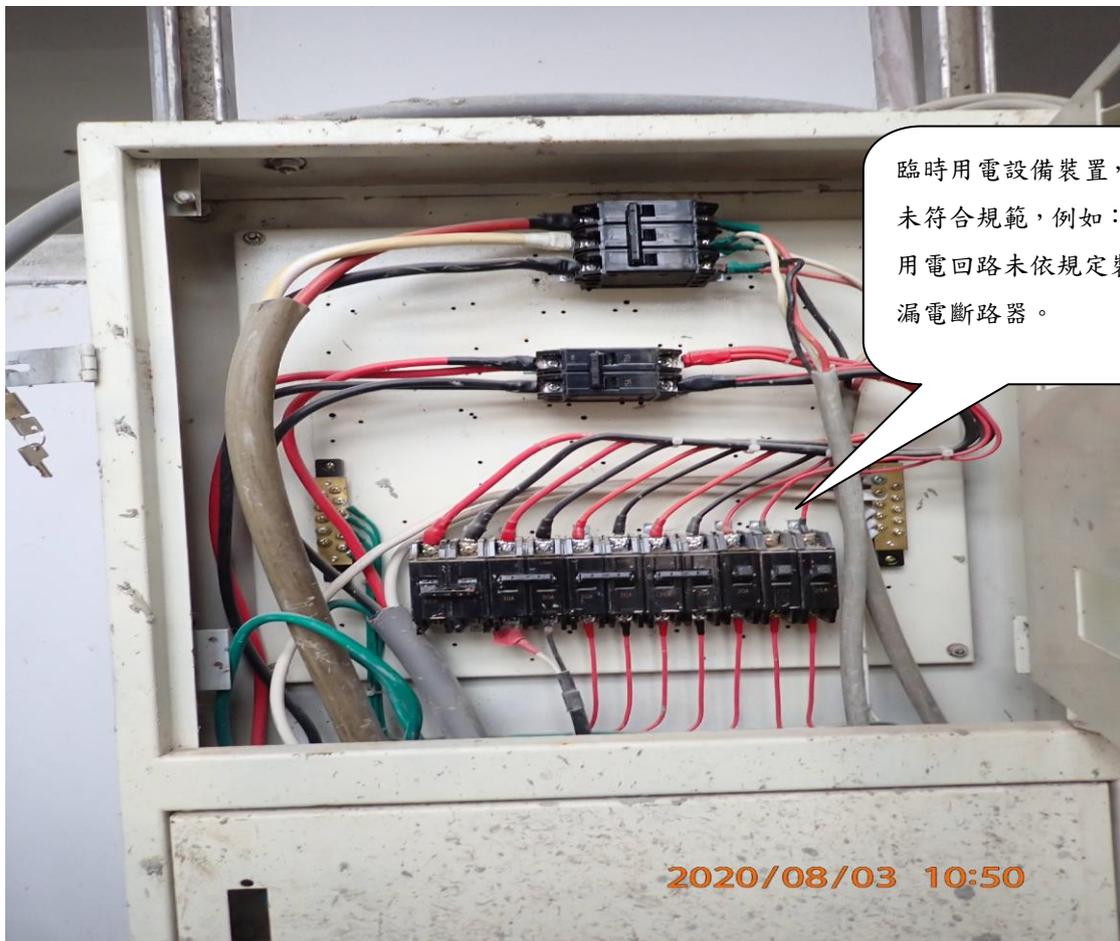

說明

臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：部分用電回路未依規定裝置漏電斷路器。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程




二樓混凝土樓版收縮裂縫之修補不符合需求，致遇雨有滲水情形，應進一步檢視及提出補縫計畫並確實執行。

03/08/2020 10:49

## 說明

二樓混凝土樓版收縮裂縫之修補不符合需求，致遇雨有滲水情形，應進一步檢視及提出補縫計畫並確實執行。

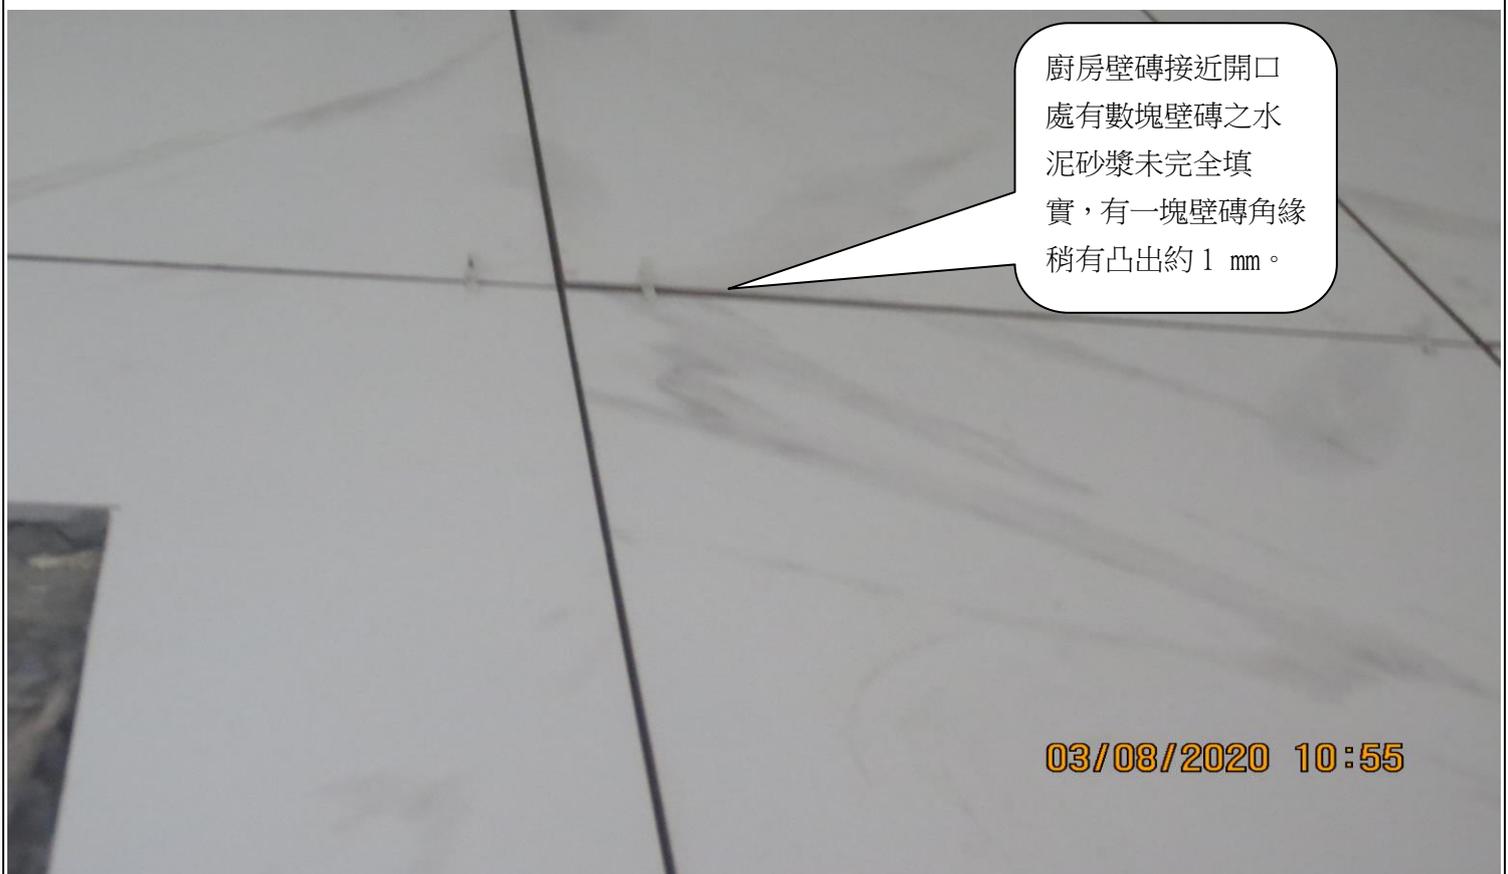

廚房壁磚接近開口處有數塊壁磚之水泥砂漿未完全填實，有一塊壁磚角緣稍有凸出約 1 mm。

03/08/2020 10:55

## 說明

廚房壁磚接近開口處有數塊壁磚之水泥砂漿未完全填實，有一塊壁磚角緣稍有凸出約 1 mm。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.03

工程名稱：新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程



二樓走道之積水未清除，排水管未保持通暢。

03/08/2020 11:08

說明

二樓走道之積水未清除，排水管未保持通暢。



二樓一支拆模後之混凝土梁面有不平整現象。

03/08/2020 10:41

說明

二樓一支拆模後之混凝土梁面有不平整現象。