

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.13

工程名稱：108 年度教學大樓 A 棟耐震補強工程



說明

三樓 Line19 部分植筋斜彎折請再檢視說明。



說明

鋼筋之位置與設計圖說的差異應補充效能說明(三樓 J18 Line 翼牆綴縫筋歪斜請再調整)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.13

工程名稱：108 年度教學大樓 A 棟耐震補強工程



說明

三樓 Line4 植筋與樓地板無保護層。



說明

模板未塗模板油。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.13

工程名稱：108 年度教學大樓 A 棟耐震補強工程



說明

模板老舊造成漏漿情形，請改善。



說明

現場拆除模板殘料隨意丟棄，可能會影響安全，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.13

工程名稱：108 年度教學大樓 A 棟耐震補強工程



說明

牆柱拆除時未將建物四周(如廁所小便斗)，包覆防塵布並灑水防塵。



說明

工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套，請即刻改善。