

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.17

工程名稱：109 年度各村小型工程(開口契約)



說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(工區一新設暗溝混凝土表面收縮裂縫)。



說明

工區三與原有交接處之舊有格柵欄有混凝土殘渣未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.17

工程名稱：109 年度各村小型工程(開口契約)



說明

回填土未分層夯實(工區 5 新設擋土牆/路基無回填、夯實)。



說明

工區三排水溝施作混凝土殘漿影響住戶之鐵捲門未清除，請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.17

工程名稱：109 年度各村小型工程(開口契約)



說明

程告示牌內容未符合規定 (無主辦機關中英文名稱及工程經費未填)



說明

工區五新設擋土牆/路基之起始段與終點段收頭設計不良且並未作好沖蝕防護，如遇大雨，此處極可能發生沖蝕破壞，建議主辦機關協調設計單位加以改善。