

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.29

工程名稱：新竹縣新埔鎮照門里集會所新建工程



說明

左側排水溝混凝土澆置、搗實未落實，混凝土表面有蜂窩及雜物(手套)情形發生，請檢討改善。



說明

右側排水溝頂部混凝土有塑性收縮現象並造成裂縫及發生龜裂情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.29

工程名稱：新竹縣新埔鎮照門里集會所新建工程



地樑混凝土完成面內
殘留雜物，例如：夾
板與鐵件等。

29/09/2020 10:29

說明

地樑混凝土完成面內殘留雜物，例如：夾板與鐵件等。



預留鋼筋間距
不符規定，且
未以雙排方式
固定。

29/09/2020 10:22


說明

預留鋼筋間距不符規定，且未以雙排方式固定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.29

工程名稱：新竹縣新埔鎮照門里集會所新建工程

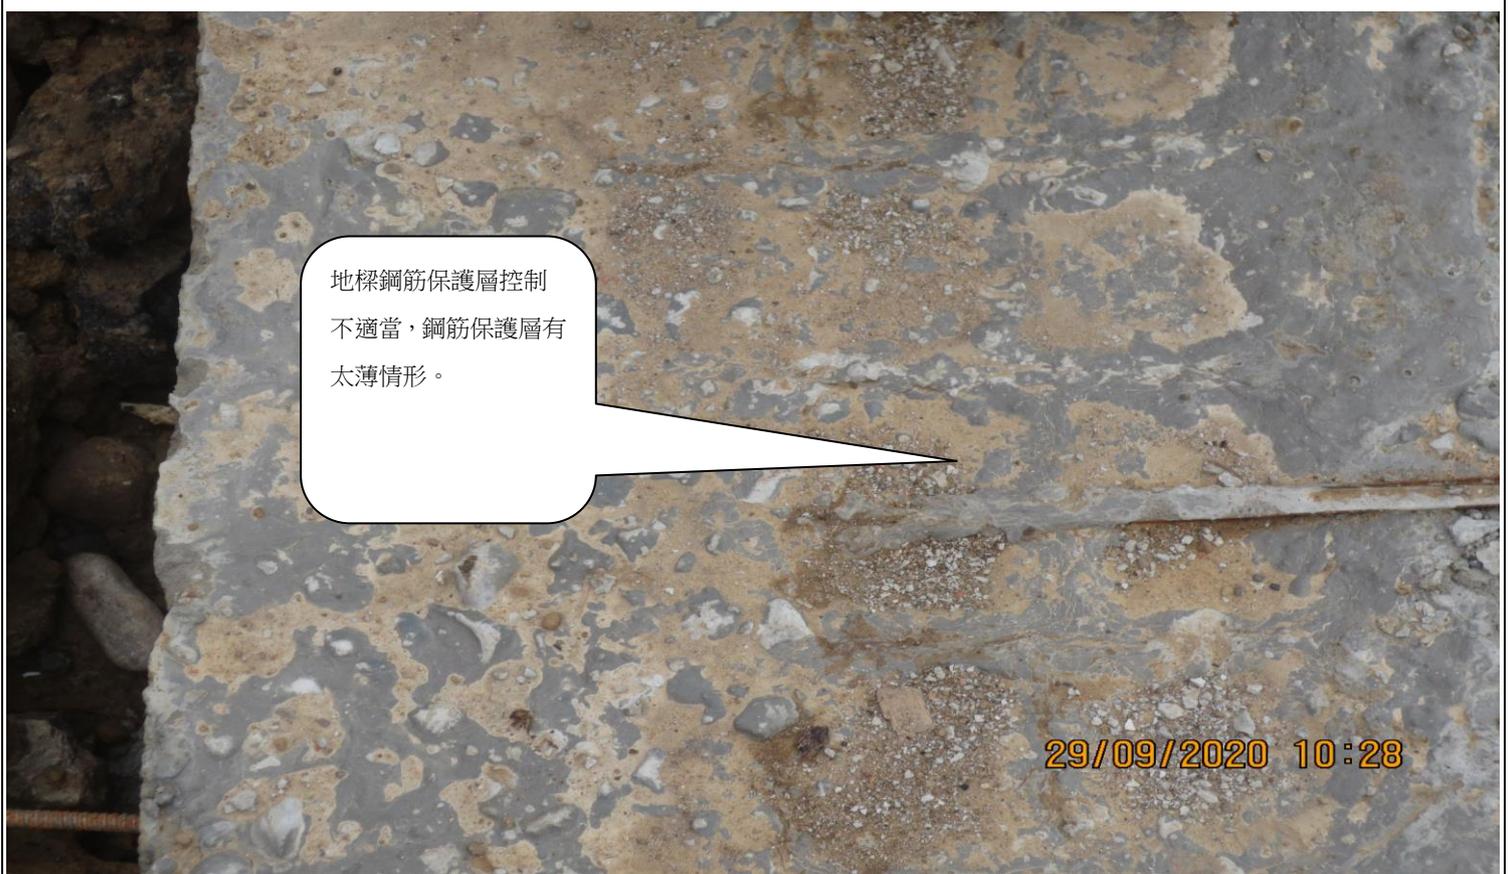

說明

地樑鋼筋保護層控制不適當，鋼筋保護層有太薄情形。



說明

回填料有磚塊、塑膠雜物，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.29

工程名稱：新竹縣新埔鎮照門里集會所新建工程



說明

工程告示牌顯示：(1)全民督工之通報電話錯誤。(2)經費來源未標示。



說明

部份鋼筋有混凝土殘渣，請加以清除。