

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區

0k+140 左側與山
壁銜接處瀝青混
凝土未滿鋪，不易
壓實且易積水破
壞

06/10/2020 09:57

說明

0k+140 左側與山壁銜接處瀝青混凝土未滿鋪，不易壓實且易積水破壞

0k+170 右側、
0k+632 右側紐澤西
護欄排水孔不通，
請改善。

06/10/2020 10:20

說明

0k+170 右側、0k+632 右側紐澤西護欄排水孔不通，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區



說明

0k+260 左側電線桿銜接處瀝青料凸起，滾壓不實。(



說明

0k+265 右側、0k+635 右側、1k+80 左側、1k+90 左側路面一處局部凹陷不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區



說明

0k+265 右側、0k+635 右側、1k+80 左側、1k+90 左側路面一處局部凹陷不平整。



說明

0k+265 右側、0k+635 右側、1k+80 左側、1k+90 左側路面一處局部凹陷不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區



說明

0k+340 左側、0k+530 右側，路面一處局部滾壓不實有裂痕，請改善。




說明

0k+340 左側、0k+530 右側，路面一處局部滾壓不實有裂痕，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區

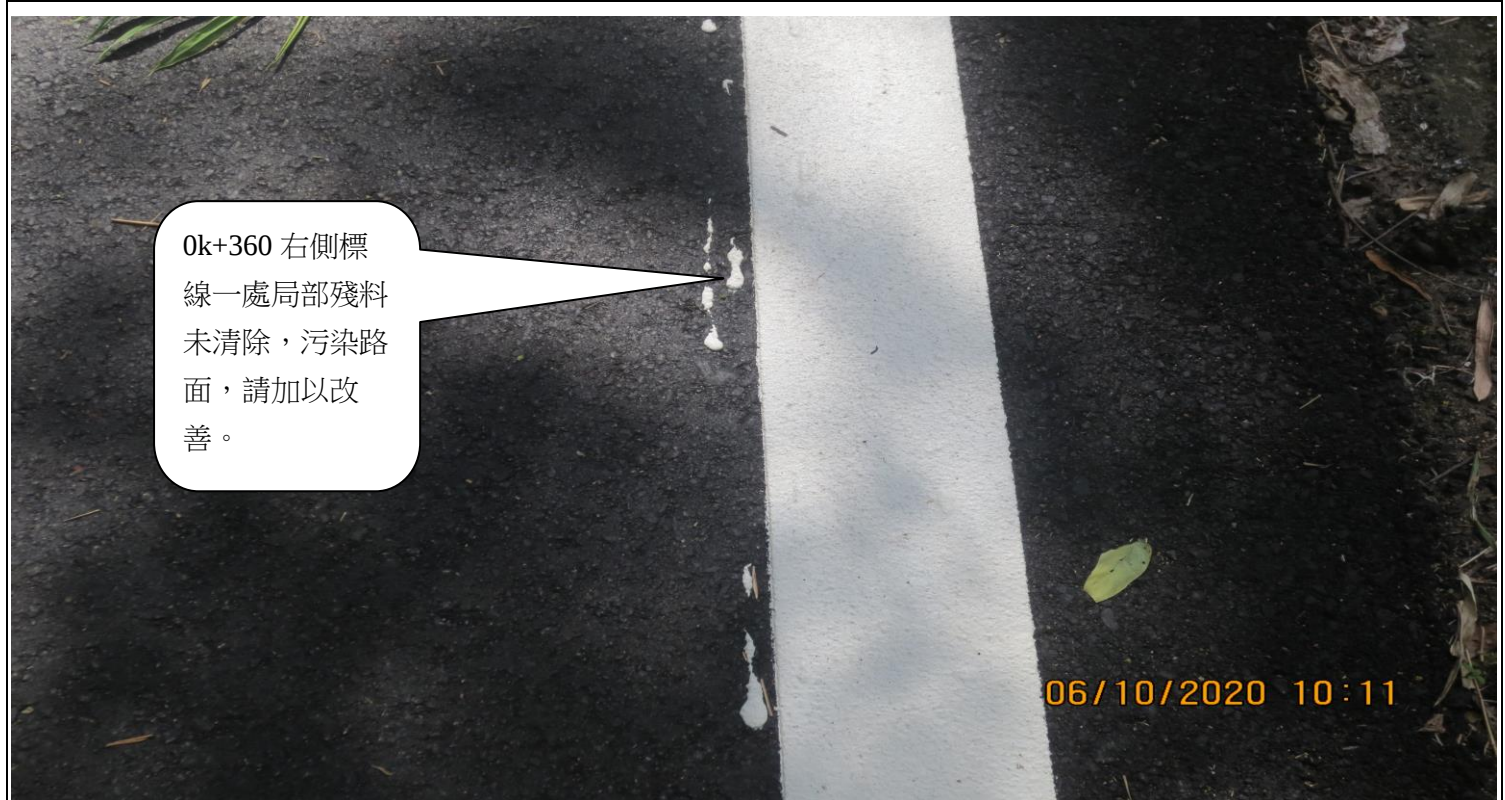

0k+360 右側標線一處局部殘料未清除，污染路面，請加以改善。

06/10/2020 10:11

說明

0k+360 右側標線一處局部殘料未清除，污染路面，請加以改善。



0k+240 左側、
0k+610 右側路面
瀝青料混入殘枝
未清除。

06/10/2020 10:19

說明

0k+240 左側、0k+610 右側路面瀝青料混入殘枝未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.06

工程名稱：109 年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區



說明

工程告示牌專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定



說明

建議全線彎曲危險路段，未設防墜落護欄，應考慮加設相關交通安全標誌或設施，避免發生危險。

