

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.13

工程名稱：新竹縣五峰國民小學校園整體規劃及校舍整建工程



說明

混凝土表面殘留模板及鐵釘等雜物。



說明

電梯機坑之混凝土完成面有蜂窩、孔洞及冷縫產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.13

工程名稱：新竹縣五峰國民小學校園整體規劃及校舍整建工程




柱主筋與箍筋未確實綁
紮固定。

13/10/2020 11:21

說明

柱主筋與箍筋未確實綁紮固定。

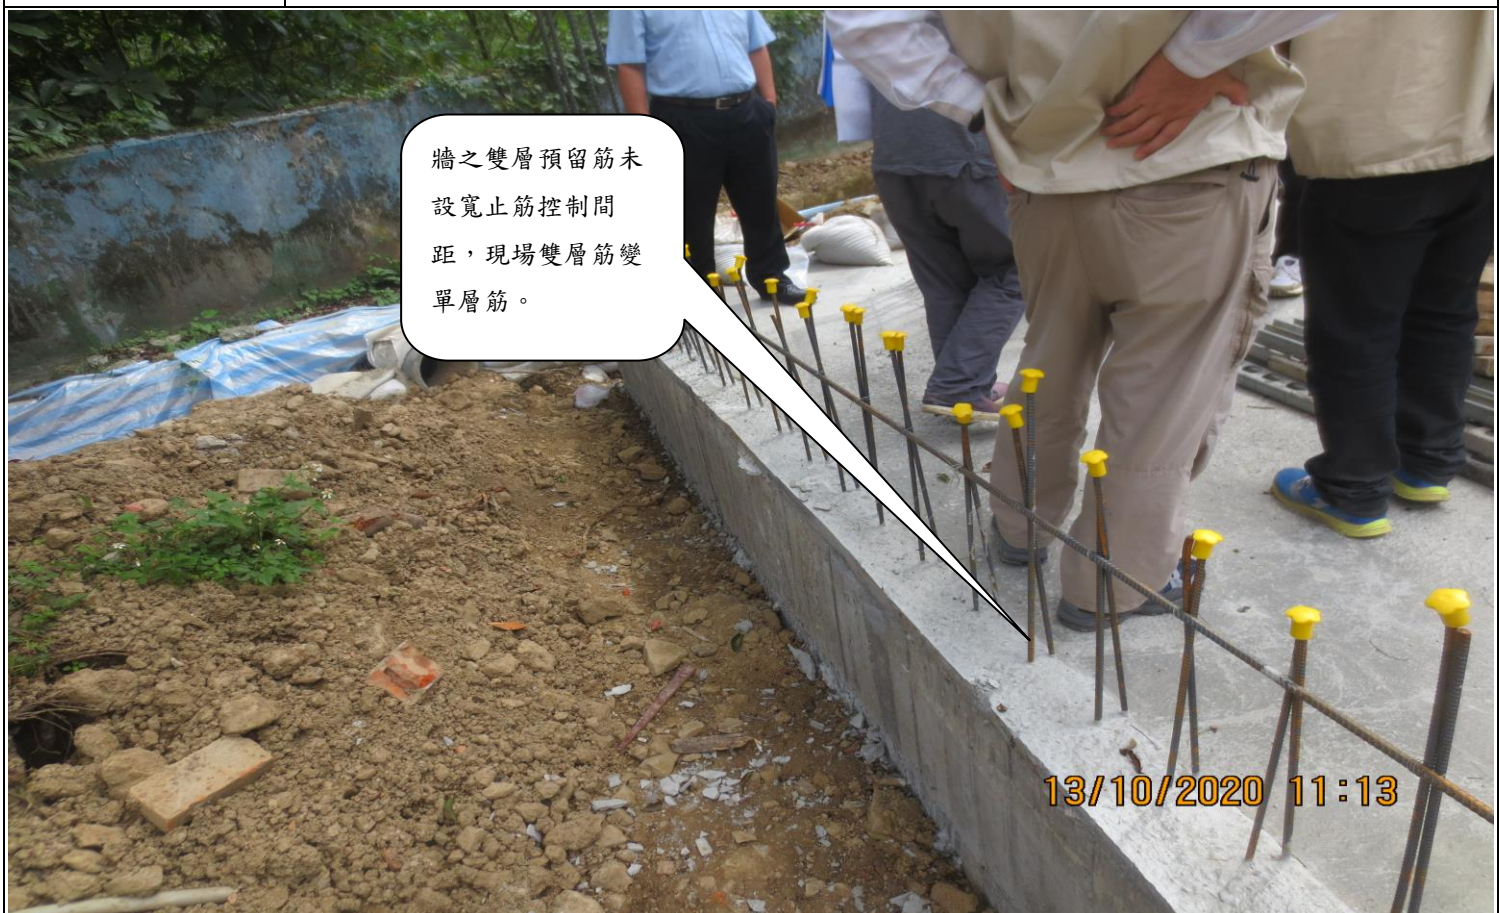

牆之雙層預留筋未
設寬止筋控制間
距，現場雙層筋變
單層筋。

13/10/2020 11:13

說明

牆之雙層預留筋未設寬止筋控制間距，現場雙層筋變單層筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.13

工程名稱：新竹縣五峰國民小學校園整體規劃及校舍整建工程



說明

工區內原有樹木未加保護措施。



說明

管路排置過密，日後澆置混凝土將產生蜂窩。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.13

工程名稱：新竹縣五峰國民小學校園整體規劃及校舍整建工程



說明

污水管未作適當保護，易遭異物阻塞。



說明

.消防管及 PVC 管穿越地樑遭回填土直接掩埋，未作適當保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.13

工程名稱：新竹縣五峰國民小學校園整體規劃及校舍整建工程



說明

工程告示牌，內容未符合規定。(政風電話錯誤)



說明

部分金屬踏板斜放於柱筋上、模板置於電梯機坑，易滑落致災。