

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.22

工程名稱：新竹縣竹東鎮五豐街11巷擋土牆災後復建工程



說明

完成之混凝土面有少量蜂窩及修補裂痕，請改善。



說明	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(已完成擋土牆及路面表面均可發現)
----	--------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.22

工程名稱：新竹縣竹東鎮五豐街11巷擋土牆災後復建工程



說明	擋土牆洩水孔雜物未清除乾淨，並有少部份破損未更新。
----	---------------------------



現場發現灌漿後直接施作防滑打毛造成路面不平整有孔洞及粗粒料外露另外新舊路面未切割，造成銜接不平整現)。

22/10/2020 09:52


說明

混凝土路面鋪設之施工程序錯誤，(混凝土路面應是灌漿抹平再施作防滑打毛，現場發現灌漿後直接施作防滑打毛造成路面不平整有孔洞及粗粒料外露另外新舊路面未切割，造成銜接不平整現)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.22

工程名稱：新竹縣竹東鎮五豐街11巷擋土牆災後復建工程

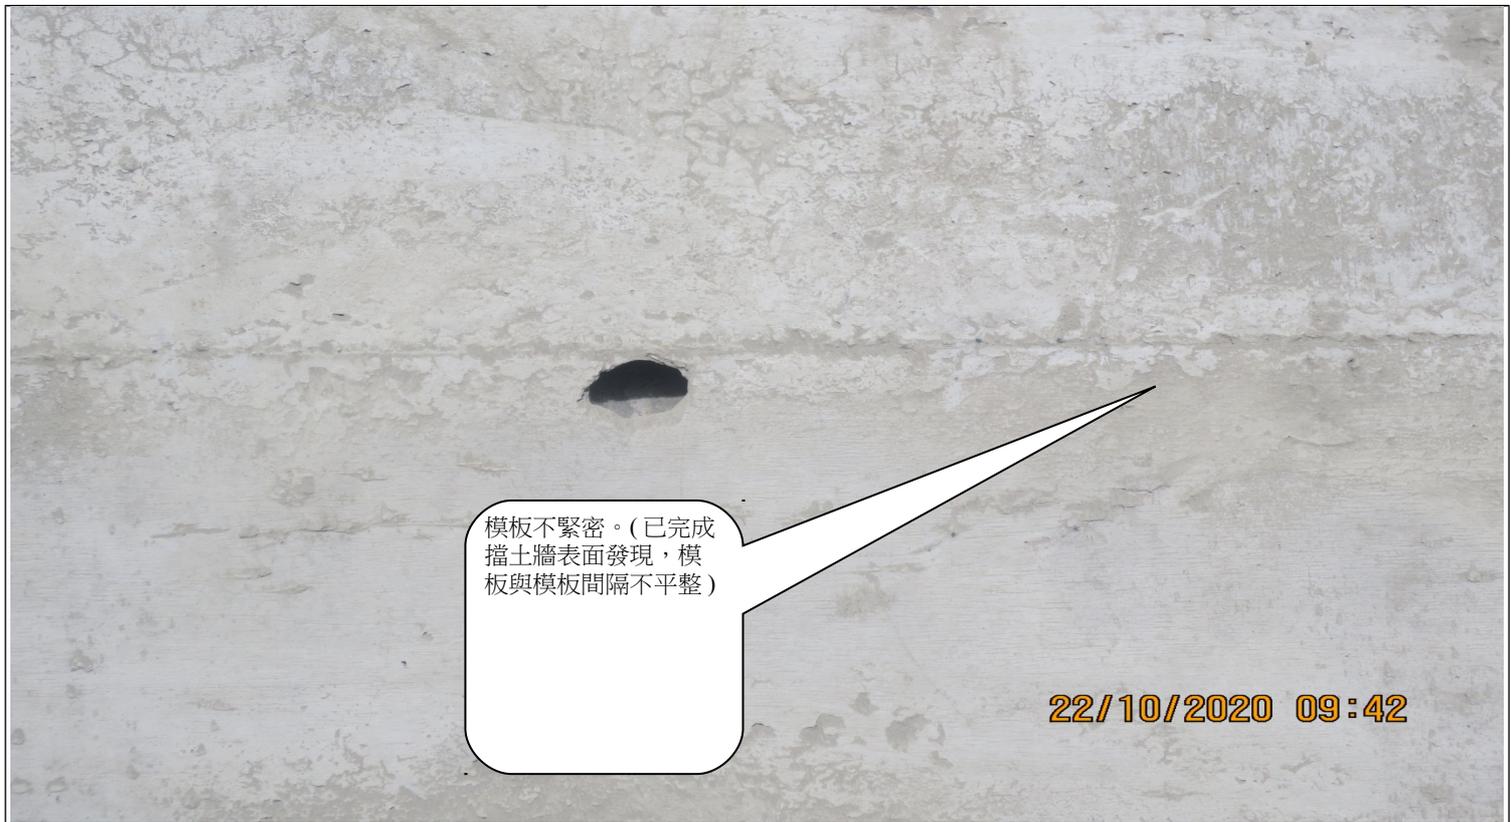

說明	模板不緊密。(已完成擋土牆表面發現，模板與模板間隔不平整)
----	-------------------------------



說明	本工程變更後之乙種擋土牆示意圖是否符合擋土牆設計規範且在該擋土牆上方又施作很重之紐澤西護欄，請主辦單位應邀集設計監造與施工廠商檢討研議並妥適處理。
----	---