

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	A071815077			計畫 主辦機關	教育部國民及學前教育署
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	109 年 10 月 19 日
標案名稱	女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案			地點	新竹縣尖石鄉
標案 執行機關	新竹縣立尖石國民中學			專案管理 單位	
設計單位	靖欣工程顧問有限 公司	監造單位	靖欣工程顧問有限 公司	承包商	天祥土木包工業(新竹縣)
發包預算	4,142(千元)			契約金額	4,120(千元) 變更設計後： 4,120 千元
工程概要	擴柱補強 1F 至 2F 各 6 支，總計 12 支 翼牆補強 1F 至 2F 各 8 片，總計 16 片				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 109 年 10 月 16 日止： 一、工程累計進度：預定 48.7%；實際 49.39%； 二、經費累計支用：預定 82 千元；實際 787 千元。 三、目前進行 地梁鋼筋綁紮				
查核 委員	外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 07 月 15 日至 109 年 10 月 12 日 變更後至 109 年 11 月 28 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	78 分 (乙等)	
優點	一、主辦機關：已建立品質督導機制，督導 6 次，且督導的缺失並已改善完成。 二、監造單位：監造派駐現場人員對文件內容深入了解。 三、承攬廠商：廠商品管人員投入 2 名，人力充足。 四、施工品質：工地現場材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制：以辦理鋼筋、鋼筋續接器、鋼筋拉拔等試驗且皆符合。				
缺點	1.監造單位：鋼筋工程缺植筋品質管理標準，請補正。(4.02.01.05) 2.監造單位：(1)監造計畫鋼筋施工抽查流程未標示檢驗停留點。(2)檢驗停留點之抽查(驗)及報告判讀未加註簽字與日期，請補正。(4.02.01.06) 3.監造單位：監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審期限，請補正。(4.02.01.10) 4.監造單位：10 月 3 日監造報表未記載鋼筋檢停點檢查 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品質計畫缺材料設備送審管制總表，請補正。(4.03.02.12)				

	6.承攬廠商：擴柱鋼筋自主檢查表、植筋工程自主檢查表，檢查標準未訂容許誤差值，請修正。(4.03.04) 7.承攬廠商：7月16日鋼筋試驗報告判讀章有簽名但未簽日期，請補正。(4.03.05) 8.承攬廠商：未辦理安全衛生教育訓練。(4.03.14.03) 9.(1)柱線4.EW1翼牆，繫筋未確實緊密鉤住主筋。(2)柱線2/D.EW1翼牆，植筋未確實鉤住主筋。(5.02.01) 10.(1)柱線5.EC1擴柱，接頭箍筋未確實緊密鉤住主筋，溫度筋長度不足。(2)柱線2/D.EW1翼牆植筋未彎鉤。(5.02.04) 11.柱線3/A.EC1擴柱保護層不足。(5.02.05) 12.柱線1/F EC1擴柱，底部鋼筋混凝土殘渣未清理。(5.02.11) 13.柱線2/C.EW1翼牆，植筋漏植三小處。(5.02.99) 14.工程告示牌完工日期未修正，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。(5.09.08) 15.原有電纜線未固定於作業場域(柱筋)之外，採臨時固定於鋼筋上，有感電之虞，請立即改善。(5.14.03.01) 16.工區圍籬出入口，未標示禁止無關人員擅入相關安全標誌，請即刻改善。(5.14.06.02) 17.汛期工地防災自主檢查表未落實執行，請改善。(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：78分；安全：85分；強度：73分；美觀：78分；功能：78分。
其他建議	無
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢	(未填)

驗
拆
驗

--