

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案



說明

柱線 4. EW1 翼牆，繫筋未確實緊密鉤住主筋。



說明

柱線 2/D. EW1 翼牆，植筋未確實鉤住主筋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案



說明

柱線 5.EC1 擴柱，接頭箍筋未確實緊密鉤住主筋，溫度筋長度不足



說明

柱線 2/D.EW1 翼牆植筋未彎鉤。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案



柱線 3/A.EC1 擴柱保護層不足。

19/10/2020 10:16

說明

. 柱線 3/A. EC1 擴柱保護層不足。



柱線 1/F EC1 擴柱，底部鋼筋混凝土殘渣未清理。

19/10/2020 10:07

說明

柱線 1/F EC1 擴柱，底部鋼筋混凝土殘渣未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案



說明

柱線 2/C. EW1 翼牆，植筋漏植三小處。



說明

工區圍籬出入口，未標示禁止無關人員擅入相關安全標誌，請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.19

工程名稱：女學生宿舍校舍耐震能力補強工程採購案



說明

柱線 4.EW1 翼牆，繫筋未確實緊密鉤住主筋。



說明

工程告示牌完工日期未修正，經費來源未記載，政風電話有誤、空污編號未載明