

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.03

工程名稱：桃山村4鄰道路改善工程



0K+540~0K+560 多處
局部位置混凝土澆置有
蜂窩或孔洞產生。

03/11/2020 10:23

說明

.0K+540~0K+560 多處局部位置混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。



0K+525 右側護坡
拆模後尚有鐵絲
未剪除。

03/11/2020 10:39

說明

0K+525 右側護坡拆模後尚有鐵絲未剪除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.03

工程名稱：桃山村 4 鄰道路改善工程



說明

OK+480 左側跌水井施作長度不足。



說明

OK+480 處排水溝與 W 型基座應加以銜接不應留缺口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.03

工程名稱：桃山村4鄰道路改善工程



說明

0K+642~0K+692 植生之邊坡保護施作，應留意大ㄇ型(D13mm)鋼筋及小ㄇ型(D10mm)鋼筋之配置及佈設應與設計圖說相符。



說明

0K+580 右側擋水混凝土牆突出路面甚多，影響行車安全，建請改善(加設警示措施含夜間反光功能)，以維安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.03

工程名稱：桃山村 4 鄰道路改善工程



說明

鋼筋保護套請確實置放以避免鋼筋鏽蝕。



說明

0K+480 左側護坡處建議加作 L 型護坡收尾，以免土壤流失。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.03

工程名稱：桃山村4鄰道路改善工程



工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。

03/11/2020 10:13

說明

工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。



側溝伸縮縫之填縫材料部分位置施作不佳，並請留意未來能與剛性鋪面設置之伸縮縫對齊。

03/11/2020 10:24

說明

側溝伸縮縫之填縫材料部分位置施作不佳，並請留意未來能與剛性鋪面設置之伸縮縫對齊。