

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程



說明

現場土堆(停車場)塵土飛揚，未妥善處理。




說明

工區原有喬木(苦楝、橄欖)未加維護，致施工機具損傷樹幹。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程

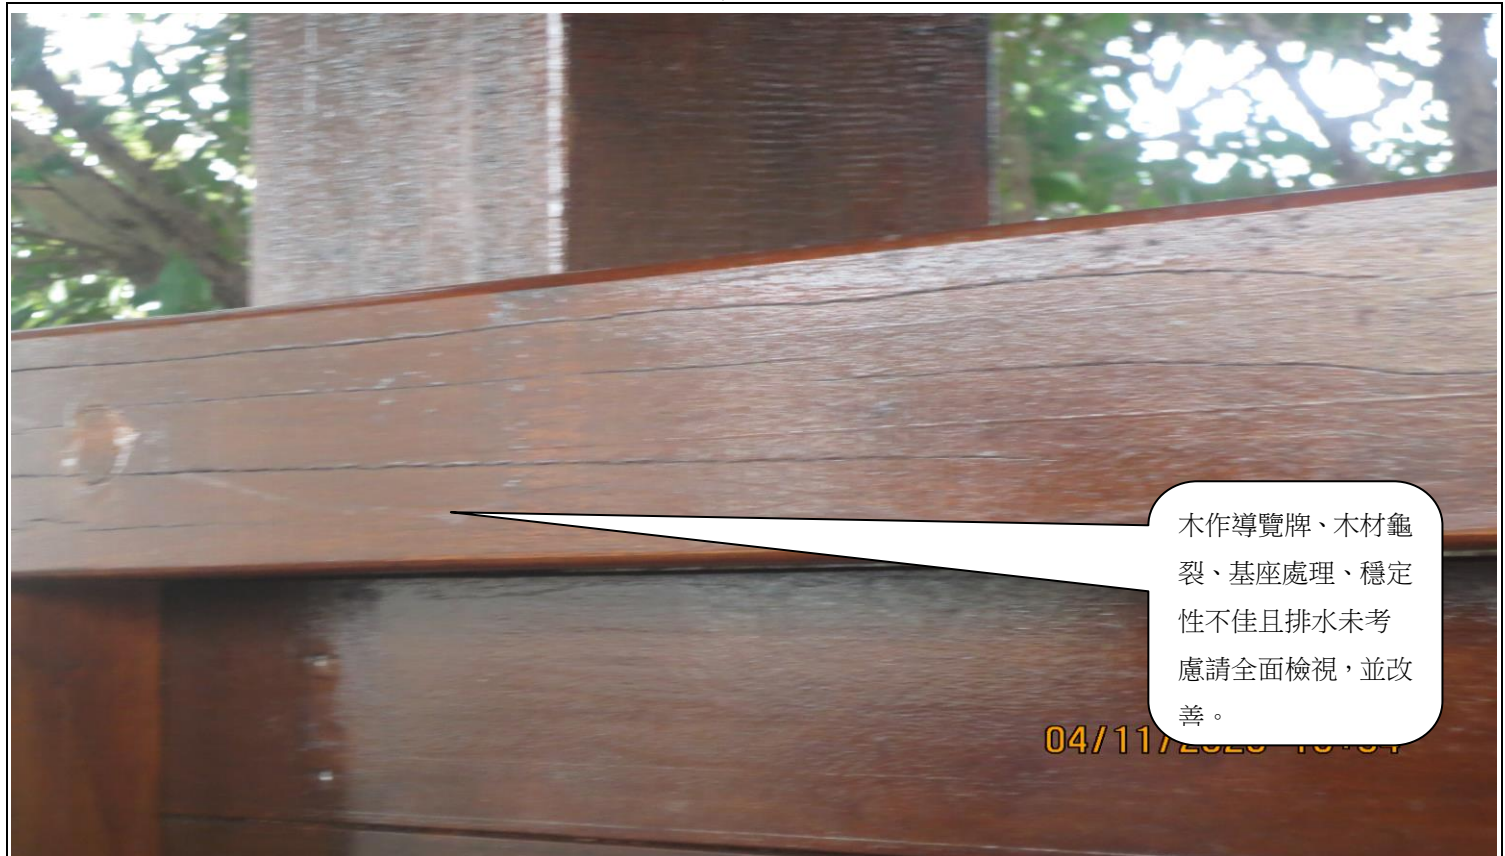

說明

木作導覽牌、木材龜裂、基座處理、穩定性不佳且排水未考慮請全面檢視，並改善。



說明

木作導覽牌、木材龜裂、基座處理、穩定性不佳且排水未考慮請全面檢視，並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程

工程告示牌內容如完工日期，機關英文名稱，經費等內容未符合規範。

新竹縣政府環境保護局			
工程名稱 (Project Name)	頭前溪生態公園水環境改善計畫		
監造單位 (Construction Supervisor)	國聖工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	國聖工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	鴻營造有限公司	工程概要 (Project Description)	以頭前溪左岸六大地區之既有設施修繕，改善為生態友善的水岸與空間。
施工期間 (Duration)	民國109年07月13日至109年11月19日(13/07/2020-19/11/2020)		
工地負責人 (Site Manager)	范建能	電話	0937151246
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	林明輝	電話	0932565979
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
經費來源 (Budgetary sources)	1.中央：19,880 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方： (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D)： 空污管制編號：J109J4Z051-1 2. 年(Yr) 月(M) 日(D)： 歡迎下載使用全民督工APP		

04/11/2020 10:55

說明

工程告示牌內容如完工日期，機關英文名稱，經費等內容未符合規範。



.停車場清碎石鋪設，車輛啟動時輪胎摩擦產生拋石，易產生危險更造成鬆動不平現象。

04/11/2020 10:23

說明

停車場清碎石鋪設，車輛啟動時輪胎摩擦產生拋石，易產生危險更造成鬆動不平現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程



說明

草皮整地尚含瀝青、石頭等雜物施作不合規範



說明

壘球場菱形網圍籬架螺栓接合情形不符合規定。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程



說明

球場周邊無排水設施，日後恐排水不良。



說明

籃球場等邊界瀝青未切割，新鋪接合不佳，粒料有分離現象。