

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.11

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

人行道地坪混凝土養護不當造成多處裂縫，有些裂縫寬度超過 3mm 未及時修補。



說明

人行道地坪混凝土養護不當造成多處裂縫，有些裂縫寬度超過 3mm 未及時修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.11.11

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

人行道地坪鋼線網鋪設不符合規範，包括搭接長度不足、過度生鏽未除鏽、鋼筋保護層之墊塊不足等。

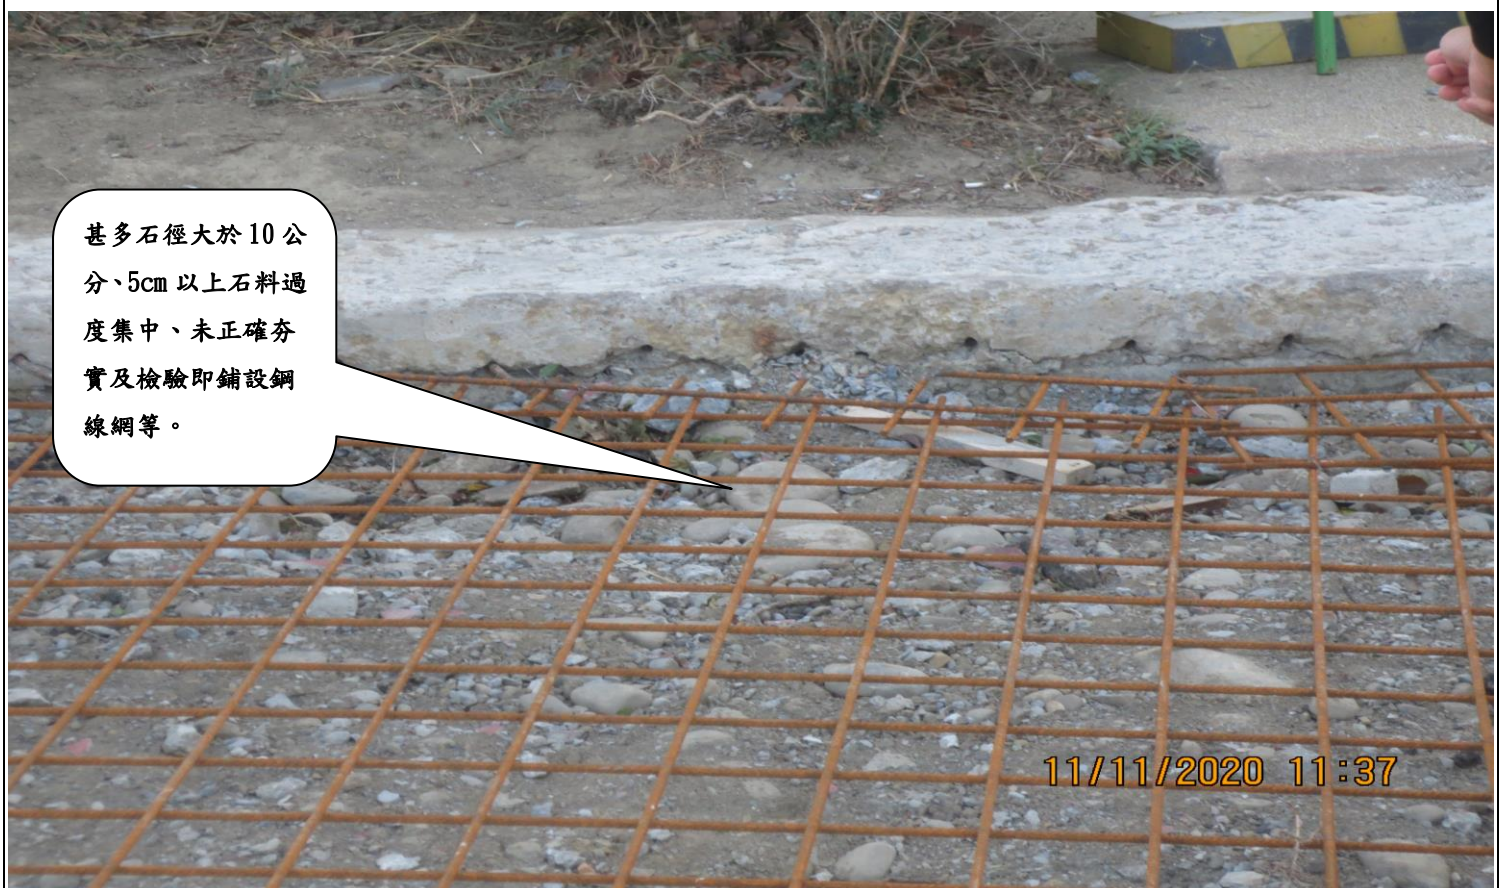

說明

人行道地基土方材料有甚多不合格材料或不符合規範要求，包括甚多石徑大於10公分、5cm以上石料過度集中、未正確夯實及檢驗即鋪設鋼線網等。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.11

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

道路側溝蓋部分免拆鋼板於開口處伸出長度過長未切除平整。



說明

人行道上之無障礙坡道之斜坡坡度過陡，通常要求路緣斜坡坡度以 1:12。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.10.11

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

高壓地磚之部分接縫寬度大於設計要求。



說明

施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、部份工區周邊安全防護措施不完善、部份工區施工車輛及人員進出影響道路交通與住戶出入。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.11

工程名稱：新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫



說明

人行道地坪鋼線網鋪設不符合規範，包括搭接長度不足、過度生鏽未除鏽、鋼筋保護層之墊塊不足等。



說明

人行道地基土方材料有甚多不合格材料或不符合規範要求，包括甚多石徑大於 10 公分、5cm 以上石料過度集中、未正確夯實及檢驗即鋪設鋼線網等。