

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.24

工程名稱：喜翁道路改善工程



說明

0K+000 至 0K+100 橋上之洩水孔部分阻塞未清理。



說明

0K+165 之瀝青混凝土鋪面與洩水孔有落差，會造成積水現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.24

工程名稱：喜翁道路改善工程



0k+235 鋼板護欄
混凝土基座有蜂
窩產生。

24/11/2020 11:08

說明

0k+235 鋼板護欄混凝土基座有蜂窩產生。



0K+200 至
2K+235 之鋼板
護欄表面銳利
且護欄線形不
美觀。

24/11/2020 11:11

說明

0K+200 至 2K+235 之鋼板護欄表面銳利且護欄線形不美觀。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.24

工程名稱：喜翁道路改善工程



說明

0k+300 路側瀝青混凝土廢棄料未清理。



說明

0K+250 瀝青混凝土路面加封，將中華電信人孔蓋覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.24

工程名稱：喜翁道路改善工程



說明

0K+185 附近之瀝青鋪面粒料有分離現象。



說明

橋樑伸縮縫內瀝青混凝土廢料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.24

工程名稱：喜翁道路改善工程



說明

2K+220 之集水井靠山邊處建議增設鋼軌樁阻擋石頭及樹枝流入集水井。



說明

夜間施工警告設施不足，請改善。