

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.27

工程名稱：109 年度新竹縣橫山鄉橫山村三叉埤生態賞味區道路改善工程



說明

刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。



瀝青路面鋪設完成面洩水坡度不佳(不平整),有積水現象。

說明

瀝青路面鋪設完成面洩水坡度不佳(不平整),有積水現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.27

工程名稱：109 年度新竹縣橫山鄉橫山村三叉埤生態賞味區道路改善工程



說明

現況新鋪築 AC 路面上之若干處人孔蓋高低差逾+0.6cm 未適時配合調整。



說明

平整度不佳，也有少許粒料分離與夯實不確實現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.27

工程名稱：109 年度新竹縣橫山鄉橫山村三叉埤生態賞味區道路改善工程



說明

瀝青混凝土路面邊緣收邊不良(新舊介面)請改善。



說明

工區內新設路面鋪設完成後,現場疑似遭受重機具經過造成部份表面損壞,建議公所於入口處設立警示牌。