

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.30

工程名稱：109 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

B 工區混凝土鋪面：0K+000~0K+173 全段混凝土鋪面養護不良有龜裂情形。



說明

B 工區混凝土鋪面：0K+000~0K+173 全段混凝土鋪面養護不良有龜裂情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.30

工程名稱：109 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

B 工區混凝土鋪面：0K+000 銜接處不平整，請改善。



說明

B 工區混凝土鋪面：0K+110 右側之夾板未拆除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.30

工程名稱：109 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

B 工區混凝土鋪面：伸縮縫未全斷面切割(留設)加入樹脂有脫落情形，請改善。



說明

B 工區混凝土鋪面：0K+167 與 0K+026 原有截水溝蓋版有堵塞及溝內廢料未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.30

工程名稱：109 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

. A 工區 AC 鋪設：(1)0K+115~120 左側有脫料情形。



說明

0K+855~863 右側有龜裂情形

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.30

工程名稱：109 年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)



說明

A 工區 AC 鋪設：0K+355~390、1K+120~210 右側有刨除廢料未清除，請全工區檢視。



說明

A 工區 AC 鋪設：0K+355~390、1K+120~210 右側有刨除廢料未清除，請全工區檢視。