

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.04

工程名稱：109 年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、孔洞產生。(已完成擋土牆均有發現)



說明

混凝土表面殘留雜物。(已完成擋土牆兩側發線鐵絲未剪除及 1K+265~1K+295 擋土牆靠近路面有片三夾板殘留)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.04

工程名稱：109 年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程



說明

混凝土表面殘留雜物。(已完成擋土牆兩側發線鐵絲未剪除及 1K+265~1K+295 擋土牆靠近路面有片三夾板殘留)



說明

未設置伸縮縫。(2K+914~2K+954 鋼板護欄混凝土基座未設置伸縮縫，現場發現明顯裂縫)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.04

工程名稱：109 年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程



說明

垃圾及廢棄物未清理。(在 1K+285 路邊有廢棄 AC 塊未清除)



說明

瀝青鋪面壓實度不合規範。(在 2K+980 彎道附近有粒料分離現象)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.04

工程名稱：109 年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程

.W 行鋼板護欄
反光貼紙，有脫
落情形，請加以
改善。

04/12/2020 11:09

說明

.W 行鋼板護欄反光貼紙，有脫落情形，請加以改善。

擋土牆起訖點收
邊不佳，請加以改
善。

102 04/12/2020 10:46

說明

擋土牆起訖點收邊不佳，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.04

工程名稱：109 年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程



說明

工程告示牌內容未符合規範。(完工日期錯誤及經費來源未填)



說明

2K+914~2K+954 鋼板護欄之鋼板表面粗糙且有不明花紋產生，另採樣送驗鋅的含量是否符合規範，請檢視。