

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



說明

屋頂地坪澆置時遇雨未停工或未緊急覆蓋保護，致混凝土表面的水泥砂漿流失，請加以改善。

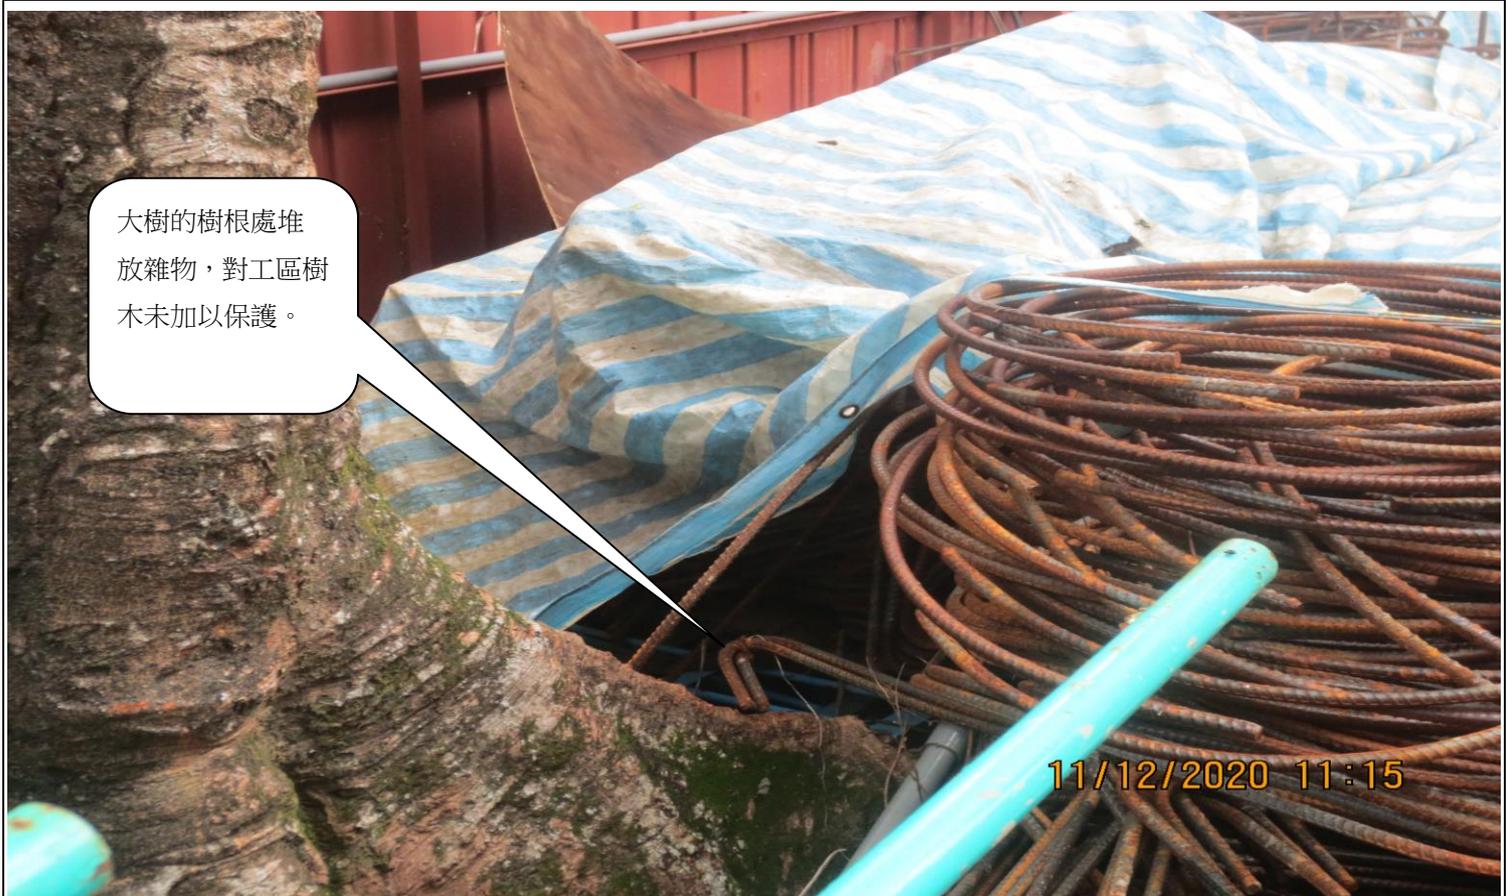

說明

大樹的樹根處堆放雜物，對工區樹木未加以保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



二樓樓板裂縫修補後仍滲水，請加以改善。

11/12/2020 10:47

說明

二樓樓板裂縫修補後仍滲水，請加以改善。



屋頂樓版積水深度超過3公分，未清除，請即刻改善。

11/12/2020 11:02

說明

屋頂樓版積水深度超過3公分，未清除，請即刻改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



說明

屋頂排水管設置位置，偏離設置位置達十餘公分，請加以改善。



說明

屋頂鋪貼小壁磚之牆頂平整度不佳，應加以修整或以滴水條修飾。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



一座屋頂短矮牆澆置後，牆頂位妥當保護致遭施工碰損。

11/12/2020 11:09

說明

一座屋頂短矮牆澆置後，牆頂位妥當保護致遭施工碰損。



樓梯之上下安全護欄有缺口，橫桿間距大於安全規定且有鬆動搖晃情形。

11/12/2020 11:11

說明

樓梯之上下安全護欄有缺口，橫桿間距大於安全規定且有鬆動搖晃情形。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



說明

地下層污水幹管洩水坡度不足，且支管彎頭銜接方向有誤。



說明

部分開關箱、出線盒與電氣管路銜接處未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.12.11

工程名稱：新竹縣政府 查核日期 109 年 12 月 11 日

標案名稱 新竹縣關西國民小學第二期老舊校舍整建工程



說明

· 管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。



說明

臨時電線未有安全之防護。

