

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	110 年 01 月 06 日
標案名稱	五峰鄉竹林村羅山部落公共設施更新及週邊環境改善工程			地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關	新竹縣政府原住民族行政處			專案管理 單位	
設計單位	大肇建築師事務所	監造單位	大肇建築師事務所	承包商	永發營造工程股份有限公司
發包預算	3,773(千元)			契約金額	3,520(千元)
工程概要	公共設施更新 環境改善工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 109 年 12 月 31 日止： 一、工程累計進度：預定 64.54%；實際 66.10%； 二、經費累計支用：預定 2,272 千元；實際 2,327 千元。 三、目前進行 假設工程 防水漆工程 油漆工程 階梯更新				
查核 委員	外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	109 年 11 月 10 日至 110 年 01 月 08 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關有執行工地督導。(3)於開工(109.11.10)前核備(109.10.22)監造計畫書。(4)拆除舊料列入廠商價購，撙節支出。 二、監造單位：(1)於開工(109.11.10)前陳報監造計畫書並經主辦機關 109.10.22 核定。(2)建築師親自監工。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地。(2)施工照片都有附日期。 四、施工品質：(1)抵石子地施作確實。(2)從施工照片看來，牆壁油漆前有確實清洗乾淨。 五、材料設備檢驗與管制：進場材料檢驗都符合規定。				
缺點	1.監造單位：未督導廠商提供正確的材料設備送審管制總表。(4.02.01.10) 2.承攬廠商：自主檢查表高程項目未記載測量數據，即未量化。(4.03.04)				

	3.承攬廠商：(1)材料設備送審管制總表無進場日期、無檢查頻率。(2)材料設備送審管制總表漏列菱形磚。(4.03.05) 4.(1)欄杆混凝土渣及泥水未清除。(2)水溝格柵混凝土渣未清除。(3)仿木欄杆有氣泡、殘料。(5.01.99) 5.邊坡垃圾及混凝土渣未清除。(5.05.09) 6.部分欄杆垂直與水平接頭混凝土未補實。(5.07.01.06) 7.押花地坪有積水。(5.07.01.10) 8.結構體施工粗糙，結構體線形不協調不完整。(5.08.08.02) 9.既有百鐵欄杆遭破壞未復原。(5.08.09.04) 10.階梯鋪設不平整，請加以改善。(5.08.09.05) 11.其他影響裝修雜項工程施工缺失：油漆滴垂與顏色不對請一併改善。(5.08.99) 12.工程告示牌未載經費、級機關未有英文字樣，請修正。(5.09.08) 13.從施工照片看來，油漆牆壁高差2公尺以上所無上下設備。(5.14.01.01) 14.從施工照片看來，油漆工與清洗工未戴安全帽。(5.14.06.03) 15.圍籬、外部防護網等設施不足。(5.14.08) 16.工地未張貼「工地安全衛生管理守則」與「工地未張貼工地安全標語」。(5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 1・階梯宜設止滑條。 2・廠商價購舊料不宜折抵工程費，廠商價購金應直接繳給業主，業主依繳交金額開憑證給廠商。
品質指標	環境：81分；安全：80分；強度：80分；美觀：80分；功能：81分。
其他建議	1・歪斜的電桿宜請事業主扶正。 2・檔土牆外露水管宜埋置牆內。 3・陡坡宜有擋土設施及植生美化。
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢驗	(未填)

拆
驗