

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



說明

斜坡及階梯底部部分混凝土有蜂窩及裂紋，請改善。



說明	化胎周圍設置碎石淺溝，但未考量排放方式，易有積水情形。
----	-----------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



說明	花崗岩石板斜坡鋪面起點，請考量設置「截水溝」。
----	-------------------------



說明	爬坡花崗岩石板 RC 底層，僅設置「伸縮縫」一道，有產生龜裂之疑慮。
----	------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



說明	工程告示牌請依工程會最新格式修正。
斜坡及階梯兩側矮墩，抵石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利？並做必要之打磨。	 11/01/2021 10:10
說明	斜坡及階梯兩側矮墩，抵石子轉角處之塑鋼隔離條，請再檢視是否太鋒利?並做必要之打磨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.11

工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



說明

裸露之邊坡，請鋪設草皮，以降低雨水沖刷導致滑落。



說明

本工程排水系統，請再全面檢視，除工程本身排水系統外，系統與周遭之排水銜接，亦請再檢視是否順暢。

拍攝日期：110.01.11


工程名稱：109 年新竹縣尋見北埔老聚落-巷弄的驚艷



花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。

說明

花崗岩石板階梯兩側，請考量設置排水淺溝，以避免水漫流。

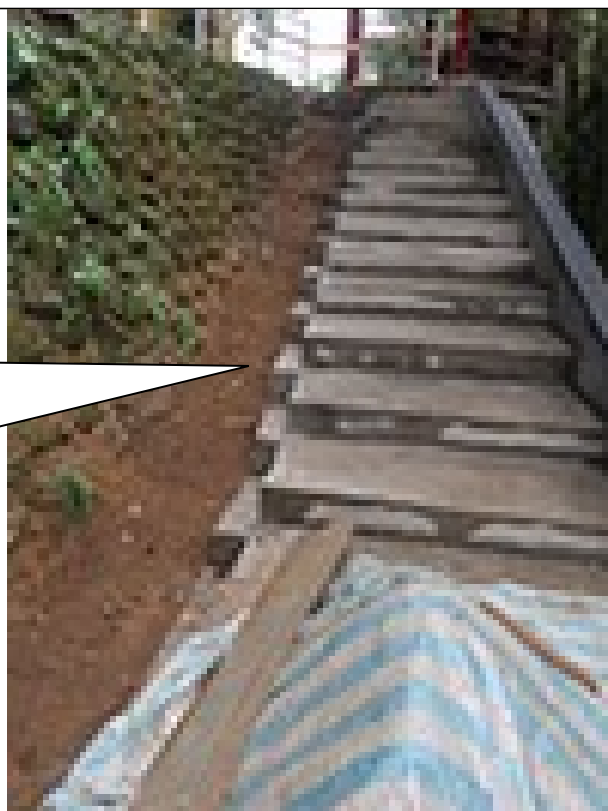

慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。

說明

慈母亭前階梯與擋土牆間之空地排水，請加以重視，以避免積水。