


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

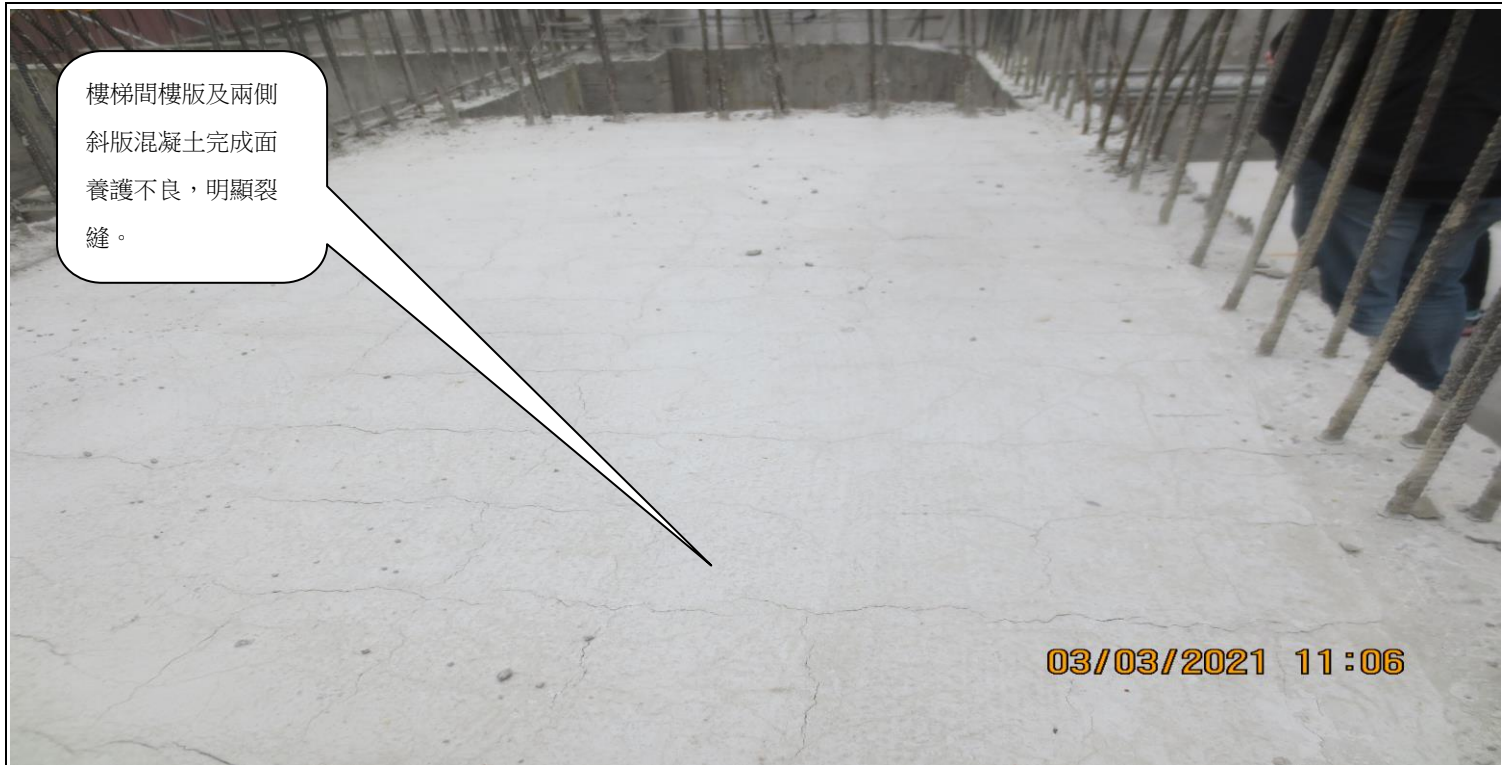

說明

樓梯間樓版及兩側斜版混凝土完成面養護不良，明顯裂縫。



說明

大樑頂部箍筋彎鉤綁紮不符規範。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程



說明

分區澆置混凝土所設置止水帶遇大樑處中斷，施作不當。



說明

配管位於箍筋或雙層筋外致保護層不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程



說明

排水管路透氣管設置高度低於排水管路。



說明

接地引上線未設接線箱直接埋於混凝土中不易管理維護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程



說明

管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。




說明

工地高差超過 1.5 公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。

政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

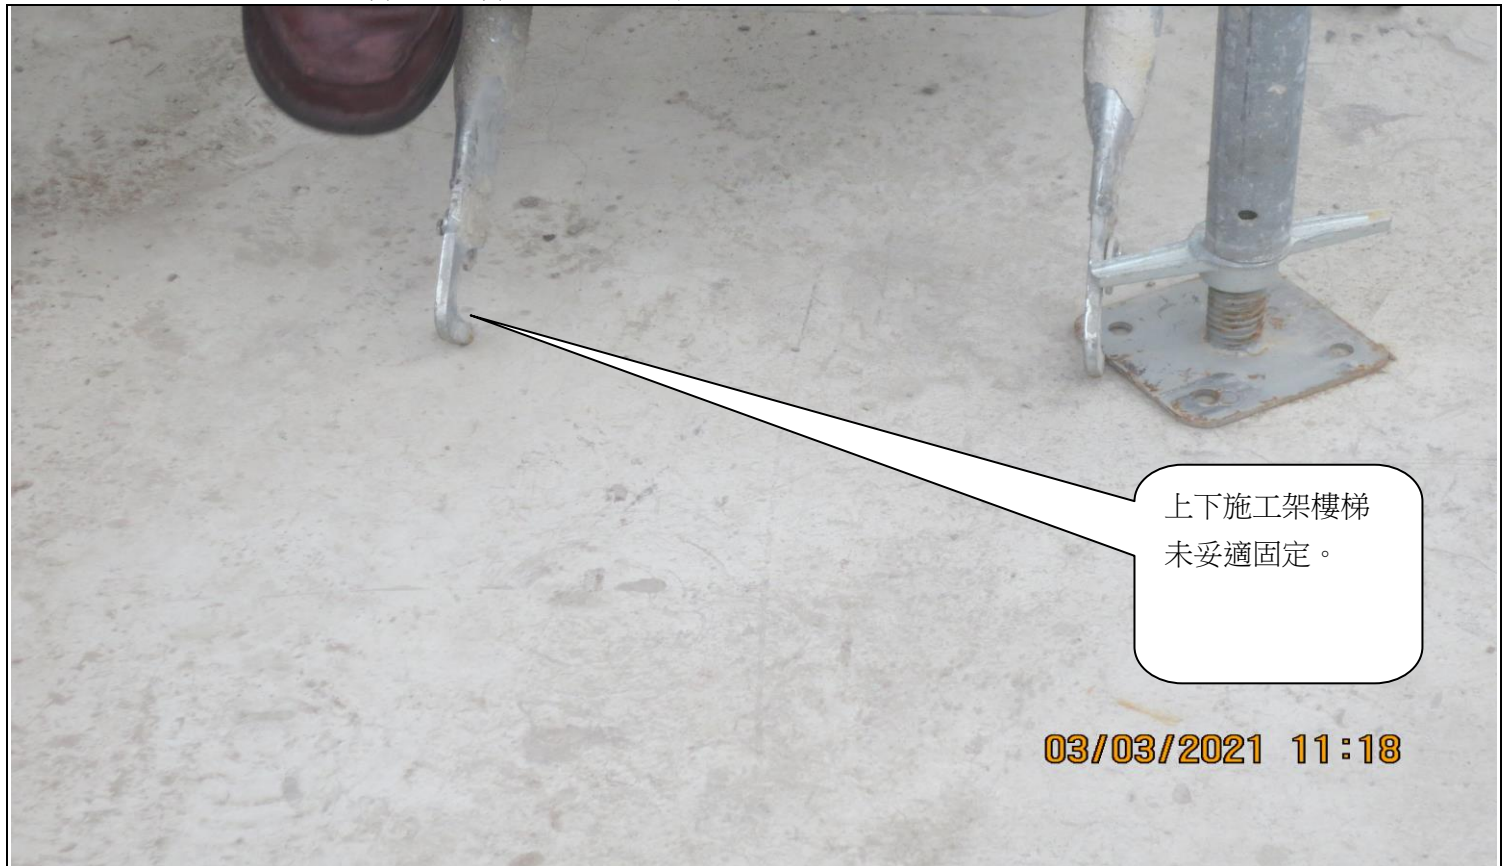

說明

上下施工架樓梯未妥適固定。




說明

筏基坑積水未清除。

政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.03.03

工程名稱：新竹縣寶山鄉寶山國中停車場新建統包工程

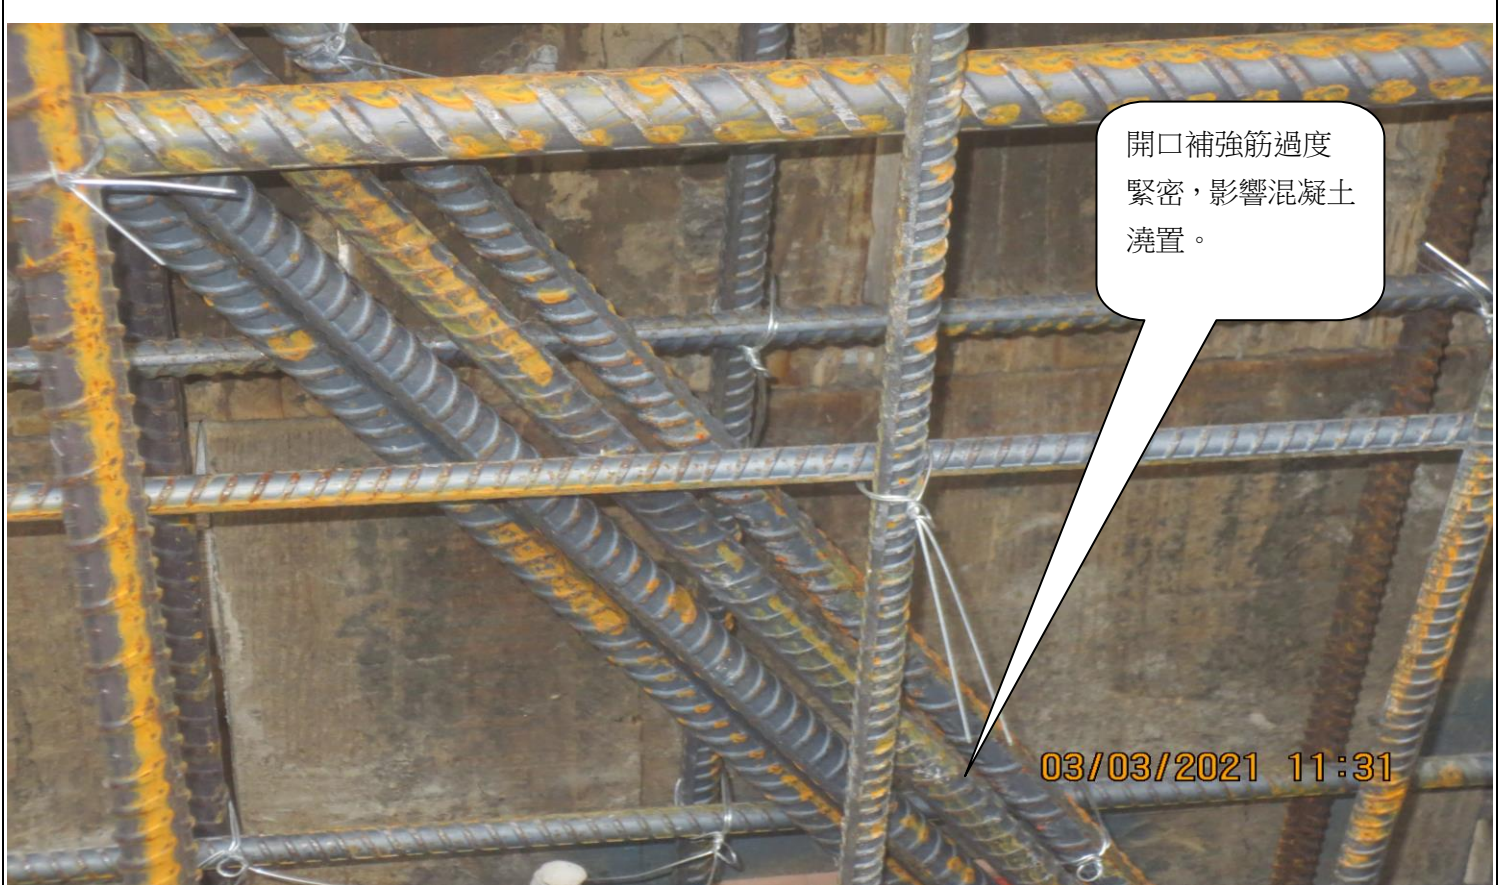

說明

開口補強筋過度緊密，影響混凝土澆置。



說明

模板過度使用，未整理、未塗模板油。

